



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,  
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	অ্যাপারেলস বাংলা মোরসিং লি.
ঠিকানা	Chamudda, Mirer Bazar, Pubail, Gazipur
কারখানার কোড	GZP032
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Knitting Area Minimum width of passage way is 0.71 meter, which does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2): Factory has provide passage way marking and it is now 0.9m.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Knitting Area Evacuation pathways were blocked by cartoon and garments
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Factory has removed all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Knitting Area Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 30 meter, which does not meet the RMG Guideline due to single travel condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Open the locking device at south east side floor exit and ensure the smooth evacuation avoiding long travel distance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : The locking device was open at the exit of the factory on their south east side floor.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors in egress route The exit doors in the egress route are sliding / collapsible and inward swing type and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Observations are found as below: 1) Steel sliding door is found main exits of main building. 2) Collapsible door is found at ground of the main shed building all through the factory premises. 3) Glass sewing door is found at ground floor.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors in egress route The exit doors in the egress route are sliding / collapsible and inward swing type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Locking feature is available at all the exit doors in the factory premises.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not provided at operational area as well as exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Observations are found as below: 1) Aisle marking is provided but arrow sign is not provided at shed building. 3) Exit signage are not provided. 4) Directional signs are not provided in required locations.

## ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Evacuation pathway Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Adequate emergency lights and industrial grad fog lights are not found in the factory shed building.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Design and drawing of automatic fire detection and alarm system is not available during visit.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Centralized fire detection and alarm system is not installed yet

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Extinguisher is not provided in operational area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at ground floor operational area and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Factory has been Provided fire extinguisher at ground floor operational area but no record for re filling & properly tagged.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Factory has not installed hose pipe for fire fighting system.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof The over head water tank capacity 1000 liter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Design and drawing for hydrant system as well as dedicated water storage tank is not available during visit.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof The over head water tank capacity 1000 liter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Dedicated water storage tank are not found for fire fighting operation. 1000 liter plastic over head water tank is found, which is used for domestic purpose and fire-fighting as well.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Factory has not provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets at the exit location.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire license is available but invalid
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license / permit from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : Fire license is not found in the factory, During the visit time.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no conducted fire drill.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 09/03/2020 (CVV1) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 22/10/2020 (CVV2) : It has been found same as it was before. Factory has not been conducted fire drill and no such document has been found during visit.