

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মার্নেইড সোম্টোর্ম লিঃ
ঠিকানা	177/1, 178 South Bisail, Section # 1, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK377
কালার কোড	

ুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ষণ	
The generator room is not properly segregated f পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ generator room ☐ One point frame earthing of gen protection provided	equipment is present in the
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated Generator room. Provide firefighting equipme Provide two-point earthing for the generator fra protection	self-closing swing door for the nt as required by the Guidelines.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা সম্প্রতিক	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন p পর্ববেষ্কণ G d	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to resence of non–Fire–rated Door [] Large volume diesel stored inside generator room [] enerator located on a higher floor [] No detector in generator room [] Electrical cables o not run through separate Service ducts	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Generator room Install large volume diesel storage tank with appropriate separation Install generator on the ground floor Install appropriate detectors. Provide service duct for electrical cables	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	া ৬ মাস	
সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
৩. পর্যবেষ্কণ		
প্রিদর্শন ।⊓		
প्रयंत्वश्चन		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	Provide cover on the cable trench Remove Combustible materials from	
কাৰ্যক্ৰম	generator room and keep it clean	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার	1	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	ৰ প্ৰয়োজ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সমর্থসীমা সংশোধিত		
সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

HALINI W	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB   DB/SDB/SB installed on the boden board   MDB/DB/SDB door not earthed   Motor body not earthed   Loose bx/socket   MDB does not have duplicate earth leads
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	·
.১. কাৰ্বক্ৰঃ	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD I Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. Provide earthing to door of MDB/DB/SDB. Provide earthing to motor body. Repair broken/loose box or socket Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থকম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### পরিদর্শন 🛘 Access obstructed/barred 🖟 Connections without lug. Undressed messy wire inside. 🗸 পর্যবেষ্ফণ Live parts of machine or equipment exposed 🛚 Combustible material near or inside ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB | Ensure all connection with lugs and proper cable dressing $\square$ Cover the exposed live parts. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible material from near or inside MDB/SDB/SB/MCCB সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতিব</u> অবস্থা মন্তব্য

### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lightning protection system not available Air terminals absent Earthing/lightning pits are not identified Improper Earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৬.১. কাৰ্শক্ৰম | Provide appropriate earthing and lightning protection system. | Provide air terminals | Take necessary measures for identifiable Earthing/lightning pits | Use appropriate earth leads as per guidelines | সুপানিশেন ভ্যাসুত্ৰ কান্ত্ৰমানান কাৰ্শক্ৰম | জ্ঞাধিকান ৬ মাস

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য 02-02-2290