গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



## "শ্রমজীবী মালুশের অধিকার, বৈশ্বমাহীল বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের তথ্য</u>

|              | বলিক ফ্যাশনস লিঃ                                      |
|--------------|---|
| ঠিকানা       | Plot # 789, BSCIC Industrial Estate Konabari, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP053  |
| কালার কোড    |   |
| <b>-</b>     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন ১. পর্যবেষ্ণণ পর্ববেষ্ষণের তারিখ: 🗕

| পরিদর্শন<br>পর্শবেষ্ষণ      | Moderate Overstresses have been found in corner column (A/5) and edge column (B/5). |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| .১. কাৰ্শক্ৰম্           |  |
|--------------------------|--|
| কাৰ্শক্ৰম                | Structural Engineer to be reviewed the structural design, loads and columns stresses in area identified above.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র   |  |
| কার্ন্থানার<br>কার্শজ্রম | Engineer will review the structural design, loads and columns stresses   |
| অগ্রাশিকার               | প্রযোজ্য নর্   |
| চুডান্ড<br>সমশ্রসীমা     | 28-02-2026   |
| সংশোধিত্ত<br>সমশ্রসীমা   | o7-o7-79do   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা       | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                  | Visit date : 13 Aug 2020: Design review report has not been found during inspection 12th November 2020:Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 14 feb 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 08 June 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 08 June 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. 08 June 2021: Factory concern did not engage any consultant to review the structural design, loads and columns stresses.A/5,B/5 columns are stressed because 16 inch build up observed in toilet zone. |

| ১.২. কার্শক্রম         |   |
|------------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম              | Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র |   |
| কারখানার<br>কার্বজ্রম  | Engineer will verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data.   |
| অগ্রাধিকার             |   |
| চুডান্ড<br>সমর্যসীমা   | 28-09-5076  |
| সংশোধিত্ত<br>সমর্যসীমা | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমাল   |
| মন্তব্য                | Visit date : 13 Aug 2020: Cores test data have been found during inspection 12th November 2020:Core test report found on site but not submitted to DIFE yet. 14 feb 2021: Core test report found on site 08 June 2021: Core test report found on site |

| ১.৩. কাৰ্শক্ৰম | Ī |
|----------------|---|
|                |   |

| .৩. কাশক               | יז<br>יו   |
|------------------------|--|
| কাৰ্শক্ৰম              | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র |  |
| কারখানার<br>কার্শক্রম  | Floor load plan will be produced by the Engineer.  |
| অগ্রাশিকার্            |  |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা   | ०२–०२–२०५१   |
| সংশোশিত<br>সমশ্রসীমা   | o 7 - o 7 - 7 9 0  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবনি  |
| মন্তব্য                | Visit date : 13 Aug 2020: Load plan has not been found 12th November 2020:Factory concern did not engage any consultant to produce and actively manage a loading plan for all floor plates. 14 feb 2021: Load plan has not been found and Factory concern did not engage any consultant to produce loading plan. 08 June 2021: Load plan has not been found and Factory concern did not engage any consultant to produce loading produce loading plan. |