গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

"শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণলের তথ্য</u>

গ্রুখানার নাম	বিডিএস এলায়েল্স লিঃ	
কানা	Chawkpara, Mawna, Sreepur, Gazipur	
ারখানার কোড	GZP054	
ালার কোড		
ল্যায়নের ধরণ:	অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ষণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন App পর্ববেষ্ষণ hav	parently inadequate horizontal bracing along the span of the span of the been observed between the internal columns to provide	he roof truss. No tie beam e lateral stability.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		
১.১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্যজন 🛙 🗄	Building Engineer to check the lateral stability of roofing sy	vstem.
সুপারিশের		,
তথ্যসুত্র		
	Whom is going to carry out the recommendation?] [How	will the
	ecommendation be carried out?	win che
অগ্রাধিকার ।		
চাদার	02-02-2290	
সংশ্যোধিত্ব		
সময়সীমা	♪ <i>^</i> - <i>° ?</i> - ? <i>?</i> d o	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
_		
১.২. কাৰ্শজ্ৰম		
কাৰ্বজন ।	nstall horizontal bracings if required.	
<u>মৃ</u> পারিশের		
পুশা।শংশ তথ্যসুত্র		
ভন্যপুত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার		
পথা। নৃডান্ত্র		
।	-	

পর্যবেষ্ষণ	
॥१११११ स्राप्तव्या त	ructural drawings are not consistent with the as-built arrangement of the factory. ructural drawing shows that the roof truss consists with single gable, however, three ables have been observed in the roof truss during visual inspection.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১. কাৰ্শক্ৰম্	1
কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer should prepare full set of structural drawings according to the existing condition.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্যসীমা	৬ মাস
সংশোধিত্ত সময়সীমা	०२-०१-१२४०
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	Dampness found on the wall of production building due to seepage of rain water from
	outside.
<u>নাং । ক্রা</u> প	
আইটেম আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to assess cause of dampness and carry out repair/remedial works as required.
মপারিম্পার	works as required.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ দ্বাস
চুডান্ড	
সঁমর্যসীমা	
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	o7-07-79do
অগ্রগতির	Trommer
অবস্থা	সংশোধিত্ত

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	A full set of drawing is need prepare for the whole factory premises.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাঢাগার	

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer should prepare full set of architectural & structural drawings
	according to the existing condition.
সুপারিশের	
<u>ত্তথ্যসুত্র</u>	
কার্শানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	
সংশোধিত্ত	
সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ণন

পরিদর্শন	A non engineering shed has been constructed at roof of 2 story building
পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer need to review the DEA
<u> মু</u> পারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোজ্য নয়
হুডান্ড	
মন্সিয়সীনা	-
<u> </u> মংশোধিত্ত	
শন্থসীনা	-
মগ্রগতির	
অবস্থা	চলমাল