

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ফাইজা সোমেটার লিঃ
ঠিকানা	Bhason Sarak, Adhepasa, National University, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP 113
কালার কোড	

ল্যার্নের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Conductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Fire drill needs to be conducted quarterly (কাৰ্শক্ষম Plan. A record of such drills needs to be kep inspection of fire brigade whenever called for	ot in writing for at least 3 years for the
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
On 22/07/2020 : Factory does not conduct no fire drill record during the visit. On 28-10 factory concern	
indicately contact.	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	esting and record of fire–fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
1.0. 11 14	
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি
মন্ত ব্য	On 22/07/2020: Documents regarding testing and record of fire-fighting equipment has not been found during the visit. On 28-10-2020: No document found about Testing and record of fire-fighting equipment

পর্যবেষ্ণণ	
11(14)	
পরিদর্শন Li	ghting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
পৰ্ববেষ্ষণ st	orage area
ক্যাপ	
<u> থাইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
<u>୭.১. কার্যক্র</u>	ন
	Lights in storage area peopled to be installed with protective source and conduits
কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<i>চুডান্ড</i>	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	
	On 22/07/2020 : Naked lights have been found at store room (store room &
মন্তব্য	bonded warehouse) without protective covers and conduits at 3rd floor during
	visit. On 28–10–2020: Naked wire found on store

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable পর্যবেষ্কণ fire extinguishers)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Kitchen area need to be equiped with fire extinguisher & fixed temperature type কাৰ্যক্ৰম |সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা

On 22/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it

was before. On 28-10-2020: Kitchen area was not protected from production floor

পরিদর্শন Management of combustibles in storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

and no extinguisher or detector found on kitchen area

ক্যাভাগাৰ	
—	
<u> </u> ৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Combustibles are found with bad housekeeping. One-third clearance are not maintain in the store during the visit. On 28-10-2020: Combustibles are found without good housekeeping

মন্তব্য

শ্ব(বহ্মণ	vailability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
	৬ সপ্তাহ
চূডান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	\$₩-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 22/07/2020 :As built drawing with machine layout and escape route has not been found in the factory premises during the visit. On 28–10–2020: Factory has not taken any action

পৰ্যবেষ্ষণ	
ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	alidity and full area coverage of fire license
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
।.১. কাৰ্যক্ৰ	ન
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-० ৮ -२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 22/07/2020: Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 28-10-2020: Fire licence not available

৮. পর্ববেষ্ফণ

ক্যাপ আইটেম্	পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire safety training obtained from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others
्राज्ञास्त्र वि	ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রাম্বর	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker কাৰ্যক্ৰম of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 22/07/2020 :Documents regarding fire safety training from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others have not been found during visit. On 28-10-2020: মন্তব্য No documents found about Fire safety training obtained from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others

পরিদর্শন Type of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable do can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	oors
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশো ধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা শুক্ হ্রালি	
On 22/07/2020 : Collapsible & sliding type exit doors with locking provision l been found at both of the final exits door. The final exit route-2 has been fou locked during visit. On 28-10-2020: Collupsible and shutter gate found on sp	nd

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যঞ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide continuous guards and handrails on both sides of the stairs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2 <i>6</i> −0 <i>7</i> −2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Both sides handrails are not found in any of the stairs. On 28–10–2020: Handrail on both sides of stairways not provided

১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate illuminated emergency lighting in working floors and stairs.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ 세경 P
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%8-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Inadequate emergency lights are found in all floor of the building. On 28–10–2020: Not even a single emergency light found on factory

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and পর্যবেষ্ণণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with কাৰ্যক্ৰম sufficient capacity (30 min) & arrangement according to NTPA Guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 22/07/2020 : No emergency backup power is found for critical fire safety মন্তব্য system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline. On

28-10-2020: No backup power found on spot

১৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Availability of fire department pre–plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কার্বজম
কাৰ্শক্তম Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্থজ্ম
জ্ঞাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সময়সীমা ক্রম্পেকিব
অগ্রগতিব অবস্থা On 22/07/2020 : Factory has not taken any action to prepare fire department
pre-plan. On 28-10-2020: Factory has not completed fire department pre plan

১৪. পর্ববেষ্ণণ

14(44)	re separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্মসীমা	<u>৬ মাস</u> –
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ Ø
	+

r. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

On 22/07/2020 : Fire separation not found in storage area . On 28–10–2020: Storage area was not separated from production floor

	Tanana ara ara ara ara ara ara ara ara ar
কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircases need to be protected with 1 hours fire rated constructions and 0.75 hours rated doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হৰ্যনি
মন্তব্য	On 22/07/2020: Factory has not taken any action to ensure fire and smoke protection of staircases by fire rated construction and openings. On 28–10–2020: Factory has not taken any action to ensure fire and smoke protection of staircases by fire rated construction and openings

১৬. পর্ববেষ্ফণ

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

শুৰু হয়নি

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 28-10-2020: Factory has not done it yet and it was same as before

১৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Factory has not taken any action yet to installed of fire alarm system and call point. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	○ & - ○ \$ - ₹ ○ ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি

On 22/07/2020 : Factory has not taken any action to install install control panel for detection and alarm system at required location. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before

১১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	vailability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যজ	ম্
	Need to Install 75 mm diameter standpipe and hose system in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	7. 2021
চুড়ান্ত সময়সীমা	<u>। </u>
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : standpipe system has not been found during the visit. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before

২০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 22/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before. They don't have any hoses.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at highest point
ক্যাপ	
পাহ(৬ম ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the required flow of 1900 liter/min and minimum pressure of 200 kPa for supplying first aid hose (38 mm nominal) OR Hydraulically design the standpipe
	and hose system to get the required pressure.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	0 % - 0 % - 2 0 2 @
সমশ্সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
TIAT-37	On 22/07/2020 : Factory has not taken any action to install standard standpipe,
<u>মন্তব্য</u>	hose and fire pump system to ensure required hose pressure. On 28–10–2020: On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before

9	রিদর্শন Av শবেষ্কণ স্বিদ্যাপ	vailability of Siamese connection for fire department				
আইটেম ক্যাডাগরি						
3	২২.১. কাৰ্যক্ৰম					
	কাৰ্যক্ৰম	Factory need to be installed Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.				
	সুপারিশের ভখ্যসুত্র					
	কার্থানার কার্বক্রম					
	<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস				
	চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_				
	সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 2 0 2 9				
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি				
	মন্তব্য	On 22/07/2020: Factory has been not taken action. Siamese connection not found in this factory. It has been found same as it was before. On 28-10-2020: Factory has not done it yet and it was same as before				

৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^A '	vailability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
<u>ক্যাপ্</u>	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[411616114]	
২৩.১. কার্যত	ÞA
কাৰ্যক্ৰম	Install dedicated fire pump with backup power system and sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	וע אווא
<u> </u>	. 0 4111
সম্মুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 3 0 3 0
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 22/07/2020: Factory has not taken any action to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power system. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to কাৰ্যক্ৰম feed fire-fighting equipment and at least 142500 liters water storage tank. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 22/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it মন্তব্য was before. On 28–10–2020: Factory has not done it yet and it was same as before