# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



#### "শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্ম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

ারখানার নাম	ফ্যাশন বানগুয়ে কোং লি:
কালা	Plot No: A-42-43, BSCIC I/A, Konabari, Gazipur
ারখানার কোড	GZP120
ালার কোড	
ল্যায়লের ধরণ:	অগ্নি মন্যায়ন পর্যবেষ্ণদের তারিখ:
গানগোন ননগা পর্যবেষ্ণণ	পান পুণ্যাগণ পাশ আমা:
ี้ (ประการ	
পরিদর্শন 🔤	aductivity and record of fire drill
<u>পর্যবেষ্ণণ 👓</u>	nductivity and record of fire drill
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শজ্ঞম	
F	Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety
	Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the
	nspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্শানার	We will take action about fire drill and record according to NTPA guideline.
<u>কাশক্রু</u> শ	
অগ্রাধিকার গ্র	ধ্বোগ্য নয়
চুডান্ত	マ クー ア く く く ふ ふ う し し し し し し し し し し し し し し し し し
সমর্মসীমা	
	D ? − 0 ? − ? 9 d 0
সংশোধিত বি	
সমরসীমা	
সমর্যসীমা অগ্রগতির ু	৬৯০৩৯০৯৯৬ প্রক হুব্বলি
সনরসীনা অগ্রগতির অবস্থা	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	All the firefighting equipment is need to test with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
1 1	we will take action about testing and record of fire equipment according to NTPA guideline.
অগ্রাশিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	$\circ \partial - 2 - 2 \circ 2 \delta$
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Testing record for firefighting equipments were not found during visit.

# ৩. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পৰ্শবেক্ষণ storage area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগন্বি

কাৰ্শক্ৰম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and fire rated conduit.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Electrical connections has not removed from store areas as per giode line.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমর্যসীমা	02-22-2026
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०१–०१–११४०
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হরনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Storage area was not designated and not covered with protected wiring and lighting system.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
কাৰ্শক্ৰম	no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage
	facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
	ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
<u> </u>	In the storage area has need to re-arranged the Combustibles as per suggested
কাৰ্শক্ৰম	guidline.
	अर्थाणा नम्
<u>দুডান্ত</u>	
সময়সীমা	09-25-2020
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুরু হবলি
ਸ਼ਗਤਾ	On 05 September 2021: Combustibles were stored on stair and beside egress rout
মন্তব্য	with out providing designated storage area.

পার্বদর্শন	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
পর্ববেষ্ষণ	Availability of the Built Drawingt with machine layout and escape route
ক্যাপ	
জাইন্টম	
<u>  ମା</u> -୧୯୭୩	
[ক্যাঢাগার	

.১. কাৰ্শক্ৰম্	ſ
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	One consultant has been alreadyn appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-09-5078
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	<i>১</i> ७–०৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: As built drawing with machine layout were not available in the factory during visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	20-09-5076
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	<i>%</i> ७–०৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory has no document regarding fire training.

# ৭. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Type of exit doors
পর্শবেষ্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মসীমা	20-02-5026
সংশোধিত্ত সনগ্রসীনা	20-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire rated separation or smoke proof rated enclosure were not fount even at a single place in the factory.

ক্যাপ	পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Handrail on both sides of stairways	
আইটেম ক্যাটাগবি	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্শক্ৰম	Provide suitable handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	We will provided handrail on both sides of stairways.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	20-09-5076
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	20-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Handrails on both side of the stair were not present.

<u>۲</u>	92	বেগ্দব
υ.	111	( TAP 1

_	
পরিদর্শন	Adequacy of illuminated emergency light in fleers and escape routes
পর্ববেষ্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ৯.১. কাৰ্শজ্ঞম

কাৰ্শক্ৰম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ঞ্যানার কার্শজ্রম	We will installed emergency light as per NTPA guide line
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	20-09-5028
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	<i>७</i> ८ – ० ८ – २०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No Illuminated emergency lights were found in factory.

	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and
পর্শবেষ্ষণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগর্নি	

#### ১০.১. কার্বজ্রম

কাশক্রুম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার কার্শক্রম	We will taken action as soon as posible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্শসীমা	20-09-5076
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	<u> </u>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No IPS was found during visit.

## ১১. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের	
ত্তথ্যসূত্র	
কার্থানার	As soon as posible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide
কাৰ্শক্ৰম	line.
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \rangle \otimes$
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়লি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire department pre plan was not available during visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শজন্ম	Final exit-1 using 3 needs to be separated from office room, iron section and store room by 2hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors. Also final exit-2 needs to be separated from generator room by 4hours rated construction & 2 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	२ म – ०२ – २०५१
সংশোধিত্ত সময়সীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \rangle \otimes$
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Final exit is not separated as there is a electric panel arrangement. There is a generator and a boiler with gas container.

কাৰ্শক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
মুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার কার্শজ্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	२৮–०२–२०४१
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	◦ 𝔅 − ◦ 𝔅 − २ ◦ २ ७
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fabrics were stored on stair and beside egress rout with out providing designated storage area.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	Ť

কাৰ্শক্ৰম	Boiler room needs to be separated from iron section and generator room needs to be separated from external steel star-2 by 4 hours rated enclosure and 2 hours rating openings.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	<i>५</i> म – ०२ – २०५ म
সংশোধিত্ত সময়সীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \langle \circ \rangle$
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Boiler, Genarator, Substation nothing has a proper separation that is required.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Fire and smoke protection of staircases	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (1.0 hours rated enclosure and 0.75 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. For external stair only need to protect the exit door of 0.75 hours.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
1 1	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ দ্বাস
চুডান্ড সমর্যসীমা	२
সংশোধিত্ত সময়সীমা	$\circ \langle \xi - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \langle 0 \rangle$
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No fire doors is present to make the stairs smoke proof.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্বক্রম

কাৰ্শক্ৰম	(a) Every portion of building needs to be covered and all effectively enclosed spaces need to be considered separately based on the limits of spacing for types of detectors concerned. (b) Staircases need to be covered by detectors on each floor. (c) Each bay shall be considered as separate compartment and detectors shall be installed considering each bay an independent compartment. (d) Hoist, elevators and similar openings, windows, doors, ventilators and inlet ducts of an air-conditioning system shall be covered by detector.
সুপারিশের	
ভখ্যসুত্র	
	We will provide centralized fire detection systemas as soon as posible according to
কাৰ্শক্ৰম	NTPA guide line.
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্গসীমা	२৮–०२–२०७१
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \rangle \otimes$
অগ্রগতির	শুরু হবনি
অবস্থা	
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire detectation system is not present in the factory.

১৭. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কাৰ্শজ্ৰম Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system with single কাৰ্শক্ৰম or multiple call boxes as well as automatic fire alarm system for centralized automatic fire detection and alarm system. সুপারিশের ত্তখ্যসুত্র কার্থানার We will provide fire alarm system and call point according to NTPA guide line. কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত २৮-०२-२०५१ সমিরসীমা সংশোধিত্ত 0&-0\$-202@ সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য On 05 September 2021: Standard alarm system is not present in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১৮.১. কাৰ্শজ্ঞম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কারখানার	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection
কাৰ্শক্ৰম	system.
অগ্রাধিকার	৬ সাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	२৮-०२-२०७१
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \langle \circ \rangle$
অগ্রগতির অবস্থা	শ্ডৰু হথনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire detectation system is not present in the factory. No Control panel is present in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্শজ্ঞ	۶۹ ۱
কাৰ্শজন্স	Install proper standpipe system having at least 75 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কাৰ্শক্ৰম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe system with hydraulic calculation.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	<i>₹</i> ₽− <i>०₹</i> − <i>₹०%</i> 9
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	$\circ \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \otimes$
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যানি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not eqquiped with standard standpipe system yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u> </u>	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	२ म – ०२ – २०५१
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \langle \circ \rangle$
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not eqquiped with standard standpipe system yet.

#### ২১. পর্ববেষ্ষণ

L			
	পরিদর্শন	Availability of Siamese connection for fire department	
	পর্ববেষ্ষণ	Availability of Stamese connection for the department	
	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside of the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শজন	we will provide siamese connection .
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२৮–०२–२०४१
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	◦ 𝔅 − ◦ 𝔅 − २ ◦ २ ७
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্যনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not eqquiped with standard standpipe system yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগর্হি	i l

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system $\&$ sufficient
	capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্শানার	Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump.
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	२ म - ०२ - २०५१
সমর্যসামা	
সংশোধিত	◦ 𝔅 – ◦ ५ – २ ◦ २ ७
<u> সমর্য্রীমা</u>	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not eqquiped with standard standpipe system
	yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ অববেষ্ষণ	]
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শজ্রম	We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্যসীমা	२. म. – ०. २ – २ ० ७ व
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	$\circ \langle \langle - \circ \rangle - \langle \circ \rangle \langle \circ \rangle$
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not eqquiped with standard standpipe system yet.