



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স ক্যাশ এ্যাপারেলস লিমিটেড
ঠিকানা	118/2, Kathaldia, Tongi, Gazipur-1711, .
কারখানার কোড	GZP124
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate over stress has been found in edge columns.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly
অগ্রাধিকার	উ সন্তোহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done.They show their deed made with consultant. On 05.11.2020 : Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site. 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	February 10, 2020: Core Test was done. On 25.8.2020: Core Test was done. On 05.11.2020 : Core Test was done and report also found. 19.08.2021: Core test report was found on site.

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done.They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan. On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Columns ( All the column of grid no-1, 2, 7, and 8 ) are not match with their structural ( documents ) drawing. Column dimension in the drawing was 18x18 but physically found 12x20.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built drawing to be prepared.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan,as built drawing .On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to verify the structural integrity with the changes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produce load plan,as built drawing .On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

### ২.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop a set of as-built drawings showing structure details loading, dimension, Plan, Section and Elevation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	February 10, 2020: No approved design drawings were shown to prove that NC was done. On 25.8.2020: Core Test was done.They show their deed made with consultant to verify the structural stability and to produc.On 05.11.2020: Found the submission copy of DEA report to DIFE on 15 oct 2020 and not found design drawing on site 19.08.2021: DEA report and designs and drawings were submitted on 15th October 2020 for review. No report was seen on site.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding have been found on roof top. Water stored in the roof for inadequate sloping. Ongoing Construction work is the source of water.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequate slope and proper drainage system should be implemented by the factory engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have make slope and we will continue our work and we will complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	February 10, 2020: No ponding found as it's winter season but they did nothing to correct this NC. Garbage too found on the rooftop. On 25.8.2020: Water ponding observed at roof and no steps have been taken to remidiate the cap. On 05.11.2020 : No ponding has been found but they did nothing to correct this issue. 19.08.2021: Water ponding was not found but they didn't take any action regarding this NC.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There found some exposed rebar in Grade beam and slab and beam for extension.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	February 10, 2020: All exposed rebars have been removed. On 25.8.2020: No exposed rebar observed at the time of inspection. On 05.11.2020 : All exposed rebars have been removed. 19.08.2021: No exposed rebar was seen.

#### ৪.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for corrosion on an regularly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will continue our monitoring
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	February 10, 2020: All exposed rebars have been removed. On 25.8.2020:No exposed rebar observed at the time of inspection. On 05.11.2020 : All exposed rebars have been removed. 19.08.2021: No Exposed rebar was seen.