



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	হুদা উইল্ডি ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	South Salna, Mia para , Salna Bazar, Gazipur, .
কারখানার কোড	GZP151
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cursory calculations indicate high punching shear stress in suspended slabs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and punching stresses in slabs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Results of flat plate review to be considered in loading Plan. Continue to implement load management plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেষ্কণ	A copy of structural drawing has been found which are inconsistent with the observed size of column C-3 and its rebar numbers. According to drawing 16x16 size columns is mentioned, however, which are constructed as 14x14 and nos. of rebar as per drawing 12 nos. 16mm, however, provided 8 nos. 16 mm rebar in the column.
কাপ আইটেম কাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to survey as constructed building and prepare constructed layout accordingly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with engineering firm.They will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with engineering firm.They will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

### ৩. পর্ষবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness on ceiling has been observed. The possible cause of dampness is due to leakage of pipe.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for dampness on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar has been observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

#### ৪.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00