

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	চেস্ট্লাট ইন্টাৰ্ব্যাশ্লাল লিঃ
ঠিকানা	Hazi Azmot Ali Plaza, Degerchala, Hurricane Bus Stand, N/U, Gazipur
কারখানার কোড	GZP067
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈদ্মুত্তিক মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	emperature differences greater than 40°C were detween component and ambient air temperature onnection, over loading, multi cable at single point proper lug, improper cable joint, improper cable ternal problem etc.	s.Probable causes are loose nt, rusted connection, use of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Make sure cables are not overloaded, properly are made proper way, no rusted throughout the no insulation damage, single cable at single po necessary consult with a qualified engineer and	e connection, proper cable bending, int etc. to avoid temperature rise. If
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্রজ্ঞাধিকার চুড়ান্ত সমর্মসীমা	্রথবোজ্য নয় –	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):	

পরিদর্শন _{Th}	ne generator is not earthed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for the generator.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	১ সপ্তাহ
সময়সীমা সংশোধিত	
সম্ব্যসীমা অগ্রগতির	25-04-5055
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

৩. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Distribution boards (including panel door) are not properly grounded. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using কাৰ্যক্ৰম appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to earthing pit. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 25-04-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

পরিদর্শন Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection পর্ববেষ্ণণ device. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each কাৰ্যক্ৰম circuit/branch circuit. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 52-09-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Distribution boards are not free of dirt and debris. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from কাৰ্যক্ৰম dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** চলছে চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন Tr	nere is no provision for inspection of earthing system.
শ্ব(বহ্মণ	
ক্যাপ আই(উম	
ন্য হৈছিল ক্যাটাগরি	
.,,,,,	
৬.১. কাৰ্বক্ৰ	न न
কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

৭. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at required পর্ববেষ্ণণ location. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Install appropriate number and type of safety signage and fire-fighting equipment কাৰ্যক্ৰম at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator পর্ববেষ্ষণ|room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator কাৰ্যক্ৰম room. 'সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

১. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন Distribution board does not have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure distribution board has a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify পর্যবেষ্ণন earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each
কাৰ্যক্ৰম	circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
	circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের	
ভূখাস <u>ত্র</u>	
- " d ,	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	7.67 - 0.62 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

১১. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar পৰ্যবেষ্কণ terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards. ক্যাপ্

আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s/MCCB[s.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্বক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>56</i> −0 <i>6</i> −2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	lectrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম	
পাহভেশ ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত	<u>च्य</u>
	· ·
কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-°৮-२°२२
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

১৩. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্মণ	nproper cable joints are found within distribution boards.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্র এথা।শকার চূড়ান্ত সময়সীমা	প্রথাজ্য নর –	-
সংশোধিত সম্মর্গীমা	%8-0₽-₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা মন্ত্রন	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):	_
মন্তব্য	17 -00-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):	

পরিদর্শন Wiring passes through the floors but the openings remaining after passage of the পর্যবেষ্ষণ wiring system are not sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Wiring system passes through elements of building construction such as floors the openings remaining after passage of the wiring system have to seal according to the degree of fire resistance prescribed for the respective element of building construction before penetration.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete, cable channel) is not প্রবিষ্কন connected to the building earthing system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing system such as water pipe metal rebar in concrete, cable channel.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন Lighting fixtures are not properly supported from the structure. পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure Lighting fixtures/lights are supported from the structure properly. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$6-0F-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

মনিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ণ্ডণ বিষদ্ধন প্ৰতিষ্ঠি কৰ্মান কৰি বিষদ্ধন বিষদ্ধন প্ৰতিষ্ঠি কৰি বিষদ্ধন ব

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, কাৰ্যক্ৰম no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত \$6-0F-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ectrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রাপ্তরি	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	_{व्य}
কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 2 0 2 9
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

৯. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 🖵]
পর্ববেষ্ফণ T	esting and inspection of insulation and earth resistance are not done.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
19101-11-1		1
५५.५. कार्य	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $]>=5$ M $]$ [and $]$ <=1 $]$ [$]$ 1 respectively.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস	4
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	○ ﴿ - ○ ఏ - २ ○ २ ⑨	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):	\exists

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	্রম
	·
কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≤ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

২১. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন |Service masts are not provided for overhead service cables for entering the factory পর্ববেষ্ণণ premises. ক্যাপ <u>আইটেম</u> |ক্যাটাগরি| ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure overhead service connections to a building are achieved with service masts কাৰ্যক্ৰম made of GI pipe at least 38 mm in diameter. |সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোূধিত 06-07-505@ সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

পরিদর্শন The generator room is attached with factory building but it does not have adequate fire পর্ববেষ্ণণ separation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure the generator room has adequate fire separation from the factory building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-02-2029 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

২৩. পর্ববেষ্ফণ পৰিদৰ্শন |The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator পর্যবেষ্ণণ to perform routine maintenance activities. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator কাৰ্যক্ৰম to perform routine maintenance activities. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-09-505@ সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

পরিদর্শন Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also প্রবেষ্ট্রণ some places the panel doors have openings.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

\[
\text{Rs.5. কার্যক্রম}
\]

Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.

সুপারিশের ভ্রথ্যসূত্র কার্যক্রম ভ্রাম্বিকার ৬ মাস

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

08-09-505@

২৫. পর্ববেষ্ণণ

চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত

সমশ্বসীমা

পৰিদৰ্শন Dedicated neutral is not provided for each applicable circuit and there is no marking to পৰ্যবেষ্কণ identify neutral cable for specified circuit.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

[কাশক্রম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্সামা	
সংশোধিত	o & − o % − 5 o 5 ⊚
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পরিদর্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are প্ৰবিষ্ণ্য no means of identification mark for cables. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of কাৰ্যক্ৰম identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list. সুপারি<u>শের</u> ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**৬ মাস <u> চুডান্ত</u> সময়সীমা সংশোধিত 08-09-5050 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

২৭. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring where পর্যবেষ্কণ necessary. ক্যাপ

17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

আইটেম ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment and wiring কাৰ্যক্ৰম where necessary. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-03-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 17-08-2020 (CW-1): 15-11-2020 (CVV-2): মন্তব্য

ারিদর্শন 1র্শবেষ্ষণ	able Channels are not covered.	
চ্যাপ <u>্</u>		
মাইটেম সেটাকনি		
চ্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide noncombustible and adequate covers on cable channel	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	06-07-505@	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>	17-08-2020 (CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):	

২৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Electrical wiring are not properly supported and run through horizontally in the walls প্ৰবিষ্কৰ without having an angle. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure exposed wiring is run either horizontally with proper mechanical support কাৰ্যক্ৰম and avoid wiring at an angle or hanging way with improper support. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-03-2020 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পৰিদৰ্শন Stranded conductors below 6mm2 are not provided with sleeve or ferrules and প্ৰব্ৰেষ্ণ stranded conductors above 6mm2 are not provided with cable sockets.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগৰি

কাৰ্শক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm². or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm².
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 2 0 2 @
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

৩১. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	o (₹ − o ½ − ₹ o ₹ @
সময়সীমা	0,70,70,70
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

পিরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dividual circuit protection in not provided for each 15/20A socket outlet.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগার	
৩২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide individual fuse with suitable discrimination with backup fuse or miniature
	MCB for each 15/20A socket outlet.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	o (₹ − o % − ₹ o ₹ o)
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):

৩৩. পর্ববেষ্ণণ	
00. TKTVT	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Lightning protection system is not installed on the building.	
ক্যাপ আইটেম 	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii) Appropriate numbers of down conductors are installed iii) Resistance of earth conductor within limit (<=10]).	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কার্থানার কার্যক্রম]
অগ্রাধিকার ৬ মাস	1
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ^০	$\left \ \right $
অগ্রগতির অবস্থা	1
মন্তব্য 17-08-2020(CVV-1): 15-11-2020 (CVV-2):]
	二