

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | চেস্ট্রনাট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | Hazi Azmot Ali Plaza, Degerchala, Hurricane Bus Stand, N/U, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP 067 |
| কালার কোড | |

| ায়লের ধরণ | া: অগ্নি মূল্যান্থন | পর্যবেষ্ফণের তারিখ |
|-------------------------------------|---|---|
| পর্ববেষ্ষণ | | |
| রিদর্শন ব্ববেষ্ষণ | esting and record of fire-fighting equipment | |
| ্যাপ াইটেম যাটাগরি | | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | ্য | |
| কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র | All the firefighting equipment s need to test | with proper documents. |
| কারখীনার কার্বক্রম | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত | - | |
| <u> </u> | 07-07-7940 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি | |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been rep for 15 to 20 days Dip knitwear named factor activities but their documentation is not sett allowed by Factory authority to inspect the f Documents of testing regarding fire-fighting visit. | y has started their contractual cled & organised yet. We were not factory. On 15–11–2020 (CVV2) : |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Minimum and total width of marked aisles |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all floor of the production building. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| 1 | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্বনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Aisles width found not sufficient in a few place at all floors. |

৩. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন | Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of |
|------------|--|
| পর্ববেষ্ষণ | storage area |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| क्राज्य | Lights in storage area needed to be installed with protective severs and conduits |
|-----------------|--|
| কাশক্রম | Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. |
| সুপাারশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রবোজ্য নর |
| চুডান্ত | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | 02-02-2990 |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুরু হ্রানি |
| অবস্থা | [전후 목계약 |
| | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently |
| | for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual |
| | activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not |
| মন্তব্য | allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15–11–2020 (CVV2): |
| | Lighting arrangement without protected covers and conduit is found on storage |
| | |
| | area. |

| ৪. পর্ববেষ্ণণ | |
|---|-----------------------|
| পরিদর্শন Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type d পর্শবেষ্কণ fire extinguishers) | etectors and portable |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Kitchen area needs to be installed fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers as per guideline. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য নয় |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2290 |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুৰু হ্ৰানি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Kitchen area are not found in the factory, During the visit time. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ড | Visibility and uniformity of exit signs |
|-----------------------|---|
| ক্যাপ আইটেয় | |
| ক্যা টা গরি | i |

| কাৰ্শক্ৰম | Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: (a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; (b) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; (c) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m2 respectively. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চূডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির | m-c ===== |
| অবস্থা | শুৰু হৰ্মান |
| মন্ <u>ড</u> ব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Visibility and uniformity of exit signs are not found in the factory. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Management of combustibles in storage area |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Housekeeping management for combustibles in storage areas are not maintained in proper manner. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape |
|------------------|--|
| 1 | with proper dimension. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভি</u> খাসত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| _ , , , , , | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মপ্তাহ |
| <u> চুডান্ড</u> | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | % <i>\\</i> − ∘ ₽ − <i>\</i> < < < |
| <u>অগ্রগতির</u> | mar and |
| <u>অবস্থা</u> | শুৰু হৰ্মনি |
| | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently |
| | for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual |
| | activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not |
| <u> মন্তব্য</u> | allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15–11–2020 (CVV2): As |
| | |
| | build drawing with machine layout and showing means of escape route is not |
| | found. |

৮. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ | Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others |
|------------------------|---|
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher |
|-------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 2 <i>₽</i> −0 <i>₽</i> −5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্যানি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): No documents found regarding fire safety training from any authority. |

| ১. পর্ববেষ্ফণ | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ | ype of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৯.১. কাৰ্যক্ৰয | ন |
| কাৰ্শক্ৰম | All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূডান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | \$6-0F-5055 |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুক হর্যনি |

On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently

for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not

allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Factory has not taken any action yet to replace or remove collapsible security and

steel sliding gates and locking feature from exit doors at the entire factory.

১০. পর্যবেষ্ফণ

অবস্থা

মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Handrail on both sides of stairways |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide continuous guards and handrails on both sides of the entire stairs. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0b-2022 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual মন্তব্য activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Handrail on both sides are found of stairways.

| | 99. 11/17 | ? (| |
|---|-----------|--|--|
| Ì | | | |
| | পরিদর্শন | Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes | |
| | প্যবেষ্কণ | , and and a superior of the su | |
| | ক্যাপ | | |
| | আইটেম | | |
| | ক্যাটাগরি | | |

| ক্যাটাগরি | |
|------------------------|--|
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | <i>56</i> −0 <i>F</i> −2022 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Illuminated emergency lights are not available in any floors, exits & stairs. |

গ্নিদৰ্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & প্রবিদেশন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

| কাৰ্শক্ৰম | Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. |
|---------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ সম্ভাহ |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | %₽-0₽-5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Emergency backup power is not available for critical fire safety system. |

| Į | ১৩. প্রবেষ্ণণ | | |
|---|--|---|--|
| | পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ^{Av} | vailability of fire department pre-plan | |
| | ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |

| ୭.১. কা ৰ্ব্ জম | |
|----------------------------|---|
| কাৰ্যক্ৰম | Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o & − o \$ − ₹ o ₹ ® |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| ম ন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recentl for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Fire department pre-plan is not yet prepared. |

| ১৪. পর্ববেষ্ফণ |
|--|
| (aCressed |
| পার্বাশন পুর্বাবাহ্মনা Fire separation of final exit routes |
| パパイや* |
| ্বিপাণ অাজাট্টিয় |
| ্রাম্বর্ডেশ কার্ট্রাগরি |
| |

| <u>৪.১. কার্যত্র</u> | ম |
|------------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম | Final exit route–1(Stair–1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from yarn store at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route–2(Stair–2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from yarn store at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening and need to be protected from 4 hours rated construction with 2 hours rated doors/openining from generator room, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o & − o \$ − ₹ o ₹ ® |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Final exit route-01 is not separated. |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Fire separation of storage area |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | All the storage area (Yarn store of GF and Accessories store of 1st floor) need to be protected by 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated doors/opening | |
|----------------------|---|--|
| সুপারিশের | | |
| ভিখ্যসূত্র | | |
| কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস | |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 0 & -0 % - 5 0 5 @ | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি | |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): During site visit, combustible storage areas are not found separated by fire rated construction and opening. | |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| | Boiler room needs to be fire separated with iron and sample section by 4 hours rated construction and 2 hours rated opening. |
|------------------------|--|
| মুপারিশের ছখ্যসূত্র | · |
| কার্থানার কার্বজ্ঞম | |
| <u> অগ্রাধিকার</u> | ৬ মাস |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o € - o \$ - ₹ o ₹ @ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হর্মন |

On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Boiler room are not separation in the factory.

| 54. 서식(4왕이 | |
|-------------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Fire and smoke protection of staircases |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুরি | |

মন্তব্য

| গ্যাপ | |
|------------------------|--|
| <u> </u> | |
| গ্যাটাগরি | |
| • | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্শক্ৰম | All the stairs (Stair 1&2) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures & opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o & − o \$ − ₹ o ₹ @ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্যাণি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Fire and smoke are not protected of staircases in the factory, During the visit time. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Adequacy of centralized fire detection system | |
|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA |
|------------------|---|
| | Guideline |
| সুপারিশের | |
| <u>ভখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড | _ |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 06-07-505@ |
| <u>সমশ্রসীমা</u> | |
| অগ্রগতির | শুৰু হ্ৰ্যনি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently |
| | for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual |
| | activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not |
| | allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15–11–2020 (CVV2): Centralized fire detection & alarm system has not installed yet in the factory |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Installation of fire alarm system and call point |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্শক্ৰম | The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system. Also need to install manual operated electrical alarm system in the working floor with single or multiple call boxes located on each floor including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুড়ান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o € − o \$ − ₹ o ₹ ® |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Automatic fire alarm and detection system with fire call point and sounder is not installed yet. |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| গাৰাগাৰ | |
|---------------------|---|
| ০.১. কাৰ্যত্ৰ | ম |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | o & − o \$ − ₹ o ₹ @ |
| অগ্রগতির | শুরু হ্রালি |
| অবস্থা | 전략 목계에 |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet. |

| | vailability of standpipe system |
|---------------------|--|
| গ্যাপ গাইটেম | |
| গাহডেশ গ্যাটাগরি | |
| יוטו וויון | |
| ১.১. কাৰ্যত্ৰ | মু |
| | , |
| কাৰ্যক্ৰম | Factory need to install proper standpipe system having at least 100 mm dia of riser. |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 06-07-505@ |
| সমশ্রসীমা | 06-02-4048 |
| অগ্রগতির | শুৰু হৰ্মনি |
| ' ' '' - ' | |

activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15–11–2020 (CVV2):

Standard standpipe system is not installed yet.

২১. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

| ২২. পর্ববেষ্ণ্য | |
|--|--|
| | |
| ମାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ Maximum throw of hose pressure at the highest point | |
| १९४१ | |
| ক্যাপ্ | |
| আইটেম্ | |
| ক্যাটাপরি | |

| ২.১. কাৰ্যত্ৰ | |
|------------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম | Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখীনার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 0 & -0 % - 2 0 2 0 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Standard standpipe system is not installed yet. Only one 25 mm dia plastic hose is available, which is connected with overhead water tank. During the visit, this system is not functional. So that, hose pressure at the highest point can not measure. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Availability of Siamese connection for fire department |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্যক্ৰম | Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. |
|----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ভি</u> খ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o ⟨ − o ⟨ − ₹ o ₹ @ |
| অগ্রগতির | শুরু হর্যনি |
| <u>অবস্থা</u> | ○¾° ₹∄°1 |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Siamese connection is not found in this factory premises. |

২৪. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power |
|------------------------|---|
| ক্যাপ | |
| শাহ(৬৸ ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power. |
|------------------------|--|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্শক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 06-07-505@ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): No dedicated fire pump is found during the visit. |

| ২৫. পর্যবেষ | ড় ণ |
|-----------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Water capacity for fire-fighting |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| | Eastery pood to have sufficient water storage capacity to get adequate prossure to |
|------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | o ⟨⟨ − o ⟨⟩ − ₹ o ₹ @ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): No dedicated water storage tank is found for fire fighting operation. |