



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আবল ক্যাশনস লি:
ঠিকানা	Khatian, C.S: 104, S.A:134, R.S:94, C.S Dag No:302, S.A Dag No:389, Mouza: Ozarpara, Union: Gacha, National University, Gazipur
কারখানার কোড	GZP094
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval drawing, As built structural drawing, soil test report, floor load plan and machine layout plan was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing, soil test report, Prepare/take approval plan from concern authority and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As built structural drawing will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 A copy of DEA report has been found on-site and the report has yet to be submitted to DIFE. No As-built drawings were found on-site during the visit. According to the initial assessment report the building was three storied RCC building used by Earl Fashion Ltd. Now Euro Knit Wear Ltd (Unit-2) has been replaced Earl Fashion Ltd. and construction work is going on over the three storied RCC building. As per DEA report the building will be 6-storied after the construction. CVV 2 : 24-Dec-2020 Completed DEA and submitted to DIFE HQ dated on 24 November 2020.No Design drawing and other relevant documents are not found during visit.

### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Approval drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৬-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 A copy of DEA report has been found on-site and the report has yet to be submitted to DIFE. No As-built drawings were found on-site during the visit. According to the initial assessment report the building was three storied RCC building used by Earl Fashion Ltd. Now Euro Knit Wear Ltd (Unit-2) has been replaced Earl Fashion Ltd. and construction work is going on over the three storied RCC building. As per DEA report the building will be 6-storied after the construction. CVV 2 : 24-Dec-2020 Completed DEA and submitted to DIFE HQ dated on 24 November 2020.No Design drawing and other relevant documents are not found during visit.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Some retrofitted columns have been observed but no retrofitting drawing was available. As per available DEA of RCC building, no retrofitting design has been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to confirm the structural integrity for the strengthened column and incorporate to the engineering assessment report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 Retrofitting drawing are not found during inspection

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non Engineered Steel stair has been observed. The available unapproved DEA report on site confirmed that the steel stair have to be demolished.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to confirm the structural integrity for the stair. The stair should not be used for any purpose before the confirmation of stability.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 Non Engineered Steel stair has been observed in front side of the building.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been observed on some exterior and interior walls.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 Dampness has been observed on some exterior and interior walls.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks have been observed on brick wall at various location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 Cracks have been observed on brick wall at various location.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Possible overloading have been found in first and second floors of the RCC building. Load plan has not been found on-site.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each elevated floor. Load consideration should be taken from design report. Before approval of load plan all the storage should be replaced to ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 Over loading are not found.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There are 03-nos single storied sheds ( Fabrics Store Shed, Yarn Store & Wastage Store shed, and Generator, Boiler, Compressor, Transformer shed ) have been observed in premises. But no initial assessment report is available for these sheds. The available non approval DEA report on site does not covered any shed. No design report and as-built drawings have been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to confirm the structural integrity for the structures.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV 2 : 24-Dec-2020 There are 03-nos single storied sheds ( Fabrics Store Shed, Yarn Store & Wastage Store shed, and Generator, Boiler, Compressor, Transformer shed ) have been observed in premises. But no initial assessment report and drawing is available for these sheds.