

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বসুন্ধরা গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	230–231, Nazim Nagar, Singair Road, Hemayetpur
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 094
কালার কোড	

নল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ২৬–০	8-202
১. পৰ্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	verloading Condition		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4		
কাৰ্যক্ৰম	wall on 2nd floor (North South direct the factory management was instruct measures need to be taken by the pre excess loads.	ge of fabrics must be removed. The 5" brid ion ) should be removed also. During the red to remove the excess loads. Necessary oper authority regarding removal of the	visit
সুপারিশের   তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	আবলম্বে  -		$\dashv$
সম্ব্যসীদা সংশোধিত সম্ব্যসীদা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	"The Factory already got approval fro overloading floor has been observed of	m Accord. This factory Accord ID is 12015 . during visit day"	. No
	TAMES ( ) )		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	26-04-2022 (CCVV): Onlys as built drawings has been prepared for main building. Load plan has been prepared & posted on floor but no analysis done to check the load capacity of building. Also, mismatch observed on column sizes on prepared as built drawing. 10"-12" built up observed on toilet area but not shown on drawing. "The Factory already got approval from Accord. This factory Accord ID is 12015. Floor live load plan has been posted each floor."

## সংযুক্তিসমূহ (৪)









পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Vertical & Horizontal Extension	]
ক্যাপ	1
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্বক্রম	
No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	$\exists$
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশো <del>ধিত</del> সম্বসীমা	
<b>অগ্রগতির</b> <b>অবস্থা</b>	
মন্তব্য	
. পূৰ্যবেষ্ণ্যণ	
श्रीतार्थ्यव ।	 7
পর্যবেষ্ণ Flexural Cracks	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	<u></u>
৪.১. কাৰ্শজ্জ্ম	
The flexural cracks were observed in some 1st floor middle beams (East- West	

direction) shall be repaired by adopting appropriate method for both aesthetic and

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সম্যুসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর

07-07-7990

সংশোধিত

serviceability requirements.