

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	হোসেন ফুটওয্থারস ইন্ডাম্ড্রিজ
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK002
কালার কোড	

্যার্যনের ধরণ: অমি মূল্যারন পর্ববেষ্ট্রণের তারিখ:		
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Aisles marking was not found. However the mi	nimum aisle width was found 0.6 meter.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person The minimum required clear width of corrid where serving an occupant load of 50 or les require minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter which ever is maximum. or/passageway shall be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্ব্ডম		
অগ্রাখিকার প্রযোগ্য লয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^E ১	vacuation pathways were obstacted by machines & workers.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটোলনি		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের	rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum wath.	
ভ্ ষ্যসূত্র		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
+		

৩. পর্যবেষ্ফণ	
পিৰিদৰ্শন All evacuation pathways were not free from any temporary stored items.	
ক্যাপ]
আইটেম ক্যাটাগরি	
	_
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.	\neg
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	4
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	\dashv
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা	
সংশোধিত	
্বশ্বসাধা। অগ্রগতির	\dashv
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	e exit door and final exit door were not swing in the direction of travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ocking provision was available in all the exit doors.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য _	$\frac{1}{1}$
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা		1
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন The width of stairs-1 was 1.33m and stair-2 was 1.45m, which were below the
পর্ববেষ্ফণ standard.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The
কাৰ্শক্ৰম required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5
meter, whichever is maximum.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চ্ডুডান্ড _
<u> </u>
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
ন. পর্যবেক্ষণ
श्रिवार्यंत्र

11(174)	
রিদর্শন 🗔	
শ্বেষ্ণণ Th	ne total width of staircases were 2.78m, which was not as per standard.
<u></u> ज्ञाপ	
<u> ৷</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	ı
· 9· 41 1ch	
কাৰ্যক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is maximum.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Ha	andrail was not found for both side of the stairways.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	7
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যবেষ্ফণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	he staircases were not fire separated from production area by fire rated construction.
্যাপ 1াইটেম	
<u>্যাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যজ	21
1114	1
কাৰ্শক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hr fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা ঘলনা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ne stairways were obstacted by stored materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ The stairways were obstacle by combustible materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত - সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	air-1 was not finished directly to outside.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্বক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন 🗔	
পর্ববেষ্কণ Fi	nal evacuation route-1 was not protected from production area.
ক্যাপ্	
আইটেম স্টেপ্তিন	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I 	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The electrical cable entry point at the staircases was not sealed.
ক্যাপ	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশে	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখান কার্বক্রম	
	য়র প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীম	
সংশোধি	
সমশ্রসীম অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেছ	নুধ	
• 11(15		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Storage area was not fire separated from adjacent production area.	
<u>ক্যাপ্</u>		
পাইটেম ক্যাটাগরি		
רוויוטונא		
১৫.১. ক	ৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিং		
ভখ্যসূত্র		
কার্খা		
কাৰ্যক্রম্	ার প্রযোগ্য নর	
<u> চুডান্ড</u>	71 4(119) 913	
সময়সী	ना -	
সংশো		
সমশ্রসী		
<u>অগ্রগতি</u>	র	
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ub-station room was not fire separated from adjacent production area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hours fire rated construction/barrier with 2 hours fire rated self-closing door for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

১৭. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^{০।}	pening or penetration in slab was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার চুড়ান্ত সময়সীমা	প্র্যোগ্য ন্য
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

শ্ব(বঞ্চণ	o exit sign was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১৯. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ারদর্শন ার্যবেষ্ফণ	o emergency light was found during the visit.
ন্যাপ মাইটেম	
গাটাগৰি	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ו יוסור ווייון	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সম্প্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	o fire alarm detector was found during the visit.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
২২.১. কাৰ্যজ্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic fire alarm and detection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ <u>র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
		l

. পর্ববেষ্ডণ		
ারিদর্শন বিবেষ্কণ	o fire alarm detector was found during the visit.	
ন্যাপ নাইটেম		
গ্যাটাগরি		
৩.১. কার্যত্র	<u>মূ</u>]
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic fire alarm and detection system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৪.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা
স্থান্য । অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

ে. পর্যবে	চৰ
পরিদর্শন	No fire plarm detector was found during the visit
পর্ববেষ্ফণ	No fire alarm detector was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२६.১. क	ব্ৰহ
74.0. 4	144
কাৰ্যক্ৰ§	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারি(ভখ্যসূত্র	
কার্থা কার্বক্র	
অগ্রাধি	চার প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	मा -
সংশো ⁶ সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	o fire alarm detector was found during the visit.
ক্যাপ <u></u>	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוטוניין	
২৬.১. কার্যত	म्ब्र
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	্বা প্রব্যোগ্য নর
<u> </u>	9(11-1) 1-1
সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ঘলন	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন No পর্ববেষ্ণন th	o periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during ne visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוטוניין	
২৭.১. কার্যত্র	ম্ব
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্ব প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	14(11-0-1-1
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	sufficient number of extinguisher is found. All of them are expired on 30/08/2020.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত	_{ब्रि}
কাৰ্শক্ৰম	Approved type and adequate portable fire extinguishers shall be provided and tagged properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
-	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য <u>মন্তব্য</u>	

় শ্ব(বিশ্ব	1			
1বিদর্শন ⊺	The extinguisher mounting height was found 1.7m, which was not as per the code.			
াৰ্যবেষ্কণ ⊦	However, it was not found allover the factory premises except ground floor.			
চ্যাপ				
শাইটেম				
্যা চ্যাট্টাগরি				
ורוו־וטוניו				
८ ८ कार्य				
১.১. কার্	IPM			
	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it			
কাৰ্যক্ৰম	shall be easily accessible			
	,			
সুপারিশে	4			
ভখ্যসূত্র				
কারখানা	ৰ			
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়			
<u> </u>				
্বত্বত সমশ্বসীমা	, -			
সংশোধিত				
সময়সীম				
<u>অগ্রগতির</u>				
অবস্থা				
মন্তব্য				

of Internal N	additional five fighting equipment (good water hyelet etc) was provided by the
	additional fire-fighting equipment (sand, water, bucket, etc) was provided by the
পর্ববেষ্কণ fa	ctory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
৩০.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শিবেষ্ফণ	o P. A. (Public Address) system was found during the visit.
্যাপ গাইটেম	
গাটাগরি	
১১.১. কার্যত	<u>ক্ম</u>
কাৰ্শক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সমর্মসীমা	্বা প্রযোগ্য ন্য -
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

Ι,	রিদর্শন ধবেষ্কণ ^{Cc}	ombustible materials were found near electrical source during the visit.
	<u>ग</u> ित्र	
	াইটেম গাটাগরি	
_	•	
9	২.১. কার্যত্র	চম
	কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
	সুপারিশের	
1 t	ভখ্যসূত্র কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
		প্রযোগ্য লয়
	চুডান্ত	_
	<u>সমশ্বসীমা</u> সংশোধিত	
	गर्त ॥ १७ मनग्रमीमा	-
	<u>অগ্রগতির</u>	
1 1	অবস্থা	
	<u>মন্তব্য</u>	
_		

৩৩. পর্ববেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্থিক			
ক্যাটাগরি			
৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্শক্ৰম Power backup supply	hall be provided for fi	re alarm system.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয			
চূড়ান্ত সমর্মীমা			
সংশোধিত			
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	visual alarm was found during the visit.	
ক্যাপ্		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩৪.১. কার্যত	চম]
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
]

ে পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o fire license was found during the visit.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
' .	
<u> ৩৫.১. কার্যত্র</u>	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defense.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o factory building approval design & drawing was found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৬.১. কার্য	<u>ቅ</u> ዛ	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>	4/11/17	
সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত		
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
সন্থা মন্তব্য		
100		

৩৭. পর্ববেষ্কণ	০৭. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire license was found during the visit.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩৭.১. কার্য	<u>ক্</u> ম]	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্নখানার কার্বজ্ঞম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ulti tenancy was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্য্য	কৃষ
কাৰ্যক্ৰম	Incase of multi tenancy the factories shall have single firesafty management system.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৯. পর্ববেক্ষণ		
oCurrio I		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No fire drill record was found.	
ক্যাপ		
আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৩৯.১. কা	ব্ৰক্তম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.	
সুপারিশে	ৰ	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খান	াৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
1 +	ার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	_ -	
সম্প্রসী		
সংশোধি সংস্টে		
সমশ্রসী অগ্রগতি		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		
[-1@ 1)		