

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডিপলাইড প্লাশ্টিক কোম্পানি
ঠিকানা	, o, ( Jatrabari, Dhaka, Dhaka )
কারখানার কোড	PDHK004
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
	ocation– Ground Floor –All floor exit doors an rection of travel	d final exit doors did not swing in the
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation rou sliding / roll down gates and end shutters in hr fire rated door, which swing outward of the Swinging of the door shall not be constrict the below 0.9 meter.	n egress route with side hinged type 1.5 ne room or in the direction of travel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

	ocation – Ground Floor –The doors in the egress route could not open easily. Doors annot be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	
). পর্ববেষ্কণ	
	ocation – Ground Floor –Permanent / Designated Storage areas (if adjacent to roduction area) were not separated with fire rated walls / doors
ক্যাপ	oddedon drea / were not separated with me rated wans / doors
আইটেম  ক্যাটাগরি	

# তি.১. কাৰ্যক্ৰম ত্ৰাপ্তক্ৰম ত্ৰাপ্তক্ৰম ত্ৰাপ্তক্ৰম ত্ৰাপ্তক্ৰম কাৰ্যনানন কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লগ্ৰ চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰাণ্ডিব অগ্ৰাণ্ডিব সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰাণ্ডিব অবস্থা মন্তৰ্য

পৰিদৰ্শন Location– Ground Floor –All high risk rooms were not fire separated from the rest of পৰ্শবেষ্ণন the operational areas. Ex– Substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
17/01 (11)
৪.১. কার্যক্রম
All high risk room like substation room is required to enclose by 2 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমস্যীমা
সংশোধিতসমশ্ৰমীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
<b>৮. পর্যবে</b> ষ্ণন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন Location – Ground Floor –All evacuation pathways were not appropriately signed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

# *৬.১.* কাৰ্যক্ৰম

<del>कार्यक रा</del>	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location– Ground Floor –All evacuation pathways did not appropriately illuminated with পর্যবেষ্ণণ emergency lighting
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্বক্রম
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.  Aisles shall be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
ব্ৰুডান্ড
प्रभंत्रप्रीमा
সংশোধিত্ত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
i. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন  Location - Ground Floor -No emergency lighting system provided with back-up power
वर्षावर्ष कि Ebeation   Ground Floor   No emergency lighting system provided with back ap power
THING Supply

# ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or কাৰ্যক্ৰম battery. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	ocation – Ground Floor –No Detection System was provided in the factory	
<u>ন্যাপ</u>		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
भगणानाना		
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের		
ভ <b>খ্যসূত্র</b>		
কার্বখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা ঘলনা		
<u>মন্তব্য</u>		

্. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Location– Ground Floor –There was no automatic detection and alarm system t পর্যবেষ্কণ complies with the BNBC guidelines	that
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines. সুপারিশের	
জ্যাসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রয়োগ্য লয়  চুডান্ত	
স্ট্রারসীমা      সংশোধিত      সময়সীমা	
্যাপন্যাপ। অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Lo	ocation – Ground Floor –There is no manual activation points appropriately spaced.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l <del></del>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণণ	
প্রিদর্শন	
শারণ জি   Lc	ocation – Ground Floor –There was no alarm system covers all areas.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[कालाजास]	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	, , ,
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ocation – Ground Floor –No Detection System was provided in the factory
ক্যাপ আইটেম	
না২ডেন ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	চুম
W 11 1-	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র   কারখানার	
। কাৰ্যজন   কাৰ্যজন	
	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন Location– Ground Floor –The factory did not have provision of periodic checking of পর্যবেষ্কণ alarm call point, alarm & detection system with maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্খানার কার্যক্রম
্বাম্প্রাম্পিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত   সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্ষণ ta	cation- Ground Floor -Required Number of extingushers are less & not properly
ক্যাপ আইটেম	
নাংডেন ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শ্বীনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ১৫. পর্যবেষ্ণণ শান্ত্রপশান Location – Ground Floor –The extingushers were not appropriately spaced ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall কাৰ্যক্ৰম be easily accessible সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location - Ground Floor -The factory did not have dedicated fire pump or hydrant পর্ববেষ্কণ|system ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

ভ৾খ্যসূত্র

কাৰ্যক্ৰম

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের কারখানার **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

#### ১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location– Ground Floor –There was no dedicated fire pump or hydrant system have পর্শবেষ্ণণ alternative power backup

আই(টম

ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	
<i>ने</i> भेश्रनीभा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location – Ground Floor –The factory does not have provision প্রবিষ্করণ fire pump or hydrant system with maintaining record.	of periodic checking of
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
There shall be an arrangement of periodic checking of fire p with maintaining record properly.	oump or hydrant system
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশো <del>শি</del> ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. અ. ૧૧(૧ઋ૧	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Location– Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available	
ক্যাপ আইটেম ক্যাণ্ডিব	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	4
চূড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত     সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	]
মন্তব্য	_

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation – Ground Floor –First aid hose and standpipe systems are not available
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১. পর্ববেছ	ত্ <mark>ৰ</mark>
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
אוופוטוניאן	
২১.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিং ভখ্যসূত্র	
কার্থ্য কার্থক্রু	াৰ
অগ্রাধিব	<b>সর</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	ना –
সংশো <sup>হ</sup> সমর্মী	
অগ্রগতি অবস্থা	র
মন্তব্য	

পরিদর্শন	
। গান্ধ । গা   Lc  পর্ববেষ্কণ	ocation – Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
ורורוטונדן	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্দ্ৰ
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation– Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	থবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	re-fighting truck access roads are not wide enough and free of obstacles
ক্যাপ	
আইটেম 📗	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire-fighting truck access roads width shall be as per standard and free from obstacles.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<b>म</b> भग्नमीमा	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ২৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– Ground Floor –Fire–fighting additional equipment were not provided at the প্ৰব্ৰহ্মণ right location Sand, water, buckets, etc.. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কার্যক্রম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water কাৰ্যক্ৰম buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন  Location- Ground Floor -There were no P. A. (Public Address) system/s which is/are
প্রাবেষ্ক্রণ audible from all corner/s of factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
<u> চুডান্ড   </u>
স্মান্ত্রসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত    সম্যুসীমা
্যুপ্রশ্নসামা । অগ্রগতির
্বিশ্বশাৰ্ভন   <mark>অবস্থা</mark>
্বিস্থা মন্তব্য
৭. পূৰ্যবেষ্ণ্য
7. 17(7 <del>°</del> 9"
Location - Ground Floor -There were combustible materials found near heat/ electrica

## পরিদর্শন source (near DB, SDB and electrical installations, loose electrical connection) in store and production floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location– Ground Floor –There was no back–up power supply provided for the alarm পর্ববেষ্কণ system Battery, IPS, etc.		
ক্যাপ		
আইটেম  ক্যাটাগরি		
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
। কাৰ্যক্ৰম   কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Location - Ground Floor - There is no visual alarm placed and in working condition পর্যবেষ্ণন where required ক্যাপ আইটেম ক্যাউগের  কর্ম Visual alarm should be placed at the generator room. সুপারিশেন তথ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	১১. পর্যবেক্ষণ	
পর্যবেষ্ণন where required ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		ondition
আইটেম ক্যাটাগরি  হ১.১. কার্যক্রম  কার্যক্রম  Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র  কার্যনার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ড সমস্বসীমা  মংশোধিভ সমস্বসীমা  অগ্রগভির অবস্থা		
হ১.১. কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখালাৰ কাৰ্যক্ৰম  জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিভ সম্বসীমা  জ্ঞাতিৰ ভ্ৰবন্থ		
হ১.১. কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ  কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয  চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা  সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা  অগ্ৰগতিন অ্বগ্ৰা	1 . 2 1	
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room.  মুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লব  চূড়ান্ত সমন্যমীমা  মংশোধিত সমন্যমীমা  অগ্ৰগতিন অবস্থা	ক্যাটাগবি	
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room.  মুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লব  চূড়ান্ত সমন্যমীমা  মংশোধিভ সমন্যমীমা  অগ্ৰগতিন ভব্য		-
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা	২৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা	N'and alama de cold ha mis and at the managet and and	
ভূখ্যসূত্র কার্নথানার কার্বক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  অগ্রগতির ভ্রবস্থা		
কার্যক্রম কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমম্মীমা অগ্রগতির অবস্থা	1 1 *\	
কার্যক্রম  জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য লয়  চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত সমময়সীমা  জ্ঞাতির জ্বস্থা	ত্থ্যসূত্র	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়      চূড়ান্ট     সম্বয়সীমা      সংশোধিত     সম্বসীমা      অগ্রগতির     অবস্থা		
চুড়ান্ড সম্বাসীনা সংশোধিত সম্বাসীনা অগ্রগতিব অবস্থা		
স্ট্রম্বসীমা স্ব সংশোধিত সম্ব্রসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	<b>অ্থাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
স্ট্রম্বসীমা স্ব সংশোধিত সম্ব্রসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	চুডান্ত	
সময়সীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
অবস্থা		
অবস্থা	অগ্রগতির	
মন্তব্য	অবস্থা	
	মন্ভব্য	

শরিদর্শন । শর্শবেষ্কণ।	ocation– Ground Floor –The factory building did not have approval from a	uthority
ন্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
	Ja VI	
৩০.১. কাৰ্	<b>(4)</b>	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশে	4	
তথ্যসূত্র		
কার্খানা	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
	ব প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	,  -	
সংশোধিত		
সমশ্রসীম		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন  Location- Ground Floor -The factory did not conduct fire drill regularly covering all		
পর্শবেষ্ণণ shifts maintaining record properly		
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
רוריטונץ		
৩১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্তম Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়		
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত   সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্ভব্য		