

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শান্তা প্রাশ্টিক
ঠিকানা	, 0, (Bangshal, Dhaka, Dhaka)
কাৰখানাৰ কোড	PDHK012
কালার কোড	
মিলাযেনের থব <b>ে আগ্র</b> ম	গার্ম প্রার্থ –

মূল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ocation – Ground Floor –Evacuation pathways	are blocked of temporary stored items
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	প্রযোগ্য নয় –	e routes, aisles and passageway.

পরিদর্শন Location – Ground Floor –Evacuation ramps had not been used with the maximum প্ৰশ্বেষ্ণণ allowable slope. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম The slop of an exit ramp shall not exceed 1 in 8. The clear width of the minimum কাৰ্যক্ৰম required width should be 0.9 meter. Handrails shall be provided in case where the diffrence in levels between two adjacent floor excedd 0.75 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

৩. গ	14	বৈষ্ণ	7
------	----	-------	---

মন্তব্য

পরিদর্শন Location– Ground Floor –All floor exit doors and final exit doors did not swing in the পর্ববেষ্ণন direction of travel ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৩.১. কার্যক্রম

Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	ocation – Ground Floor –The doors in the egress route could not open easily. Doors annot be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
্র এগ্রাম্বিকার চুড়ান্ত সময়সীমা	থুবোজ্য ন্য
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	

## ধ. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Location– Ground Floor –Evacuation routes were not separated from production areas পৰ্যবেষ্ফণ and high risk uses all the way to outside ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all |কাৰ্যক্ৰম the way to outside. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	ocation – Ground Floor –Permanent / Designated Storage areas are not so th fire rated walls / doors	eparated
ক্যাপ		
<u> </u>		
চ্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

ને. ૧	পর্ববেষ্ফণ	
T		
	রিদর্শন । ব্যবেষ্ষণ।	ocation – Ground Floor –There are opening or penetration in wall at the staircase side.
4	<u>্যাপ</u>	
ভ	াইটেম্	
4	<u>্যাটাগরি</u>	
٩	.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
		Cool all an arise as with the consenting of the cool flower than 1919.
	কাৰ্যক্ৰম	Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
	সুপাৰিশে	4
	ভূখ্যসূত্ <u>র</u>	
	কার্থানা	ब
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য ন্য
	চুডান্ত	
	সময়সীম	
	সংশোধি	
	সময়সীম	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
আইটেম
[조미디웨고]
רוריטונץ
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের
क्रेश्यपूव
कात्रशांनात
কাৰ্যক্ষম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Location– Ground Floor –All evacuation pathways did not appropriately illuminated with পর্যবেষ্ণ্য emergency lighting
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণনি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম

# The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles shall be provided with a minimum 2 lux. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

#### ১০. পর্যবেষ্ণণ

চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্কণ su	ocation – Ground Floor –No emergency lighting system provided with back–up power
	приу
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্ম
0 .0. 1117	
	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or
কাৰ্যক্ৰম	battery.
700Em	
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
[শভ্ন্য	
১. পর্ববেষ্ফণ	
<u> </u>	
পরিদর্শন 👢	
প্ৰব্ৰেষ্ণণ <sup>Lc</sup>	ocation – Ground Floor –No Detection System were provided in the factory
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	22

Provide automatic detection system with addressable fire alarm.

## ১২. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

	ation– Ground Floor –There were no automatic detection and alarm system the plies with the BNBC guidelines	nat
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যক্রম		
	Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের   ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্র	(যোগ্য নয়	
চুডান্ত   সময়সীমা	-	
সংশোধিত _ সমশ্রসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Location– Ground Floor –There were no manual activation points appropriately spaced.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
ורוודוטונאן
১৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম   Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
का <u>त्</u> यांनात
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
ব্রুডান্ত  _
সংশোপিত  _
সমস্সীমা =
অগ্রগতিব
<u> </u>
মন্তব্য

পরিদর্শন   Location – Ground Floor – There are no alarm system covers all areas.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণরি
১৪.১. কার্বক্রম
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कात्रथांनात
কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Location – Ground Floor –The number of detectors are not sufficient for coverage of the পর্যবেষ্ণনা production floors and stores as per Standard
ক্যাপ
অ্যাইটেম
" \

# ক্যাটাগরি| ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Ground Floor –The factory did not have provwereion of periodic checking of পর্যবেষ্ণন alarm call point, alarm & detection system with maintaining record properly. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম documented. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

## sq. পৰ্যবেষ্ণ্য পরিদর্শন Location – Ground Floor –The factory did not had dedicated fire pump or hydrant পর্যবেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non কাৰ্যক্ৰম combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|প্রযোজ্য নয়

# সম্বসীমা সংশোধিত সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

চুডান্ড

রিদর্শন র্ববেষ্কণ	ere was no dedicated fire pump or hydrant system had alternative powe	r backup
<u>সূপ্</u>		
াইটেম সমাক্রি		
য়াটাগরি		
৮.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার   কার্যক্রম		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	7011 0 14	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
প্রশাভ্ন  অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন Location– Ground Floor –The factory did not had provision of periodic checking of fire			
পর্ববেষ্কণ pump or hydrant system with maintaining record.			
ক্যাপ্			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	্বস		
কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system		
	with maintaining record properly.		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নর		
চুডান্ড			
<u>स्रो</u> भेश्रमीभा			
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্তম
The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত _ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য <u> </u>
২১. প্র্ববেষ্ণন
পরিদর্শন

ৰিদৰ্শন বিৰক্ষণ Location– Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগৰি			
২১.১. কাৰ্শক্ৰম			
The diameter of first aid been and standaine shall be as nor requirement			
কাৰ্যক্তম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের			
তথ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য			
চুডান্ত			
प्रेमेयर्गीमा   -			
সংশোধিত  _			
<u> </u>			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মিগুৰা			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Lc	ocation – Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I =	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্মন্সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

). পর্ববেষ্কণ			
প্রিদর্শন			
প্ৰব্ৰেক্ষণ <sup>Lc</sup>			
<u>ক্যাপ্</u>			
শাইটেম ক্যাটাগরি			
<u>भगुषाभाभा</u>			
২৩.১. কার্যত	<sub>बि</sub>		
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.		
সুপারিশের	The hose pipe performance shall be enecked periodically and properly tagged.		
ভ৾খ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম	প্রযোগ্য নয়		
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(419) 314		
সম্মুসীমা			
সংশোধিত	_		
সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Lo	cation– Ground Floor –First aid hose and standpipe systems were not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যজ্ঞ	म
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বর্গীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতিব	
অবস্থা মন্তব্য	

4. 11/14	
	Location – Ground Floor –Fire – fighting additional equipment were not provided at the right location Sand, water, buckets, etc
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
२६.১. का	ৰ্জিম
	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water
কাৰ্যক্ৰম	buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
<del></del>	
সুপারিশে	4
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখান	र्व
কাৰ্যক্ৰম	
l <del></del>	ার প্রযোগ্য নয়
_	14 ((410)) old
চুডান্ত	
সমশ্রসীম	T
সংশোধি	<u> </u>
সময়সীম	<sub>T</sub>   -
অগ্রগতিব	
অবস্থা	`
<u> মন্তব্য</u>	
[-1(3) 1)	

পরিদর্শন   Location – Ground Floor – There are no P. A. (Public Address) system/s which			
পৰ্যবেষ্ণ্য were/are audible from all corner/s of factory.			
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
২৬.১. কাৰ্শক্ৰম			
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.			
সুপারিশের			
ভ্খ্যসূত্ৰ			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়			
চ্যুড়াল্ড     সমশ্সীমা			
সংশোধিত			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			
१৭. পর্ববেক্ষণ			

	コーノントン	and
1	7	

প্রিদর্শন Location- Ground Floor -There are combustible materials found near heat/ electrical source (near DB, SDB and electrical installations, loose electrical connection) in store production floor.

|ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	
	•

পৰিদৰ্শন Location– Ground Floor –There were no back–up power supply provided for the alarm পৰ্শবেষ্কণ system Battery, IPS, etc.			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যা <b>টা</b> গরি			
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার			
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-		
সংশোধিত			
সম্যসীমা অগ্রগতির			
<u>অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			

১. পৰ্ববেষ্ণণ		
را کے۔		1111
	ocation– Ground Floor –There were no visual alarm placed and in workir	ig condition
	here required	
ক্যাপ		
আই(টম		
ক্যাটাগরি		
<del></del>		_
২৯.১. কার্যত্র	<u>ቅ</u> ላ	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের		
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	থবোজ্য নয়	
চুডান্ড		
সম্মর্গীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		1

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	cation– Ground Floor –The factory Fire License/ permit has not been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation– Ground Floor –The factory building did not have approval from	authority
চ্যাপ শাইটেম্		
চ্যাটাগরি		
৯১.১. কার্যত	<u>ক্</u> ম	]
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্বক্রম		
	থেয়েগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ocation – Ground Floor –All production units/ floors covered in fire license	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৩২.১. কার্যত	P4	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শজ্ম		
	প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>শুরুগভির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
וי שוין		

চ. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Location– Ground Floor –The factory were single storied shed building under single প্রবিষ্কণ tenancy
ৰ্শবেষ্ণৰ tenancy
মাইটেম চ্যাটাগরি
)।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
୭৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Incase of multi tenacy the factories shall have single firesafty management system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নর
চূড়ান্ত সম্বাহ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	Location – Ground Floor –The factory did not conduct fire drill regularly covering all shifts maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> সমর্থসীমা</u>	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	