

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এরেবাস প্রাশ্টিক ইন্ডাস্ট্রিল লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK020
কালার কোড	

স্যায়নের ধরণ	: अभि भूना। यन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ		
	ocation–Ground Floor,First Floor,Second Floor d not swing in the direction of travel	r –All floor exit doors and final exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation rousliding / roll down gates and end shutters in hr fire rated door, which swing outward of the Swinging of the door shall not be constrict to below 0.9 meter.	n egress route with side hinged type 1.5 he room or in the direction of travel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Location-Ground Floor, First Floor, Second Floor - The doors in the egress route could
পৰ্যবেষ্ণৰ not open easily. Doors could not be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ্
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able
ক্ৰিম্ব
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়
চূড়ন্ত্
<u>अभेग्रेत्रीमा</u>
সংশোধিত
अभ्यत्रभूषिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Ground Floor,First Floor,Second Floor –The minimum width of stairs did not পৰ্যবেষ্ণ্য meet the requirement of code ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The কাৰ্যক্ৰম required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is maximum. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location-Ground Floor,First Floor,Second Floor -The sum of the width of all staircases
পর্শবেষ্কণ did not meet the requirement in accordance with BNBC
ক্যাপ আইটেম
আহতেন ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, which ever is maximum.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Location–Ground Floor,First Floor,Second Floor –Handrails were not provided in all

|পর্শবেক্ষণ|stairways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্যক্রম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from কাৰ্যক্ৰম the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

প্রিদর্শন |Location-Ground Floor, First Floor, Second Floor -The tread/riser relationship was not প্ৰবিষ্ণণ consistent on all stairways ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

তথ্যসূত্র

কাৰ্শক্ৰম

চডান্ড

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Combination of the riser and the tread dimensions shall be such that the sum of the riserheight and the tread depth shall be between 400 mm and 425 mm with a minimum tread depth of 215 mm and a maximum riser height of 215 mm. The tread depth may includany nosing and any increase due to slant riser faces. The variation between depths of adjacent treads and heights of adjacent risers shall not exceed 5mm. The differenc between the largest and the smallest riser or between the largest and the smallest tread shall not exceed 2 percent of the respective average dimensions in any flight of stairs. সুপারিশের কারখানার **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় **म**भग्रमीभा সংশোধিত সমশ্রসীমা

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-Ground Floor, First Floor, Second Floor - For stairs that require fire separation পর্যবেষ্ণ্রণ were not provided with fire rated self-closing doors ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চডান্ড *স*भेग्रेगीमा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-Ground Floor, First Floor, Second Floor - All stairways did not finish directly to পর্যবেষ্ণণ outside or via a fire separated corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্শক্ষম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
प्रेमेयर्गीमा -
সংশোধিত _ সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location–Ground Floor,First Floor,Second Floor –Evacuation routes were not protected পর্যবেষ্ফণ from production areas and high risk uses all the way to outside ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all কাৰ্যক্ৰম the way to outside. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন ভাগা আইটেম ক্যাটাগারি
১০.১. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Travel distance shall comply with the standards.
সুগারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব
মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Location-Ground Floor, First Floor, Second Floor – Lifts were not provided with proper fire পর্যবেষ্কণ separation. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide proper fire separation for lift.

কাৰ্যক্রম Provide proper fire separation for lift. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-Ground Floor,First Floor,Second Floor -Permanent / Des পর্যবেষ্ণন areas (if adjacent to production area) were not separated with fir	ignated Storage re rated walls / doors
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের তিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্শক্রম অ্থাধিকার প্রথোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _	
সম্বসীমা বিশ্ব বি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ	
	ocation–Ground Floor, First Floor, Second Floor – All high risk rooms were not fire eparated from the rest of the operational areas. Ex– Chemical Room, Sub–station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוליין	
১৩.১. কার্য্য	व ्य
কাৰ্যক্ৰম	All high risk room like substation room is required to enclose by 2 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্র্থোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location–Factory Premises –There were opening or penetration in slab or wallwhich পর্যবেষ্ণ্য was not properly sealed with appropriate fire rating
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
רוויוטונץ
১৪.১. কার্যক্রম
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the
কাৰ্কিম approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চুড়ান্ত
সংশোধিত্ত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation–Factory Premises –All evacuation pathways were not appropriately signed
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত	চ ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

-	
পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ wi	ocation–Factory Premises –All evacuation pathways did not appropriately illuminated ith emergency lighting
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	<u> </u>
26.2. 414	PM
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles shall be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
<u> তি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্মানীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
[19 1/	
১৭. পর্যবেষ্ণণ	
الحكا	
	ocation–Factory Premises –All evacuation stairways were not illuminated with
পর্ববেষ্ষণ er	mergency lighting.
ক্যাপ	
আইটেম	
व्याश्राह्म	

|ক্যাটাগরি| ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন L	ocation–Factory Premises –No emergency lighting system provided with back–up
পূৰ্যবেষ্ষণ p	ower supply
ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্য	হ ম
	Emergency lighting is needed to provide with back, up newer supply with IDC or
কাৰ্যক্ৰম	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১১. পর্ববেষ্ডণ	
ا جڪيا	
	ocation–Factory Premises –There automatic detection and alarm system did not
	omplies with the BNBC guidelines
ক্যাপ আইটেম	
ાવ્યાસ(છબા	

শাহ(**ড**ম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্ষণ sp	cation–Factory Premises –There was no manual activation points appropriately
क्रांश	deed.
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ভ গুণু <u>ন</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Location–Factory Premises –There were no alarm system covers all areas.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the a	larm
must be automatically triggered on detection of a fire.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত	
기ম·대기 -	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

	ocation–Factory Premises –The number of detectors were not sufficient for coverage f the production floors and stores as per Standard
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	গ্রেশোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

२७. १४(४%)
পৰিদৰ্শন Location–Factory Premises –The factory did not have provision of periodic checking of পৰ্যবেষ্ণন alarm call point, alarm & detection system with maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ווייטומין
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চ্চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন Location–Factory Premises –There was no dedicated fire pump or hydran পর্যবেষ্ণণ alternative power backup	t system have
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	4
কাৰ্যক্রম Dedicated fire pump shall have alternative power backup.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
कान्यांनान	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চ্যুড়াল্ড _ সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
ং ৫. পর্ববেক্ষণ	

পরিদর্শন Location–Factory Premises –The factory did not have provision of periodic checking of পর্যবেষ্কণ fire pump or hydrant system with maintaining record. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system কাৰ্যক্ৰম with maintaining record properly. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ا کے	
পাৰ্দশন L0 প্ৰব্ৰেষ্ক্ৰণ a	ocation–Factory Premises –Number of hose did not meet the requirement of code in
	11 110015.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি 	
ורוויטונירן	
২৬.১. কার্য	 ক্রম
-	
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
<u>সুপারিশের</u>	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	[
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্ প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোপিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>	
পরিদর্শন ।	ocation-Factory Premises -The diameter of first aid hose and standpipe did not meet
	ne requirement of code
ক্যাপ	To require on code
আইটেম	
1 7.1	

|ক্যাটাগরি| ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰ্যবেষ্ষণ sa	cation–Factory Premises –The performance of hose (water pressure) was not tisfactory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যজ্ৰ	ρ β
কাৰ্শক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

રું. બુર્યાલુજીવ
পরিদর্শন Location–Factory Premises –The standpipe and first aid hose performance were not পর্যবেষ্ণণ being checked periodically and tagged properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্যসীমা
অগ্রগতির
মন্তব্য

পরিদর্শন Location–Factory Premises –The factory did not have sufficient water capacity পর্শবেষ্ফণ connected to hose to supply water during peak demand period
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত _ সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

১১. প্রব্বেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন Location–Factory Premises –Fire–fighting additional equipment were not provided at পৰ্যবেষ্ফণ the right location Sand, water, buckets, etc
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩১.১. কার্যক্রম
The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশো ধি ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

	cation–Factory Premises –There was no P. A. (Public Address) system/s which as/were audible from all corner/s of factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যগ্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্ব্যসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<u>୭৩. প্রথবেক্ষণ</u>	
ไม่สุดาย nea	ation-Factory Premises -There were availability of combustible materials found in heat/ electrical source (near DB, SDB and electrical installations, loose electrical nection) in store or production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম	F
কাৰ্যক্ৰম R সুপারিশের	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
ভ্থ্যসূত্র কারখানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র	প্রোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত _ সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location–Factory P পর্যবেষ্ফণ alarm system Batte	remises –There was no back–up power supply provided for the ery, IPS, etc.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ן דוויוטוניץ	
৩৪.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Power backup su	upply shall be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	F. F
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কার্যক্রম অ গ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
<u> </u>	
प्रभेयभीमा ⁻	
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
1,- "	

୭৬. পর্যবেষ্ণ্যণ	
পরিদর্শন Location–Factory Premises –There was no visual alarm placed and in work পর্যবেক্ষণ where required	king condition
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৫.১. কার্বজন]
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room. মুপারিশের	
ভ্যাসূত্র কারখানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয	
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	
শাং দা বভ সম্বসীমা — অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	cation–Factory Premises –The factory building did not have approval fro	m authority
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগুলি		
ক্যাটাগরি		
৩৬.১. কার্যত	_{क्रि}	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত		
সম্মসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ		
11(1-47)		
রিদর্শন Lo	ocation-Factory Premises -All production units/ floors were not covered	in fire
ৰ্ববেষ্কণ lic	cense.	
গাপ		
<u>াইটেম</u>		
<u>্যাটাগরি</u>		
,		-
৭.১. কার্যত্র	₱ <u>₦</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
পুণাান ।র ভখ্যসূত্র		
ত <i>দ</i> ুনু কারখানার	•	
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>		
भूजाउ अभय्येत्रीमा	_	
সংশোধিত		
<u>भूभश्रभी</u> मा	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
•		

৩৮. পর্ববেষ্ফণ

	Location-Factory Premises -The factory did not conduct fire drill regularly covering all
প্যবেষ্কণ	shifts maintaining record properly
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
דורוטונדן	

	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	