

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আবেদা প্লান্টিক ইন্ডান্ডিগ
ঠিকানা	দেল্লা, পাইটি, ডেমবা, ঢাকা।, 3,(Demra, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK033
কালার কোড	

<u> বুল্যায়নের ধরণ</u>	ग্যামনের ধরণ:		
. পর্ববেষ্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	sles marking was not found.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ		
কাৰ্শক্ৰম	The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person. The minimum required clear width of corrido where serving an occupant load of 50 or lest require minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter which ever is maximum. or/passageway shall be 0.9 meter	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

গরিদর্শন শর্ববেষ্কণ	vacuation pathways were obstructed by machines & workers.	
চ্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
enorma _l		
ং.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র	7	
কার্থানার কার্যক্রম	1	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vacuation pathways were obstructed by temporary stored items.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ভ.১. কাৰ্যক্ <u>র</u>	ন
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
জুখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	The maximum travel distance was found 43.5m, which is not as per the code.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যালানাব	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Maximum travel distance 25 meter in case of 1 no. of exit, 2 or more than 2 exit – the travel distance shall not be exceed 45 meter. The factory equipped with an automated fire alarm, portable fire–fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel shall not be exceeded 60 meter.
সপারিশের	
্তুখাস <u>ত্র</u>	
কারখানার	
1	
<u>কাশক্রম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
<u> চুডান্ড</u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
_ 10 //	

৫. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Steel sliding type doors were found at production, storage area and final evacuation প্রবিষ্কণ pathway, which was not swung in the direction of travel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সপারিশের	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Locking provision was available in all the exit doors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্বক্ৰম
Demonsoral lacking device from all agrees door. All evit doors shall be even able
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের
জ্খ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্ডান্ত _
मेभ अभिमा
সংশোধিত _
সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. প্ৰ্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন One stairways was found for both the buildings, which was not as per standard

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ তne stairways was found for both the buildings, which was not as per standard. ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম 	Minimum 2 exits shall be required when occupants load 500 or less. Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shaoo be required when occupants load more than 1000.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৮. পর্ববেষ্ফণ

প্রিদর্শন The stair width of building-01 was 0.94m and building-02 was 1.02m, which wa	s not as
পর্ববেষ্ট্রণ per standard.	
कार्यिक	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וויו וטולדן	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum required width of staircase shall not be less than 0.9 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person of meter, whichever is maximum.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
<u>कात्रशंनात्र</u>	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	
<u> </u>	
$\left \begin{array}{c} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} & - \\ \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} \ddot{\lambda} & - \\ \end{array} \right $	
সংশোধিত	
সম্প্রীমা	
অগ্রগতির বিষয়ে বিষয় বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয় বিষয	
অবস্থা মন্তব্য	
orbertur-t	
৯. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন The width of building-01 was 0.94m and building-02 was 1.02m, which was not পর্যবেষ্ণন standard.	as per
क्रांश	
অান্ট্রিয়	

আহডেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum required width of staircase shall not be less than 0.9 meter. The কাৰ্যক্ৰম required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 0.9 meter, which ever is maximum. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Ha	andrail was not found for both side of the stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	aircases were not fire separated from production area by fire rated construction.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
22.2. ALADA	
^{কাশক্রম} hr fi	rs in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 re rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ	গ্যা ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne stairways were obstructed by stored materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন The stairways were obstructed by combustible materials.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমর্যসীমা		
সংশোধিত সমস্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ E\	vacuation route for both the buildings were not protected from production area.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্ <u>থ</u>	22
20.2. 1114	P-1
কাৰ্শক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ষণ	. পর্যবেষ্ণণ	
~~~		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	le area was not fire separated from adjacent production area.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונאן		
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
Trees Chair	and a second by the second sec	
	rage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্শজ্ঞম		
অগ্রাধিকার প্রযো	जा नरा जा नरा	
চুডান্ড		
प्रभग्नश्रीमा -		
সংশোধিত		
प्रभाग ⁻		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্ত ব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৬.১. কার্যত্র		
36.3. 4170	pa	
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
19 1)		
১৭. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o emergency light was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्स	
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles shall be provided with a minimum 2 lux.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		

১৮. পর্ববেষ্ফণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নর

পরিদ' পর্ববেঃ	' INc	emergency light was found during the visit.
ক্যাপ		
আইটে ক্যাটাণ	_	
<u> </u>	. কাৰ্যক্ৰ	ञ्
		The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
	রিশের	
_	<u> সূত্র</u>	
	াখানার ক্রিম	
		প্রযোগ্য নয়
চুডা		-
	শাধিত য়সীমা	-
	গ <u>ি</u> ত্র	
অব মন্ত		

৯. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন No emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন শ্বেষ্ফণ	fire alarm detector was found during the visit.	
ग्रंथ		
াইটেম <u>ু</u>		
য়াটাগরি		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	1
		1
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার কার্থক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u>দুড়ান্ড</u>	4(419) 314	
মুডাঙ সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

২১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.
সুপাৰিশেৰ
্র জ্যাসূত্র
कार्त्रभागान
কাৰ্যক্ৰম ত্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চূড়ান্ত
अभ्यः अभिमा
সংশোধিত _
সম্ব্ৰসীমা ি
অগ্রগতির অবস্থা
महन्

ক্যাপ আইউেম ক্যাটাগৰি
২২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত্র
সম্বয়সীমা সংশোধিত সম্বয়সীমা
স্থাপতির অধ্য
মন্তব্য

୭. পর্ববেষ্ণন		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No fire alarm detector was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি 		
২৩.১. কা	<u> भि</u> ष्	
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.	
সুপারিশে ভখ্যসূত্র	র	
কার্থান কার্বক্রম		
অগ্রাধিক	ৰে প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীম		
সংশোধি সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা	1	
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	o fire alarm detector was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	<u> মূস</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	(
্বিগ্রন্থ কার্যক্রম	
	্বা প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্বসীমা সংশোধিত	
भूगरा ॥ १७ अभग्रमीमा	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

 VC 1		
	No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during	
পর্ববেষ্কণ	the visit.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Pc	ortable fire extinguisher was not found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রশোজ্য নর
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

় পর্যবেষ্ণণ	
ারিদর্শন Po	ortable fire extinguisher was not found.
ন্যাপ শাইটেম	
গ্যাটাগরি	
৭.১. কার্যত্র	ন্ম
কাৰ্যক্ৰম	The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রধোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন No standard standpipe & hose system was found. A submersible pump was found for পর্শবেষ্ণণ domestic purpose. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

ভ৾খ্যসূত্র

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের

কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা

২৯. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

্যান্ত্ৰণাৰ্শী No standard standpipe & hose system was found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন 📈	o standard standpipe & hose system was found.
পৰ্ববেষ্কণ 🗥	o standard standpipe & nose system was round.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত	NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্	ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No standard standpipe & hose system was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	,
৩১.১. কা	ক্ষিম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	त
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয
চুডান্ত সমর্মসীম	
সংশোধি সময়সীম	τ -
অগ্রগতি অবস্থা	1
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No standard standpipe & hose system was found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
+)10111111	
৩২.১. কা	ৰ্বজন
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশে	
ভ খ্যসূত্র	
কার্রখান কার্বক্রম	
	গ্র প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	_
সমর্থসী সংশোধি	
সময়সী ^১	
<u>অগ্রগতি</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ডণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ No	standard standpipe & hose system was found.
ग्रं ।	
াইটেম	
<u> </u>	
৩.১. কার্যত্র	म
	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at
কাৰ্যক্ৰম	least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have
भागक्रम	minimum pressure of 200 kPa.
<u>সু</u> পারিশের	
তুশান নে ভখ্যসূত্র	
ত গণুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য ন্য
<u> </u>	
সুত্যভ সময়সীমা	-
সংশোধিত	
<u>भूभश्यभ</u> ीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Να	o standard standpipe & hose system was found.
17(7-40-A)	s standard standpipe & nose system was round.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত্র	
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I 	প্রশোজ্য লয়
চুডান্ড	
সমরসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির 📗	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ফ	ſ
রিদর্শন র্শবেষ্কণ	lo standard standpipe & hose system was found.
্যাপ 11ইটেম	
য়াটাগরি	
<u> ৫.১. কার্য</u>	<u>জম</u>
কাৰ্শক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	†

পরিদর্শন No পর্শবেষ্কণ fa	o additional fire-fighting equipment (sand, water, bucket, etc) was provided by the ctory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

<u>৩৭. পর্ববেষ্ণণ</u> শার্দশন | পর্ববেষ্কণ | No P. A. (Public Address) system was found during the visit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors কাৰ্যক্ৰম as well as facilities to receive messages from all floors. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Combustible materials were found near electrical source during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কা	ৰ্ণক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ৰ
কার্খান	াৰ
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিক	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীম	п -
সংশোধি সম্ভ্রমী	<u> </u>
অগ্রগতিব অবস্থা	
মন্ <u>ভ</u> ব্য	

১১. পর্ববেষ্ডণ	১. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o back-up power was found during the visit.		
ক্যাপ আই্টেম্	আইটেম্		
ক্যাটাগরি			
৩৯.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>]	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
	ব্যোগ্য ন্য		
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সম্যুসীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
সন্থা মন্তব্য			

ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্ক্রণ	o fire license was found during the visit.
ন্যাপ	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
71619114	
৪০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪১. পর্যবেষ্ণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪১.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম The factory shall have approval from proper authority.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্য্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর			
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সম্বশ্নীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

রিদর্শন শবেষ্কণ	o fire license was found during the visit.	
<u> </u>		
गাইটেম গ্যাটাগরি।		
ขายเรเรา		
২.১. কার্যত	<u>ম্</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

় পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ণণ	o fire drill record was found.
্যাপ াইটেম গ্যটাগরি	
জ.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্শক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	