

#### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

#### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইউনাইটেড প্লাম্টিক উড ইন্ডাক্ষিজ (প্রা.) লি
ঠিকানা	, 0, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka )
কারখানার কোড	PNRY001
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অন্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Aisles marked were not found available during the visit.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person কাৰ্যক্ষ The minimum required clear width of corridwhere serving an occupant load of 50 or less require minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter which ever is maximum. or/passageway shall be 0.9 meter	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশোজ্য লয়		
চূড়ান্ত   সমর্যসীমা		
সংশোধিত     সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

	vacuation pathways were not marked throughout the production sheds and souilding during the visit.	torage
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা <b>টা</b> গরি		
২.১. কাৰ্যজ্ঞ	হয়	1
1.0. 1114		1
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশে	<b>₹</b>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	<u> </u>	
কারখানা   কার্বক্রম	4	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন  Evacuation pathways were not marked throughout the production sheds and storage পর্যবেষ্ষণ building during the visit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্বক্রম
কাৰ্শজ্জম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
<u>ভ</u> খ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্শক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত
प्रभार भारति   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন All the mentioned sheds and building emergency exits were observed non rated steel প্রবেষ্ণন type door, which was swing in the anti-direction of travel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All emergency exit doors were found installed with locking provisions and also not পৰ্শবেষ্ণ্য easily openable during emergency period. ক্যাপ আইটেম

#### ৫.১. কার্যক্রম

|ক্যাটাগরি|

মুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যকাৰ প্ৰথা বিদ্যালয় বিদ্যালয়

মান্ত্ৰ কাৰ্ডান কাৰ্ডান কাৰ্ডান কাৰ্ডান কাৰ্ডান কাৰ্ডান কাৰ্ড্ৰম কাৰ্ডান কাৰ্ড্ৰম ক
ভ.১. কাৰ্যক্ৰম  Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9 m. measured from the nose of stair to the top of the handrail.  সুপানিশেন ভ্যাসূত্ৰ কাৰ্যানান কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9 m. measured from the nose of stair to the top of the handrail.  সুপারিশের ভুখাসূত্র কার্যানার কার্যক্তম
from the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম
from the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম
ত্থাসুত্র কার্খানার কার্যক্রম
কার্থানার কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b>  প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত
प्रभाव   -
সংশাধিত _
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

#### ৭. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন No fire rated door was provided to the 04 storied bonded warehouse building পৰ্যবেষ্কণ emergency exits. Non rated steel & glass type doors was provided available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	cairways exit route was not free from obstacles during the floor visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ	
পর্ববেষ্কণ flo	airway exits route also was found blocked by the combustibles materials during the por visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্পগ্রাাধকার চুড়ান্ড সমরসীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন Emergency exit widths of the premises were found maximum 0.70 meter, which was পর্যবেষ্ণন an insufficient based on minimum allowable exit width 0.90 meter.
ক্যাপ আইটেম
जार्खन   कार्षिज्ञ
אורוטונץ
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Discharge floor exit/ Premises exits widths shall be based on occupants and minimum allowable width.
সুপারিশের     ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অ্থাতির
अवश्
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্কণ
The bonded warehouse building stairway no 01 was finished within the production floor of single storied shed-1. There were no fire separated corridor was available during the floor visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
[ Person of
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
<u>कार्</u> ब्यानाव

#### ১২. পর্ববেষ্ফণ

কাৰ্যক্ৰম

চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

	Il evacuation routes were found not protected by fire rated construction barriers in etween of production areas and high risk uses.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত	চম <b>্</b>
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের    তখ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
	ব্বংশাস্যা ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
.৩. পর্যবেষ্ণণ	
	lezzanine floor located at single storied production shed – 2 and maximum travel istance were observed 25 meter, which was not protected by fire rated barriers.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Travel distance shall comply with the standards. সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Designated storage area was located at first floor of 04 storied rcc bonded warehouse পর্যবেষ্ণন building without separation of fire rated walls and door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্তম   Storage area shall be fire separated from other occupancy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশোজ্য নর
চুড়ান্ত   সমশ্রসীমা
সংশোধিত সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
.৫. পর্ববেষ্ট্রণ
Chemical room was located at mazzaning floor, which was very close to emergency

#### পারদর্শন |Chemical room was located at mezzanine floor, which was very close to emergency পর্যবেষ্ণণ exit of the staircase and production area without maintaining any fire rated separation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose কাৰ্যক্ৰম by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Available opening & penetrations were observed available inside the production floor of পর্যবেষ্ণণ shed-1 & shed-2.
<b>क्रा</b> श
আইটেম্
ক্যাটাপরি
১৬.১. কার্যক্রম
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the
কাৰ্ক্তম approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের
ভিশ্যসুত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযো <b>জ্য ন</b> য়
চুড়ান্ড
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Evacuation pathways were not appropriately signed with aisle marking including arrow
পর্শবেষ্কণ guiding, and exit signage.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

## ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Evac কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের

Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.

ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত

সংশোধিত সমর্মসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কন All evacuation pathways were not app	ropriately illuminated with emergency lighting.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
	1 101 11 11 11
বিশিক্ষণ   supply & illumination shall be a min	ed with emergency lighting with power back-up limum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয	
<u>চুডান্ড</u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা   <sup>-</sup>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
<u> </u>	

৯. প্ৰব্ৰেষ্ণ	To the second se
পার্দশন	The emergency lightings provided in the main storage building were insufficient to
পর্ববেষ্ফণ i	lluminate stairway.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
১৯.১. কার্	<u>জ্ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up
কাসক্রপ	supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশে	1
্ <u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানা	व
কাৰ্যক্ৰম	
	oromer apr
	ব প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	_
সময়সীম	
সংশোধিত	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির	•
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
[19]	

পরিদর্শন   <sub>Fr</sub>	mergency lighting system was not provided with back-up power supply.
14(44)	Hergeney lighting system was not provided with back up power supply.
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত্র	ρ <del>ό</del> Ι
কাৰ্যক্ৰম	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.
সুপারিশের   তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন There were no detectors was found installed throughout the factory premises	5.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection system with addressable fire alarm. সুপারিশের		
ভিশ্যসূত্র কার্থানার		
কার্যক্তম অ্থাশিকার প্রযোগ্য লয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত		
সম্বসীমা ব্ অগ্রান্তির		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	e design of automatic detection and alarm system was not available.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
inor in i		_
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	4
	Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
-	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	_	
সম্বাদীমা সংশোধিত		
गर्ता १७ । সমশ্र <b>मी</b> मा	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা 		
মন্তব্য		
		<b>-</b>

. পর্যবেহ	Fd
• • • •	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	Manual activation points were not provided near each emergency exit
ন্যাপ গাইটেম	
<u>গ্যাটাগরি</u>	
৩.১. ক	শিক্ষম
কাৰ্যক্ৰম	pullaing.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্রম	
	, <b>গর</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সী	
সংশো <sup>হ</sup> সময়সী	<u>তি</u>
অগ্রগতি অবস্থা	র
মন্তব্য মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne alarm system was unavailable throughout the factory premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বাদীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতিব	
অবস্থা মন্তব্য	

२ <b>৫. পর্ববেষ্</b> রণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ There were no detectors was found installed throughout the factory premises.
ক্যাপ  আইটেম
ক্যাটাগরি
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন None of provision of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system প্রবেষ্ণন with maintaining record was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্খানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

### ২৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Insufficient number of extinguishers (ABC powder & CO2 cylinder) were provided to পর্যবেষ্কণ the production and storage area, and not properly tagged.
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাসক্রপ	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন The extinguishers were not appropriately spaced t	to the main production building and
পূৰ্ববেষ্ষণ sheds. ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যক্রম	
	1
The portable extinguisher shall be placed near to be easily accessible	the path of exit travel and it shall
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
<u> कार्ब्यांना</u> त	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণ	ſ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	None of provision of periodic checking of fire pump with maintaining record was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२৯.५. कार्	<u>87</u>
\W. 9. TI	Ψ1
কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীম	
সংশোধিত সমশ্বসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

প্রা <i>বেজ</i> নে ।	no first aid fire hose were provided near to the production sheds. The dia. Of hose was 65 mm. As per floor area mentioned number of fire hose not complies with the bnbc guideline.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.00 ( 31	frant
৩০.১. কা	<del>१</del> फेभ
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশে	ৰ
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খান	াৰ
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিক	ার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীম	
সংশোধি	-
সময়সীম	
অগ্রগতিব	<b>₹</b>
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

ারিদর্শন The dia. Of hose pipe was 65 mm, which was not complies with the bnbc guideline চ্যাপ	-			
াne dia. Of nose pipe was 65 mm, which was not complies with the bribo guideline ক্যাপ  মাইটেন ক্যাটাগরি  ত ১.১. কাৰ্যক্রম  The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.  মুপারিশেন ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত মন্যসীমা  মংশোধিত স্বায়সিবা  অগ্রগতির অবস্থা	১. পৰ্যবেষ্ডণ			
মাইটেম চ্যাটাগরি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	I I NO DIA LIT NOCO NINO WAS 65 MM. WNICH WAS NOT COMPILOS WITH THE DRING DILIDOLING		
হাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.  মুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্ব চূড়ান্ত সমন্বসীমা সংশোধিত সমন্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	ক্যাপ আইটেম্			
কাৰ্যক্তম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.  সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যকান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাভিন অগ্ৰাভিন অগ্ৰাভিন	ক্যাভাগার			
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অগ্রাতির	৩১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম		
ত্র্যাসূত্র কার্থানার কার্যক্তম ত্যাধিকার প্রযোগ্য নয়  চূড়ান্ত সমর্যসীমা  সংশোধিত সমর্যসীমা  অগ্রগতির ত্বর্যা	কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.		
কার্যক্রম কার্যক্রম ক্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চুড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা জ্ঞাতির অবস্থা				
জগ্রাধিকার       প্রবিশ্ব তি বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব তি বিশ্ব	কার্থানার			
স্টাবসীমা সংশোধিত সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		প্রযোগ্য নর		
সমর্মীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা				
অগ্রগতির অবস্থা		_		
	<u>অগ্রগতির</u>			
	-			

রিদর্শন   শবেষ্ডণ	ne available pressure was not available during the assessment
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
২.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u> চুডান্ড</u>	প্রযোগ্য নর
সমর্থসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্য	
অবস্থা মন্তব্য	

<u>୭୭.</u> ୀ	প্থ	(বঃ	ষ্কণ
--------------	-----	-----	------

পরিদর্শন None of provision of periodic checking of first aid hose performance with maintaining পর্যবেষ্ষণ record was found.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
-	

	ne fire pump sets were connected with the common water tank and underground servoir, which has insufficient water to support the first aid firefighting.
ক্যাপ্	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ঘলনা	
<u> </u>	

#### ৩৫. পর্যবেষ্ফণ শার্দশন | পর্ববেষ্ক্রণ | Sand, water, buckets were not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water কাৰ্যক্ৰম buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	A. (public address) system was not available and audible from all corners in the
পৰ্ববেষ্ষণ fa ক্যাপ	ctory.
অাইটেম আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্য্য	<u>ক্ষম</u>
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭৭. পর্ববেষ্ষণ	৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
ا جــعــا			
পরিদর্শন <sub>T</sub> পর্শবেষ্ফণ	here were no back-up power was provided.		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যা <b>টা</b> গরি			
৩৭.১. কার্য	ው መደመ መደመ መደመ መደመ መደመ መደመ መደመ መደመ መደመ መደ	1	
		1	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.		
<u>সুপারিশের</u>			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কারখানার	ī		
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়		
চুডান্ড			
प्रेमेश्रीमा			
সংশোধিত			
भ्रमयुत्रीमा			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			
_		]	

পরিদর্শন Visual alarm system was not provided in the generator shed. The genera	tor created	
পর্যবেষ্কণ high sound during the operation.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
७८.३. भारकन	-	
কাৰ্যজ্ঞম Visual alarm should be placed at the generator room.		
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত্		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

<u>ეგ.</u>	পর্ববেষ্ণণ	
		ne factory conducted fire drill irregularly and not covering all shifts also as per uideline of bnbc 2006.
অ	্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
_	৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্স
П	কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	কার্য্থানার কার্যক্রম	
		প্রযোগ্য নয়
	চূড়ান্ড সমর্মসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	_
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	