

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ৰেম প্লাম্টিক লিমিটেড
ঠিকানা	Paragang, Vulta, Rupganj, Narayangnaj, (Rupganj, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY002
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	: अभि भून्यायन	পর্ববেক্ষণের তারিখ:
্. পর্যবেষ্ণণ		
	cation – Ground Floor –The maximum travel earest emergency exit did not meet the requi	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Maximum travel distance 25 meter in case of the travel distance shall not be exceed 45 m automated fire alarm, portable fire–fighting hose system throught the entire building the 60 meter.	neter. The factory equipped with an system and appropriate standpipe and
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

	Location – Ground Floor –All floor exit doors and final exit doors did not swing in the
পর্ববেষ্ণণ	direction of travel
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্থ	জিম
	Deplace all existing deers on execution routes, exit deers, which are collapsible /

Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৩). পর্ববেষ্ণ	र्व
	পরিদর্শন	Location – Ground Floor –The doors in the egress route could not open easily. Doors
	পর্যবেষ্ষণ	cannot be locked at any time in the direction of evacuation.
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	
	৩.১. কার্য	ক্রিম

৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্রযোগ্য নর	
সমর্থসীমা সংশো <u>ধ</u> িত		
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
•		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Location– Ground Floor –The width of emergency exits was not satisfactory.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
8.১. কাৰ্যক্ৰম
eres tratt
The minimum clear width of the exit door shall not be less than 0.9 meter. The required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person or 1 meter, which ever is maximum.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চ্চুড়ান্ড সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Location - Ground Floor -The number of stairs found inadequate based on No of

পর্যবেষ্কণ occupants per floor ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Minimum 2 exits shall be required when occupants load 500 or less. Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shaoo be required when occupants load more than 1000.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মর্মীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location – Ground Floor –The minimum width of stairs did not meet the requirement	of
পর্ববেষ্কণ code	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাণরি	
৬.১. কাৰ্বক্ৰম	
	_
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is maximum.	,
ু সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	\dashv
কাৰ্যক্ৰম	
্বাহ্যা বিশ্ব বিশ্ব প্রাপ্তিকার প্রথা বিশ্ব বি	\dashv
চুডান্ত	\dashv
ব্যুক্তাত - সময়সীমা	
	\dashv
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	┑
. পর্ববেষ্ণণ	
OF THE LOCATION Crowned Floor The game of the width of all staires and did not made the	
পরিদর্শন Location – Ground Floor –The sum of the width of all staircases did not meet the	
পর্ববেষ্কণ requirement in accordance with BNBC	
कार्य	

	পরিদর্শন Location– Ground Floor –The sum of the width of all staircases did not meet the		
পৰ্ববেষ্ণন requirement in accordance with BNBC			
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৭.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, which ever is maximum.		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কারখানার			
কাৰ্শক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য		
চুডান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
ু চুড়ান্ত সমর্সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণা Tread/riser relationship was not consistent on all stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
কাৰ্শক্ৰম	Combination of the riser and the tread dimensions shall be such that the sum of the riserheight and the tread depth shall be between 400 mm and 425 mm with a minimum tread depth of 215 mm and a maximum riser height of 215 mm. The tread depth may includany nosing and any increase due to slant riser faces. The variation between depths of adjacent treads and heights of adjacent risers shall not exceed 5mm. The differenc between the largest and the smallest riser or between the largest and the smallest tread shall not exceed 2 percent of the respective average dimensions in any flight of stairs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location – Ground Floor –Permanent / Designated Storage areas (Adjacent to পর্ববেষ্কণ production area) were not separated with fire rated walls / doors		
ক্যাপ আইটেম		
আহডেশ ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সম্প্রমীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		<u> </u>

১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Loc পর্ববেষ্কণ Roc	cation– Ground Floor –Internal Fire Separation has not been provided in Generator om.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	ม
কাৰ্যক্ৰম	All high risk room like generator room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ocation – Factory Premises –All evacuation pathways were not appropriately signed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১৩. পর্যবেষ্ষণ	
পর্ববেষ্কণ ill ক্যাপ	ocation – Factory Premises –All evacuation pathways does not appropriately uminated with emergency lighting
আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভ<u>ি</u>খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Factory Premises –All evacuation stairways were not illuminated with পর্যবেষ্ণন emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
80.8. TT 1971
The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১৫. পর্যবেষ্ষণ	
[
	– Factory Premises –No emergency lighting system provided with back–up
পর্যবেষ্ণণ power su	ıpply
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যক্রম	
	gency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or
কাৰ্যক্ৰম batter	
সুপারিশের	<u>y</u> .
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য	গ্ৰ
চুডান্ড _	
प्रभग्नीमा	
সংশোধিত _	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা 📗	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	cation – Factory Premises –No Detection System was provided in the facto	rv
শ্ববেক্ষণ	edition Tactory Tremises No Detection System was provided in the facto	ту.
ক্যাপ ই-ই-		
আইটেম ক্যাট্যগুরি		
ক্যাটাগরি		
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্]
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের	Trovide detection system with addressable me diarm.	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র		
কার্খীনার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
<u> </u>		
সংশোধিত সম্যুসীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Location– Factory Premises –No Detection System was provided in the factor পর্যবেষ্ণ্য comply the BNBC Requirements	y which
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১৭.১. কার্যক্রম	ļ
কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত _ সমর্মীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ sp	cation – Factory Premises –There was no manual activation points appropriately aced.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন Location – Factory Premises –There were no alarm system covers all areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<u>অগ্রাধিকার প্রথোজ্য নর</u> <u>চুডান্ত</u> সমরসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation – Factory Premises –No Detection System was provided in the factory.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্য	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশে	व
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানা	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
সময়সীম	
সংশোধিৰ	
সময়সীম	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

) C	প্রয়া	विष्यात
7 2	- 1	ויספר

পরিদর্শন Location– Factory Premises –The factory did not have provision of periodic checking of প্র্যবেষ্ট্রণ alarm call point, alarm & detection system with maintaining record properly.

ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
<u> </u>	documented.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location – Factory Premises –The extingushers were not appropriately spaced
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের	be easily decessible
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	

২৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location - Factory Premises -The factory did not have dedicated fire pump or hydrant প্ৰবিষ্ক্ষণ system ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non কাৰ্যক্ৰম combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারি<u>শের</u> ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পর্ববেষ্ষণ sy	ocation– Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump estem	o or hydrant
ক্যাপ আইটেম		
আইডেশ ক্যাটাগরি		
[[[[]]]		
২৪.১. কাৰ্যজ	ম	
 কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রশোজ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সমরসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
স্থরগানা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য	 	
]

১৫. পর্ববেষ	ূৰ
	Location – Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant
পর্ববেষ্ফণ	system
ক্যাপ	
আইটেম সম্মান	
ক্যাটাগরি	
২৫.১. কা	ৰ্বজ্জম
কাৰ্যক্ৰম	with maintaining record properly.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিব	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীঃ	ग
সংশোধি সময়সীঃ	
<u>অগ্রগতি</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

ا بحص	
	ation – Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant
পর্যবেষ্কণ syst	tem
ক্যাপ	
আই(উম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম	T .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখাঁনার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্র	্রাব্যোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
। বিশ্ববাদা সংশোধিত	
अर्तान्य - अध्यक्षिमा	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্যবেষ্ণণ	
	ation – Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant
পর্ববেষ্কণ syst	tem

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ sy	cation – Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant stem
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[אוופופונא]	
২৮.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
7000	Infilificial pressure of 200 kPa.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত	
प्रभेयः भीभा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
·	

. পর্ববেষ্ডণ	
ৰ্শবেষ্কণ s	ocation– Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant ystem
গ্যাপ শাইটেম	
গ্যাটাগরি	
৯.১. কার্য	<u>ቅ</u> ዛ
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্গ্থানার কার্যক্রম	
	ব্বেশেল্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location – Factory Premises –The factory did not have dedicated fire pump or hydrant পর্যবেষ্ণন system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুগারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্য্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত _ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

o. 11(141	
পরিদর্শ পর্ববেহু	ন Lo ∓ণ is ⁄	cation—Factory Premises—There was no P. A. (Public Address) system/s which are audible from all corner/s of factory.
ক্যাপ		,
	_	
আই(টে১	_	
ক্যাটাগ	ারি	
9 3.3.	কাৰ্যক্ৰ	ম
		A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
কার্যণ	২৯৯	as well as facilities to receive messages from all floors.
		as well as facilities to receive messages from all floors.
भूभ॥	র্শের	
ভিখ্য	সূত্ৰ	
	থানার	
কাৰ্য্য		
_	_	প্রবোগ্য নর
l		
চূড়া		_
	<u> শীমা</u>	
	াুখিত	
সময়	সীমা	
অগ্ৰহ	াতির	
অবস্	श	
মন্ত<	₹ 7	

পরিদর্শন Location – Factory Premises –Combustible materials found near heat ∕ electrical source (near DB, SDB and electrical installations, loose electrical connection) in store and production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩২.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source . সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্ৰাভির
অবস্থা মন্তব্য
୭৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Location– Factory Premises –There was no back–up power supply provided for the পর্যবেষ্ণন alarm system Battery, IPS, etc.

PILIT	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
 	
	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সম্মরীমা	
সংশোধিত ।	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

	ocation– Factory Premises –There was no visual alarm placed and in wor andition where required	king
ক্যাপ	·	
আইটেম ক্যাটাগরি		
[17/01 11/1]		
৩৪.১. কার্যত	৯ ম	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের		
তিথ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যজন কাৰ্যজ্জম		
l ———	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
। भरतात्व । अभग्रमीमा	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		•

୭৫. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Location – Factory Premises –The factory had no valid Fire License/ permit	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্তম The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশো ধি ত _ সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
্ষন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation– Factory Premises –The factory building did not have approval fr	om authority
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
THE IT IT		
৩৬.১. কার্যত	<u>ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভ্ খ্য সূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
]

୭৭. পর্ববেষ্কণ	৭. পর্যবেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocation– Factory Premises –The factory had no valid Fire License/ permi	t			
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রার					
	ত্ত্যাটাগৰি তিপ্ৰতিষ্ঠ বিশ্বক্ৰম				
কাৰ্বক্ৰম সুপারিশের	Cover all units / floors in a valid fire license				
ত্রুগানিশের তথ্যসূত্র কারখানার					
কাৰ্যক্ৰম	প্রযোগ্য নয়				
চুডান্ত সময়সীমা	-				
সংশোধিত সময়সীমা	_				
অগ্রগতির অবস্থা					
<u> মন্তব্য</u>					

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Factory Premises –The factory was in a single tenancy.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
[क्रालानान					
৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম					
কাৰ্যক্ৰম	Incase of multi tenacy the factories shall have single firesafty management system.				
সুপারিণ তখ্যসূত্র					
কার্থান কার্বক্রম					
অগ্রাধিব	সর প্রযোগ্য নর				
ু চুড়ান্ড সময়সী					
সংশো ^হ সময়সী					
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ				
মন্তব্য					

৯৯. পর্ববেষ্ণণ				
পিরি	দৰ্শন Lo	cation – Factory Premises –The factory did not conduct fire drill regularly covering all		
পর্য	বেষ্ফণ sh	ifts maintaining record properly		
का				
	ই্টেম্			
क्रा	টাগরি			
رها	.১. কার্যত			
<u></u>	7.2. ALA	pq		
	কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as		
		detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.		
	<u>পারিশের</u>			
ı —	<u> তথ্যসূত্র</u>			
	<u> গ্রুখানার</u>			
_	<u> গৰ্বক্ৰম</u>			
		প্রযোগ্য নর		
	ড়ান্ত	_		
	<u>ামশ্বসীমা</u> াংশোধিত			
	ारताम् अयुत्रीमा			
_	<u>শ্রগাপা</u> শ্রগতির			
1 1	শবস্থা শবস্থা			
ı —	<u>টেব্য</u>			
ı ⊢		!		