

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইত্তেহাদ প্লাম্টিক ব্যাণ ইন্ডাম্ট্রিজ লিমিটেড
ঠিকানা	, o, ( Adamdighi, Bogura, Rajshahi )
কারখানার কোড	PBGR019
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যা্রন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Evacuation pathway was found temporary bloc পর্ববেচ্ছণ floor visit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ked by combustible materials during
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Remove all temporary items from all escape সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কান্যনান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা	e routes, aisles and passageway.
সংশোধিত _ সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
[ [NOT] ]	

মহাবেজ্য   শাখন্যনা	Maximum travel distances were observed 55 meter from the nearest emergency exit of main production area of ground floor of single storied non-rated shed, which was not comply with the bnbc guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Maximum travel distance 25 meter in case of 1 no. Of exit, 2 or more than 2 exits - the travel distance shall not be exceeding 45 meter. The factory equipped with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe কাৰ্যক্ৰম and hose system through the entire building the length of travel shall not be exceed 60 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন All emergency exits including final exit of the factory premises were observed প্রবিষ্ক্ষণ (sliding/collapsible/inside swinging) nonrated steel door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত _ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

NATICARE OF	Il emargency exit doors of evacuation route had lockable devices/arrangements were oserved inside the premises. Hence; installed doors were not easily accessible during mergency period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয	ম ম
0.00 (1.11	•
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রধ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<ul><li>ধ. পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
	he single storied production shed has 03 no's emergency exits. None of doors were bund fire protected from production and high risk uses area during floor visit.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

# *৬.১.* কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন   Permanent storage area was located at inside the production area of ground floor
পর্ববেষ্ফণ without providing fire rated construction barriers.
কাৰ্শি
সাই্টেম্
ক্যাটাগরি
2 to Tribert
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম   Storage area shall be fire separated from other occupancy.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
<u> कात्रशानात</u>
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রথোজ্য লয়
ব্ৰুড়ান্ত্
अभ्यत्रिमा
সংশোধিত  _
प्रभः भीषा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
n. পর্ববেক্ষণ
Facility has available high risk areas inside the ground floor of production area of single
1999 storied profes should like generator room substation room at Without fire rated
প্রবিশ্বন্ধ   construction berries.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose
কাৰ্যক্ষ by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire

# All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   Non-rated opening and penetration was found inside the production & in process   পর্যবেষ্ণনা storage area of ground floor of single storied non rated shed during the floor visit.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
Cool all an anima with fine consenting also and floors about net access the
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the
approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कानुशांनात
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড
प्रभाव
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন There were no signage was found inside the ground floor of production & storage area
প্রবিষ্ণণ during the floor visit.
कार्य
আইটেম্
ক্যাটাগরি

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at কাৰ্যক্ৰম all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন None of illuminated emergency lights were found installed to evacuation pathways পর্যবেষ্ণণ during the floor visit.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যজন
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रभाव   -
সংশোধিত
<mark>개되</mark> 기지   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
·/
১১. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন None of backup power for emergency lighting system was found available during the
পর্যবেষ্ণ assessment.
THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM

# <u>ক্যাপ</u> আইটেম্ ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or কাৰ্যক্ৰম battery. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন There were no detectors was provided on the shed ceilling were observed throughout পর্যবেষ্ক্রণ the production floor of the factory premises.		out
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যক্রম		
	rovide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র	যোগ্য লয়	
চুডান্ড		
সম্ব্রসীমা সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

১৩. পর্যবেষ্ণণ	
ৰিদৰ্শন An automatic detection and alarm systems were not found installed during the	
পর্ববেষ্ফণ assessment.	
कार्य	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্বজম	
Tree Describe automobile debaggion and elementer actions	n model a line a c
কাৰ্শজ্জম Provide automatic detection and alarm system as pe	r guidelines.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়	
চূড়ান্ত	
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত	
সম্মর্মীমা   <sup>-</sup>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	nere were no manual activation point was found installed during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
+	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

<b>५. १रा</b> (र <b>%</b> १
পরিদর্শন None of fire alarm devices were found installed throughout the factory premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ןאואוטונאן
১৫.১. কার্যক্রম
Automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্খানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত     সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পৰিদৰ্শন   পৰ্যবেষ্ণ্য   There were no detectors installed were observed throughout the factory premises.
ক্যাপ্
্থাইটেম 
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্শক্ৰম   অ্থাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুড়ান্ত
प्रभेग्निमा   <sup>-</sup>
সংশোধিত
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির
अवश्वाल्य     अवश्वाल्य
<u>ম</u> ন্তব্য

24.	শ্ব(ব্হ্ষণ

পরিদর্শন Fire alarm, manual call point & detection systems periodic maintenance records were পর্যবেষ্কণ not found as a document, during documents review.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম 	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

শান্ত্ৰশাল None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

ভ৾খ্যসূত্র

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipment s at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of noncombustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage s manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের

কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত

সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

#### ১৯. পর্যবেষ্ণণ

শান্ত্ৰপশ্ব None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যেগ্যে নর
চুডান্ত	
<b>नेमग्रनीमा</b>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

সিবেষ্কৰ None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises. চ্যাপ শাইটেম্	পরিদর্শন 🛴	
চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগৰি  a.s. কাৰ্যক্ৰম  There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যভানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লব চুড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিভ সমৰসীমা অগ্ৰাভিব অব্যা	11/16	one of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
মাইটেম চ্যাটাগরি  c.S. কার্বক্রম  There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.  সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম  অগ্রামিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত ব্যাজ্য ব্য	ক্যাপ	
চাটাগরি  c.১. কার্যক্রম  There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যকার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য কর  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	আইটেম	
কাৰ্যক্ৰম  There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.  মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাম্বিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সম্ব্যনীমা  মংশোধিত সম্ব্যনীমা  অগ্ৰান্তিৰ অবস্থা	ক্যাটাগরি	
There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.  মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় চূড়ান্ত সমর্যসীমা  সংশোধিত সম্বয়ীমা  অগ্রাভির অ্বশ্ব ব্যাভ্য ব্য ব্যাভ্য ব্যাভ্য ব্যাভ্য ব্যাভ্য ব্যাভ্য ব্য ব্যাভ্য ব্য ব্য ব্য ব্য ব্যাভ্য ব্য ব্য ব্য ব্য ব্য ব্য ব		
with maintaining record properly.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
with maintaining record properly.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		There shall be an arrangement of mariadia sharling of fire names or budgent austana
ভৌশসুত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	কাৰ্যক্ৰম	
কার্বজ্বন ব্রানার কার্বজ্বন প্রাথিকার প্রযোগ্য নার চূড়ান্ত সমারাসীমা সংশোধিত সমারাসীমা অগ্রাভির অবস্থা	সুপারিশের	
কাৰ্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সমস্বসীমা  সংশোধিত সমস্বসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	ভিখ্যসূত্র	
অগ্রাধিকার       প্রবিষ্ঠা         চূড়ান্ত       -         সমরসীমা       -         সমরসীমা       -         অগ্রগতির       -         অবস্থা       -	কার্খানার	
চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা		
সম্বসীমা	<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	চুডান্ড	
সমরসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা	সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	_	
<u>अवस्</u>		
	অগ্রগতির	
মন্তব্য	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্বত	বঙ্গণ	
<del></del>		
পরিদর্শ পর্ববেষ		one of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
ক্যাপ		
আইটে	ম	
ক্যাটাগ	ারি	
<i>₹3.3.</i>	কাৰ্যক্ৰ	ম
I		
কাৰ্যক্ৰম	<u>क्रप्रा</u>	The factory needs to provide sufficient number of hose pipe with respect to area
		and travel distance as per BNBC guideline.
সুপার্চ	রিশের	
ভিখ্য		
কার	থানার	
কার্য্য	<u>ক্</u> ষ	
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য নয়
চুড়া	<u>a</u>	
प्रभेग	সীমা	
	াাধিত	
	<u> শিশা</u>	
অগ্ৰহ	াতির	
অবশ	য	
মন্ত<	T	

পরিদর্শন   <sub>No</sub>	one of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
পর্ববেষ্ফণ '''	one of the pumps and flyarant systems was installed histore the factory premises.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२२.১. कार्यव	ম
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रेमेश्रीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

a orteran	
ে পর্ববেষ্ড	<b>1</b>
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কা	ৰ্থিক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ব
কার্থানা কার্যক্রম	ব
<u>অগ্রা</u> খিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	т -
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	1
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	e of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যক্রম	
Tarion ITI	he hase nine performance shall be shocked periodically and properly tagged
কাৰ্যক্ৰম Th	he hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্র	যোগ্য নয়
চুডান্ত  _	
<u> </u>	
সংশোধিত  _	
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির 📗	
অবস্থা 📗	
<u>মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ	চৰ
পরিদর্শন  পর্ববেষ্ফণ	None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
ক্যাপ্	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
[क्राहाशास	
२६.১. क	ৰ্বজ্জম
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্বক্রম	
অগ্রাধিব	<b>চার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড   সময়সী	मा  -  -
সংশো <sup>হি</sup> সময়সী	
অগ্রগতি	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

প্রিদর্শন None of firefighting additional equipment swas found available inside the factory	
পূৰ্ববেষ্ণণ premises.	
कार्थि	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\neg$
The factory needs to provide additional firefighting equipment like sand & water	
	_
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
কারখানার	٦
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	7
<u> </u>	7
โทค ที่   -	
সংশোধিত	┪
অগ্রগতির	7
अवस्था	
মন্তব্য	$\dashv$

৭. পর্ববেষ্ড	ৰ্
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	None of public address (PA) system was found installed inside the factory premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२१.১. का-	ক্ষিম
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র
কার্থান কার্শক্রম	ব
<u>অগ্রা</u> খিক	রে প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীম	T -
সংশোধি সমর্মী	
অগ্রগতি অবস্থা	<b>=</b>
মন্তব্য	

পরিদর্শন পরিদর্শন বিশ্বন্ধন   During floor visit was found combustible materials staged very close to heat and electrical source like; electric distribution board, loose wire connection etc. inside the ground floor of production area without fire rated barriers.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
D. C. Triange
২৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপাৰিশেৰ
ভিশ্যসূত্র কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
ু চুড়াল্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
২৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন There were no backup power supply option was provide for the fire alarm system. Like
পর্যবেষণ battery, IPS etc.
ক্যাপ
আইটেম   ক্যাটাগরি
ן דוריטונץ

# কাৰ্যক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system. সুগানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম আমিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্ত্ৰীমা সংশোধিত সমস্ক্ৰীমা অগ্ৰান্তিন অব্যাহ্য মন্তব্য

াইটেমু		one of visual alarm was found installed inside the factory premises. Visual of required for these shed.	alarm was
কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ  কাৰ্যভান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাম্পিকান প্ৰযোগ্য লয  চুডান্ত সম্বসীমা  সংশোম্বিভ সম্বসীমা  অগ্ৰাভিন অব্যন্ধ	क्रांश		
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যকান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাম্বিকান প্ৰযোগ্য লগ্ৰ চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা  সংশোধিত সমগ্ৰসীমা  অগ্ৰগতিন অগ্ৰগতিন	শাহ( <b>৬</b> শ ক্যাটাগরি		
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room.  সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্যসীমা  সংশোধিত সমন্যসীমা  অগ্ৰগতিন অন্বয়	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	৩০.১. কাৰ্যক্ৰ	ज्ञ <u>्</u>	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা			
কার্শক্ষম  অগ্রাধিকার প্রশোজ্য লর  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	1 -1		
কার্যক্রম <u>অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়</u> চূড়ান্ত  সমর্যসীমা  সংশোধিত  সমর্যসীমা <u>অগ্রণতির</u> অবস্থা			
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর  চূড়ান্ত সমর্মীমা  সংশোধিত সমর্মীমা  অগ্রগতির অবস্থা			
চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা		প্রযোগ্য নয়	
সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	চুডান্ড	-	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
অবস্থা			
<sup>M©</sup> 7J			
	୩ଓସ)		

· oderem ·	
৯১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন   Capility has no fire license from ECCD authority	
পর্যবেষ্ণনা Facility has no fire license from FSCD authority.	
ক্যাপ	
অাইটেম	
বাংডেশ  ক্যাটাগরি	
וְדּוּוּשׁמוּעִץ]	
৩১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	4
কাৰ্যজ্ঞম Cover all units / floors in a valid fire license.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়	
চুডান্ত্ৰ _	
प्रेमेय्यत्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभारतीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

अर्थात्वबास	Facility has no maintained records keeping regarding fire drill conduct regularly not only that, as per verbal conversation with factory management and staff they have no idea about fire drill also.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	