

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মিল্টল পলিমার
ঠিকানা	, 0, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR022
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পর্ববেষ্কণ ar	nere was no aisle marked for the emergency lea of ground floor of single storied prefab sh	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one si	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ ভিষেত্ত বিষয়ে বিষয়ে । ভিষয়ে । ভিষয়ে বিষয়ে । ভিষয়ে
क्रांश
অ্ট্রটেন
বিস্টাটাপরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের
ত্বিপাসুত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত
- प्रभावनिकास
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
্বিশ্বস্থাত্য অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন There was found some temporary blocked in the production area by combustible
প্ৰবিষ্ণণ materials during floor visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
মুপারিশের
বুবানিবেন ভিশ্যসূত্ৰ
। ७ १७२५ कात्रशानात
কাৰ্যক্ষ
অ গ্রাধিকার প্রয়োগ্য ন্য

চুডান্ত

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

_		
	পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Minimum travel distances were observed 25 meter, from the work place to nearest location emergency exit of main production area of ground floor of single storied prefab shed which was not meeting the requirement of this code of bnbc.
	ক্যাপ	
	আই(টম	
	ক্যাটাগরি	
	8.১. কার্য	জ্ম

As per table 4.3.4 (BNBC 2020) for J occupancy: Maximum travel distance is 8 (eight) meters and maximum occupant is 5 with one exit. As per table 4.3.8 কাৰ্যক্ৰম (BNBC 2020) for J occupancy: Maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meter for the building with sprinkler system সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পর্ববেষ্কণ	
	emergency exit doors including final exit door of the premises were observed inwaringing non-rated doors throughout the factory premises.
ন্যাপ যাইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of he door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	F
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Facility has installed non-rated steel type door with lockable devices/arrangements for
পর্যবেষ্ট্রণ the emergency exit. Hence; installed all doors were not easily accessible was found.
ক্যাপ
অ্যইটেম
ক্যাটাপরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able
from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়
<u> </u>
प्रभाव - प्रभाव -
সংশোধিত
प्रमुख्यमा
অগ্রগতির
अवश्
মন্তব্য
i. পর্ববেষ্ফণ
Evacuation routes were not marked as well as not protected by fire rated construction
প্রিদর্শন berries from production and high ricks uses inside the production area of ground floor
পর্যবেষ্ণ of single storied prefab shed. In addition evacuation route were observed vulnerable
condition during the floor visit.
<u> </u>
कार्वेक्ट्रेप
আইটেন বিক্তাইকেনি
ক্যাটাগনি
a Latina I
la.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside. Evacuation routes shall be protected by \square hour fire separation from \square .
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পরিবেষ্ণণ বিষয়ণ বিষয় বিষয়ণ বিষয
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জ Travel distance shall comply with the standards.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত সমস্বসীমা
प्रभावतीमा
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Permanent/designated storage area was located at inside the production area of পর্যবেষ্ণ্য ground floor without having fire rated construction barriers.
कार्य
অইটেম
ক্যাউাপরি
177:2 11 4

৯.১. কাৰ্যক্ৰম storage area shall be separated by 2 hour (Occupancy H1)/3 hour (Occupancy H2) fire rated construction from other occupancy. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম আ্লাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অ্ঞাজিন অ্বস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ণ্য Facility has available high risk areas beside the production area of ground floor of single storied prefab shed like; substation/switch gear room etc. without maintain fire rated construction berries.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
9 I.I. I.A
All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্য্যালার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১১. পর্যবেষ্ণণ
200. II/IAI
Non-rated opening and penetrations was found inside 05 inches brick wall of ground floor of production & in process storage area of single storied prefab shed during the

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	nere was no appropriate signage found to the emergency evacuation pathways of
	round floor of production & storage area during the floor visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויטונירן	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১৩. পর্ববেষ্কণ	
	one of illuminated emergency lights were found installed to the emergency vacuation pathways during the floor visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত	চম

The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.

১৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়

পরিদর্শন 🕦	one of backup power for emergency lighting system was found available during the		
প্রাক্তি assessment.			
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
17101111			
১৪.১. কার্যত্র	৯ ম		
কাৰ্যক্ৰম 	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
	্বা প্রযোগ্য নয়		
<u>চুডান্ড</u>			
प्रभग्नीमा			
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
<u>অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			
১৫. পর্ববেষ্ণণ			
প্রনির্মেন ।⊤।	here were no detectors was provided on the coiling of single steried shed or others		
	পৰিদৰ্শন There were no detectors was provided on the ceiling of single storied shed or others পৰ্শবেষ্কণ area were observed throughout the production floor.		
ক্যাপ	The West observed throughout the production moor.		
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
17151 11 1			
১৫.১. কার্যত	भ्य ा		
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system and fire alarm.		
সুপারিশের			
ত্থ্যসূত্র			

কার্থানার

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পর্ববেষ্কণ as	n automatic detection and alarm systems were not found installed during the ssessment.	factory
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৬.১. কার্যত্র	<i>च</i>	I
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রব্যোজ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		
		-

৭. পর্যবেষ্ফ	ন. পর্যবেষ্ণ্ ড ণ		
~ ~~~ T			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	There was found no manual activation point installed during the floor visit.		
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
১৭.১. কাৰ	জ্ব		
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person		
সুপারিশে তথ্যসূত্র	व		
কার্নথান কার্বক্রম	র		
<u>অগ্রা</u> ধিক	ার প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সময়সীম	п –		
সংশোধি	5		
সমশ্রসীম	T		
অগ্রগতিব	4		
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ N	one of fire alarm device was installed throughout the factory premises.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১৮.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
চুডান্ত	্বা প্রযোগ্য ন্য 		
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা	_		
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

১৯. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন There was found no detectors installed throughout the factory premises.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যজ্জ Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.		
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র		
<u> का</u> न्थानान		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয		
চুডান্ত্র _		
प्रभेग्रत्रीमा		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Fire alarm, manual call point & detection systems periodic maintenance records were
পর্ববেক্ষণ not found as a document during documents review.
कार्थ
সাই্টেম্
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as
ক্ৰিস্ক্ৰিস্ per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
प्रभः स्त्रीमा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন There were observed insufficient & improper tagged portable fire extinguisher was
পূর্যবেষ্ণ্য installed throughout the factory premises.

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন There was found fire extinguishers had installed without maintain appropriate sp পর্যবেষ্ণ্য allocation based on bnbc guideline.	paced
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
PIOCHT	
২২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it s be easily accessible	hall
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশো ধি ত _ সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
২৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন There were found no fire pumps and hydrant systems has installed throughout t পর্যবেষ্ণণ factory premises during the floor visit.	the
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Up to 750 m2 single effective undivided space in a floor shall be installed with manual fire alarm system with portable fire extinguishers or as an alternate কাৰ্যক্ৰম hydrants system shall be installed as per provisions of this Code. Above 750 m2 single effective undivided space in a floor shall be fitted with manual fire alarms system with hydrants shall be installed. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	one of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	চম		
	There shall be a provision for economic time numer which can be energed by a		
 কাৰ্শক্ৰম 	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire		
সুপারিশের			
ভূথ্যসূত্র			
কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়		
চুডান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা মন্তব্য			

২৫. পর্যবেক্ষণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	one of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
২৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
I -	প্রশোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		

মন্তব্য

7(7201	one of fire hoses of hydrant system was installed inside the factory premises.
্যাপ াইটেম	
ग्राह्याश्व	
৬.১. কার্যত্র	NU
<u>७.३. कान्य</u>	Pol
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be morthan 30 m.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

_				
Г				
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	None of fire hoses of hydrant system was found installed inside the factory premises.		
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size of first aid hose shall be 38 mm nominal.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

প	রিদর্শন	None of fire pumps and hydrant systems was found installed inside the factory
প	ৰ্শবেষ্ষণ	premises.
ক	गा श	
অ	াইটেম	
 	ঢ়াগরি	
_	•	
3	৮.১. কা	ৰ্বজন
Γ.		
	কাৰ্শক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.

কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.
সুপারিশের	
ভি খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ	one of fire hoses of hydrant system was found installed inside the factory premises.
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৯.১. কার্যত্র	₽ ₩
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ত্রজ্ঞাশিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	্রথবোজ্য ন্য –
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন None of fire pumps and hydrant systems was installed inside the factory premises.
[गर्वकर्ग]
ক্যাপ্
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কার্যক্রম
Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes. Minimum water storage shall be 142500 Litre.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
कात्रशांनात्र
কাৰ্যক্ষম
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত
मंभारतीमा
সংশাধিত
সম্মান্ত্রীमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন None of firefighting additional equipmentlls was found available inside the factory
পর্ববেষ্ণণ premises.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্যক্রম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water কাৰ্যক্ৰম buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন None of public address (pa) system was found installed inside the factory premises.
ক্যাপ
অহিটেম
ক্যাউাগরি
רוריטונץ]
৩২.১. কার্যক্রম
A suitable mublic address sustant that the grounded for some unication to all flears
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
ক্রিক্স
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
<u>চুডান্ড</u>
अभेयत्रीमा
সংশোধিত
प्रमुश्त्रीमा
অগ্রগতির
অব্যা
মন্তব্য

৩৩. পর্যবেষ্ণণ There was found combustible materials staged very close to heat and electrical source । like; electric distribution board, loose wire connection etc. Inside the production area of ground floor without providing fire rated construction barriers. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন There was found no backup power supply option provided for the fire alarm system. পর্যবেষ্ণণ Like battery, IPS etc.
গ্ৰংবিক্ষণা Like battery, IPS etc. ক্যাপ
ক্যান আইটেম
ব্যাটাপরি
৩৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
<u> का</u> न्थानान
কাৰ্যক্ৰম
্ব্যাধিকার প্রযোগ্য নয়

সম্প্রসীমা
अभ्यात्रीमा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
୭৫. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Name of viewel alegae was found installed inside the group state and desired for visit
None of visual alarm was found installed inside the generator room during floor visit.
ক্যাপ

প্ৰব্ৰেষ্ণ্ৰ ক্ষিপ্ৰ	
মাইটেম ক্যাটাগরি Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible w may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounde would need to be so high that they might impair the hearing of the building	
তি ১. কাৰ্শক্ৰম Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible w may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounde would need to be so high that they might impair the hearing of the building	
Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible w may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounde would need to be so high that they might impair the hearing of the building	
Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible w may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounde would need to be so high that they might impair the hearing of the building	
building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible w কাৰ্যক্ৰম may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounde would need to be so high that they might impair the hearing of the building	
occupant.	arning
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ড সম্বাসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
মন্তব্য	

	রিদর্শন র্ববেষ্ফণ Fa	acility has no shed/building approval from proper authority.	
	্যাপ াাইটেম		
ক	য়াটাগরি		
৩	৬.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
1	কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
	সুপারিশের		
ļ	ভিখ্যসূত্র কারখানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	অগ্রাাধকার চুড়ান্ত	থেযোগ্য লয়	
	ত্বজ্জ সময়সীমা	_	
	সংশোধিত	_	
	সমর্যসীমা অগ্রগতির		
	অবস্থা		
	<u> মন্তব্য</u>		
_			ı

৩৭. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Facility has no montioned sovered floor area to the fire license	
প্রবিষ্ণা Facility has no mentioned covered floor area to the fire license.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কার্যক্রম	1
কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের	
ভ্যাসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত্	
সম্প্রীমা	
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Facility has no maintained procedure of records keeping policy regarding fire drill conduct not only that, as per verbal conversation with factory management and staff they have no idea about fire drill also.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants 150+, Half yearly for high rise building.
সুপারিশের জ্ঞামের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশো <u>ধি</u> ত	_
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	
শবস্থা মন্তব্য	