

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

,	মিলটন পলিমার
ঠিকানা	, 0, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR022
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: <u>বিঘু</u>	্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ক্রণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Location	n– Ground Floor –The facility had no Elect	rical Single Line Diagram.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম indica	ovide updated SLD matching the existing in ate exact positions of all points of switch boved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ	। न्य	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
L		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location – Ground Floor –The facility had no updated As built Electrical Layout Drawings (Showing outlets for light, fan, appliances, motors, etc.)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

৩ প্র	াবেগ্যনে

পরিদর্শন Location - Ground Floor -Substation / Transformer were not located in a well separated প্রবিষ্কণ area and less proper working clearance around main boards
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate clearance in all sides of main HT/LT panel boards/transformer for easy maintenance.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location– Ground Floor –Transformer room and substation area were not compliant পর্শবেষ্ক্রণ with minimum area requirements mentioned in BNBC. (100Sft Found)		
ক্যাপ  আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম   Area of substation need to meet requirements of BNBC table.	]	
সুপারিশের		
্ত্থ্যসূত্র কারখানার	4	
বিশ্বসংগ্ৰাম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	]	
চূড়ান্ত		
সম্প্রমীমা <sup>-</sup> সংশোধিত	41	
শংশোৰ্ভ   _     সময়সীমা		
অগ্রগতির	11	
অবস্থা	1	
মন্তব্য	]	

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ Lc	ocation– Ground Floor –No rubber mat found
্যাপ 11ইটেম	
্যাইডেশ গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न न
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
শবংগ মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ocation – Ground Floor –No Fire protection provided at Sub-station area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	ন
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীমা সংশোধিত	
সময়সীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

#### ৭. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Location– Ground Floor –All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels were পৰ্যবেষ্ণ্য not clearly and permanently labeled with identifications numbers and name. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কার্যক্রম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all কাৰ্যক্ৰম incoming and outgoing circuits of HT / LT panels. |সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন   Location – Ground Floor – Inadequate signage of electrical danger / caution at পৰ্যবেষ্ণ I substation.
ক্যাপ
আইটেম  ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Adequate number of caution boards shall be kept in the substation/ transformer room.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড   _     সম্প্ৰসীমা
সংশোধিতসমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্শবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Location – Ground Floor –No Cover provided on cable trench in substation room.
कार्यिक

# আহডেম |ক্যাটাগরি| ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	cation – Ground Floor –No EXIT signages were provided with at least 30 minute of ower backup.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>ভাগরি</b>	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs shall be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination shall be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

1 1	พสเสฆาต
33.	পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location- Ground Floor -No dedicated circuits and fuse protection found for পর্ববেষ্কণ sockets/plugs feeding for 15/20A sockets.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
, त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	ocation – Ground Floor –No cable sockets at cable end provided to stranded cables ith cable size area >= 6mm2
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম্
	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end shall be soldered / crimped.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

5. T(TVT
পরিদর্শন Location– Ground Floor –Inadequate overload protection, isolators and short circuit পর্শবেষ্কণ protection implemented in LT panels
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panels shall have overload, short circuit protections and isolations in the circuits.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocation – Ground Floor –No emergency power provied for lighting,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ <u>्</u>
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location - Ground Floor -No signage of Danger / 415 V on electrical panels. পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম The electrical panels to be of metal case and shall be marked with Danger 415 কাৰ্যক্ৰম Volts $oxed{\mathbb{I}}$ and identified with proper phase marking and danger signage. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন  Location – Ground Floor –Inadequacy of Over current protection device at all
প্ৰবিষ্ণৰ distribution panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
সমর্সীমা   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১৭. পর্যবেষ্ফণ

#### পরিদর্শন Location– Ground Floor –Switchboards / panel boards made by non flammable পৰ্ববেষ্ণণ material. ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১৭.১. কার্যক্রম 1. Wooden switchboards / panel boards shall be replaced by non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	Location – Ground Floor – Cables / wires and MCB/MCCB are not selected with suitable rating for desired application
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
471616114	
১৮.১. কা	ৰ্বজ্জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিব	<b>চার</b> প্রযোজ্য নর
চূডান্ত সমশ্বসী	
সংশো <sup>হ</sup> সমর্মী	
<u>অগ্রগতি</u>	न्द
অবস্থা	
মন্তব্য	
· odraw	
১৯. পর্ববেষ	Þ°I
	Location– Ground Floor –Cross–circuiting (Looping, Bunching at MCCB/MCB or Bus bar terminal) observed in the panels
ক্যাপ্	·

### <u> আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the কাৰ্যক্ৰম distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Ground Floor –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were
পর্যবেষ্ণণ not available on distribution boards.
कगृथ्
আইটেম্
ক্যাটাগবি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBS identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত
प्रभारतीमा   <sup>-</sup>
সংশাধিত
प्रभारतीया   -
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্ডব্য</u>

১. প্রব্বেষ্ট্রণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Location– Ground Floor –Non standard cable joints observed in electrical	circuit
ক্যাপ আইটেম ক্যাণ্ডিব	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound before placing the cable in the box.	d around
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত     সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	ocation - Ground Floor -Cable penetrations from wall was not adequately covered and
পর্শবেষ্কণ ১৫	ealed.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	bA
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
<u>সুপারিশের</u>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববে	ছণ
পরিদর্শন  পর্শবেষ্ফণ	Location - Ground Floor -Common neutrals observed for more than one circuits.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. ব	र्थिक्य
₹ 8.3. 4	l 가격에
কাৰ্যক্ৰ	Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারি	
ভখ্যসূত্র	
কার্খা	
কাৰ্যক্ৰয়	
l <del>                                    </del>	<b>চার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড   সমশ্রসী	<sub>मा</sub>  -
সংশো	
সময়সী	
অগ্রহার বি	াৰ
অবস্থা   মন্তব্য	
[ <u>404)</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Lo	ocation – Ground Floor –Cable penetrations from wall not found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions.  Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
ে. পর্যবেষ্ণণ	

#### পরিদর্শন Location - Ground Floor -Cable entry-exit point to the panel were not properly sealed পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocation – Ground Floor –Proper grounding / earthing were not found for transformer
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	চম
	Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that
কাৰ্যক্ৰম	transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
ু সুপারিশের	/ ground.
তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ২৭. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location – Ground Floor – Proper grounding / earthing were not found for Generator পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator কাৰ্যক্ৰম body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   Location – Ground Floor –Earthing with separate earth pits for HT & LT panels in
পর্ববেষ্ফণ transformer room were not provided.
कार्ष
আইটেমু
ক্যাটাগরি
২৮.১. কার্যক্রম
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in
কাৰ্শক্ৰম substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
্রির্বাচিত্র বিবাস বিশ্বাস্থিত বিশ্বাস্থি
ভিশ্যমূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
अभ्यत्रिमा
সংশোধিত  _
अभ्यत्रिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৯. পর্যবেষ্	<b>4</b>
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– Ground Floor –Inadequacy of earthing system observed at different circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৯.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	व
কার্থান কার্বক্রম	
অগ্রাধিক চুডান্ড	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
সম্মান্সীদ	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	<b>a</b>
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation – Ground Floor –Earthing system was not separate for different equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যগ্র	<u>च्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
1	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
୭১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ Bo	ocation – Ground Floor –Inadequacy of earthing system observed at the Distribution pards and Doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ত ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential. মুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত মন্মৰীমা সংশোধিত মন্মৰসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🗓	
পৰ্ববেষ্ণণ Lo	ocation– Ground Floor –No Lightning Protection system had been installed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	
<u> </u>	<u>P</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.	পর্ববেষ্কণ	
on C	বৈশ্ব	
د ا	বৈষ্ণণ Lo	cation– Ground Floor –No Lightning Protection system had been installed.
क्रा	প	
	ইটেম	
ቀ川	টাগরি	
<u>୭</u> ଡ	১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
F		
│	চাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing system for lightening protector. Ensure that this earthing
		shall be separate from other earthing system.
	<b>নুপা</b> রিশের	
	<u> ছখ্যসূত্র</u>	
	চার <u>্</u> বখানার	
	<u> যাৰ্থক্ৰম</u>	
! ⊢		প্রযোগ্য নয়
	<u> ডুডান্ড</u>	_
_	<u> নিম্মীমা</u>	
	<u> </u>	
	<u> শুস্থসীমা</u>	
	<b>শ</b> গ্রগতির	
্ৰ	<b>শবস্থা</b>	
2	<b>ন্ত</b> ব্য	

	न Location – Ground Floor –The factory did not conduct planned periodical inspections
পর্ববেছ	বৰ্ণ and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটে	Ţ
ক্যাটাগ	बि

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>্র্যার্য রূপ</u> অগ্রগতির অবস্থা	
<u>শ্বং।</u> মন্তব্য	