

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স সুমাইয়া প্লাস্টিক	
ঠিকালা	, ( Pabna Sadar, Pabna, Rajs	hahi )
কারখানার কোড	PPAB002	,
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ:	অগ্নি মূল্যাশ্বন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ	e marks were not found in the facto	ry premises.
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	he minimum width of level or rampo oth sides of the aisle 1.0 m Seats or	ed aisles shall be as specified below: Seats on one side of the aisle 0.9 m
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্র	খোজ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

গরিদর্শন   E\ পর্ববেষ্কণ	vacuation pathway was obstructred by working machine & worker.	
ন্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
Piorini		
≀.১. কাৰ্যক্রঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্বখানার কার্বক্রম		
	্বা প্রথোজ্য নর	
চুডান্ড	_	
সমশ্রসীমা সংশোধিত		
भूग । अभग्रमीमा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

<u>୭. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন   <sub>F\</sub>	vacuation pathways were obstructed by temporary stored items.
পর্ববেষ্কণ 🗥	recording patricials were obstracted by temporary stored terms.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰঃ	স
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মানীমা	_
সংশোধিত	
प्रभः भाग	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
1 -	
মন্তব্য	
1	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
770-1111	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
Clama of warranch agreembly with a considerity warrant	vana ant aball mat be ato an author (
Slope of ramps to comply with accessibility requi in 12. The slope of an exit ramp shall not exceed 1 in 10 the ramp shall be surfaced with approved	1 in 8, but for slopes steeper than
as to effectively prevent slipping.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুডাঙ্ক	
प्रभाविकास   -	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
<b>৮. পর্ববে</b> ষ্ফণ	
পরিদর্শন All the production floor exits were facilitated with co পর্যবেষ্ণন doors, which were swing in the direction of travel, k	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
4. Satisti	

#### <u> ৫.১. কাশক্রম</u> All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the কাৰ্যক্ৰম room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড **गमग्रीमा** সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

<del></del>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ <sup>Lc</sup>	ocking provision was available for all exit doors except P3.
ক্যাপ	
অাইটেম 	
অ৷খডেশ ক্যাটাগরি	
4)101414	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	থেযোগ্য ন্য
চুডান্ত	
प्रभागिमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
ন. পর্যবেষ্ণণ	
1. 11.141	
E)	xit widths were measured for Exit=1.44m at C1, Exit=Open at C2, E1=0.59m, E2=1.15m

#### পরিদর্শন & E3=1.09 at S1, 1.73m at S2, 0.91m at office room and final exit=4.38m, but the exits for S1 and office room are not as per standard. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The minimum clear width of the exit door shall not be less than 1 meter. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পরিদর্শন মর্থাবেষ্ণণ চিxit widths were measured for Exit=1.44m at C1, Exit=Open at C2, E1=0.59m, E2=1.15m & E3=1.09 at S1, 1.73m at S2, 0.91m at office room and final exit=4.38m, but the exits for S1 and office room are not as per standard.  ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম The required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person.
पूर्वाविष्य प्राचित्र । प्राचित्र प्राचित्र के प्राचित्र
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার   কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযো <b>জ্য</b> লয়
চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত
प्रभवतीमा   <sup>-</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্কণ
ର. 1 <u>ମ୍ବ୍ୟୁ</u> ଷ୍
পরিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডন। The sheds were a single storied structure, and the available emergency exit was the final discharge point. All discharge floor exits comply with the minimum requirement except S1 and office room.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি

# ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Discharge floor exit/ Premises exits widths shall be obtained at the rate of 4mm per person and minimum allowable width shall be 1 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
All stairway has to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
<u>कात्रथांनात</u>
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড
प्रभेग्निमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন   Storage shed (S3) was adjacent to cutting area (C2), which was not separated by fire
পৰ্শবেষ্ণণ rated consturction and opening protection.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগৰি

# ক্যার্ডাগার Storage area shall be fire separated by 2 hour (Occupancy H1)/3 hour (Occupancy H2) from other occupancy. মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয চূড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

	শরিদর্শন শর্শবেষ্ডণ	exit and directional sign were available in the factory.
7	<b>गा</b> প	
	<u> থাইটেম</u>	
	ফাটাগরি মাটাগরি	
_	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
0	১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্শক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্খানার কার্যক্রম	
		প্রশোজ্য নয়
	চুডান্ত সমশ্রসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	-
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		
১ ভ	). পর্ববেষ্ণণ	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No	o emergency lighting system was available in the factory.
	ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
L	171011111	

# ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভ<u>ি</u>খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	শরিদর্শন শর্শবেক্ষণ	emergency lighting system was available in the factory.
	ন্যাপ	
	শাইটেম চ্যাটাগরি	
Ľ	P) © °  ¶	
6	১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্শক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
	চূড়ান্ত সময়সীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	-
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	
_		
B	. পর্ববেষ্কণ	
_		
	ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ Au	stomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ভ	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	

# ১৫.১. কাৰ্বজ্ৰম কাৰ্বজ্বম কাৰ্

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাপরি
ן אוויפונאין
১৬.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যজ্ঞম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.
মুপারিশের
ত্বিপাসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত   সমর্সীমা
সংশোধিত সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Automatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in পর্যবেষ্ণণ the factory.
ক্যাপ আইটেম

#### ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so কাৰ্যক্ৰম that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রয<u>ো</u>জ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

[ <del>~~~</del>	
পরিদর্শন    পর্ববেক্ষণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm system must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
৯. পর্ববেষ্ণণ	

<u>৯. প্রথবেঞ্চণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Au	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কার্যক্রম সুপারিশের	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
ভূখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
। <u>অগ্রাংশকার</u> চুড়ান্ত সমর্মসীমা	প্রব্যোগ্য নর
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্শক্ৰম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সম্ব্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২১. <b>প্ৰ্ববেহ্</b> ষণ
পরিদর্শন Insufficient number of extinguishers (ABC Powder cylinder) were provided to the office পর্যবেষ্ক্রণ and mounting height was 2.02m. No other places were covered by extinguishers.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটার্থার
২১.১. কাৰ্যক্ৰম

Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/

water types fire extinguisher for every 500 sqft.

#### **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় **চূডান্ত**

সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা

সমর্মীমা সংশোধিত

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

মন্তব্য

পরিদর্শন Two nos. extinguisher cylinder was found at office. No other places were covered by পর্ববেষ্কণ extinguishers.
ক্যাপ
<u>আইটেম</u>
ক্যাটাণরি
·
২২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্ঞম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্ <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

# ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Up to 750 sqm single effective undivided space in a floor shall be installed with manual fire alarm system with portable fire extinguishers or as an alternate কাৰ্যক্ৰম hydrants system shall be installed as per provisions of this Code. Above 750 sqm single effective undivided space in a floor shall be fitted with manual fire alarms system with hydrants shall be installed. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	standard standpipe & hose system was available.
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	,ম
কাৰ্শক্ৰম	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন No standard standpipe & hose system was available. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and কাৰ্যক্ৰম documented. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	standard standpipe & hose system was available.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্স
কাৰ্শক্ৰম	The factory needs to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more than 30 m.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৭ <b>. পর্ববে</b> ষ্ফণ		
পাৰ্দশন   প্ৰব্বেষ্ণ্ডণ   No standard standpipe &	hose system was available.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাড়াগরি		
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
< 1.3. YITAN		
কাৰ্শক্ৰম The diameter of first a of first aid hose shall b	id hose and standpipe shall be as per requirement. The size be 38 mm nominal.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	standard standpipe & hose system was available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৮.১. কার্যক্র	স্ম	
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রবোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১	৯. পর্যবেষ্ণণ		
<u></u>			
	ারিদর্শন   ার্শবেষ্কণ	o standard standpipe & hose system was available.	
4	<b>ঢ্যাপ</b>		
ভ	<u> শাইটেন</u>		
3	গ্যাটাগরি		
	,		
3	:৯.১. কার্য	<u> </u>	
		The base nine performance shall be shocked periodically and premarks to seed. The	
	কাৰ্শক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.	
	সুপারিশের		
	ভ৾খ্যসূত্ৰ		
	কারখানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব্বধ্যোগ্য নয়	
	চুডান্ড		
	সম্মানীমা		
	সংশোধিত		
	সমশ্রসীমা		
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		
	মন্তব্য		
L			

পরিদর্শন   N	o standard standpipe & hose system was available.	
শ্ব(বহ্মণ		
ক্যাপ্		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
	7.TI	
৩০.১. কার্যত	<u>ቅ</u> ሳ	4
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.  Minimum water storage shall be 142500 liter.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত		
भ्रमयुत्रीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		Ц
		_
୭১. পর্ববেষ্কণ		
~ <del>~~</del>		
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ফণ	o standard standpipe & hose system was available.	

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন  শবেষ্কণ	standard standpipe & hose system was available.
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
ของเกา	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Fire lifts shall be equipped with approved intercommunication (including two-way voice communication) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	sand, and water buckets were available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	The factory needs to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭৩. পর্যবেষ্ফণ	୭. পর্ববেষ্ণন		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No P.	. A. (Public Address) system was available in the factory.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম			
<sup>কান্</sup> ক্রন  as	suitable public address system shall be provided for communicating to all floors well as facilities to receive messages from all floors.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রবে	শাজ্য ন্য		
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সম্বশ্নীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পরিদর্শন Co	ombustible materials were available near electrical distribution board in production
পর্যবেষ্ফণ sh	ea.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
,	
৩৪.১. কার্যত্র	<sub>ष्</sub> र्य
	Danas a complementation of the company of the compa
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

54. 11(1-7) I	
পরিদর্শন Back-up power supply was not availale, as automatic alarm system was	not installed
পূৰ্যবেষ্ণ্য yet in the factory.	
ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
אווישונץ	
64 L TYPETI	
৩৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	1
	<del> </del>
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	<u> </u>
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নর	1
চূড়ান্ত	1
प्रभाव	
সংশোধিত	1
	<del> </del>
অগ্রগতির	
অবস্থা	<b>↓</b>
মন্তব্য	]
	-

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No fire license was available in the factory during the visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি
דורטונץ
৩৬.১. কার্শক্রম
The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil
defence.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कात्रशामात्र । 
কাৰ্যক্ষম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড
प्रोमेश्रामा
সংশোধিত
प्रमारामीमा   -
অগ্রগতির
जन्म ॥ ।
মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন No factory building approval documents and design & drawing was available in the
প্ৰবিষ্ণা factory.
ক্যাপ
<u>আর্</u> কার্ট্রর

ঋাখ(ড়ম  ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কাৰ্যত্ৰ	- ম
O 1. 0. TI 14	<del>7</del> 1
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন শিবেষ্ফণ	o fire license was available in the factory during thr visit.	
ন্যাপ নাইটেম		
গার্টাগার		
৮.১. কার্যত	<u>ক্ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার 		
কার্যক্রম জনাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
	<u> </u>	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ	ণ
ারিদর্শন ার্ববেক্ষণ	The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record properly.
গ্যাপ শাই(উম্	
ग্যাটাগরি	
৯১.১. কা	ৰ্থক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants 150+, Half yearly for high rise building.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ब
কারখান কার্যক্রম	ৰ
	াৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীম	T  -
সংশোধি সম্বসীম	
অগ্রগতিব অবস্থা	
সবংহা মন্তব্য	