

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বিসমিল্লাহ প্রাশ্টিক
ঠিকানা	, (Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi)
কারখানার কোড	PPAB003
কালার কোড	

ন্যার্নের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Aisle marks were not found in the factory pren	nises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুডান্ত	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	vacuation pathway was obstructed by working machine & worker.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונאן		
২.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের	1	
ভখ্যসূত্র		
কার্গ্থানার কার্বক্রম	₹	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
শুগ্রুগার্ভন অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vacuation pathways were obstructed by temporary stored items.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ভ.১. কাৰ্যক্ <u>র</u>	ন
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
জুখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

		I the floor exits were facilitated with steel sliding doors, which were not swing in the rection of travel.
	ক্যাপ্	
	আইটেম	
L	ক্যাটাগরি	
	৪.১. কাৰ্শক্ৰম	1
	কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side–swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
	সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
	কার্যানার কার্যক্রম	
		প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
	সংশোধিত সময়সীমা	
	অগ্রগতির	
	<u>অবস্থা</u>	
	মন্তব্য	
L		
a.	, পর্যবেষ্ফণ	
<u>(</u>	<u> </u>	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocking provision was available for all exit doors.
- 1	ক্যাপ্	
- 1	আইটেম ক্যাটাগরি	

Locking provision was available for all exit doors. ক্যাপ জাইটেম ক্যাটাগনি e.S. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key. মুগানিশেন ভ্যাসুত্ৰ কান্যথানান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাম্বিকান প্ৰযোজ্য লব চূড়ান্ত সমন্যমীমা সংশোধিভ সমন্যমীমা জ্ঞাভিন জন্ম নহয় মন্তব্য

পরিদর্শন The evacuation route was not protected from production machine which was created পর্যবেষ্ণ্য heat at shed-03.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থা খিকার প্রযোগ্য লর চূড়ান্ত
निमंत्रनीमा
সংশো ধি ত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৭. প্রব্বেষ্ট্রন
পরিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Storage area was not separated from production area with fire rated walls and door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Storage area shall be fire separated by 2 hour (Occupancy H1)/3 hour (Occupancy H2) from other occupancy.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

পৰিদৰ্শন পৰ্ববেশ্বন ক্ষাণ্ডা মান্ত exit and directional sign was available. Description বিশ্বনি ক্ষাণ্ডা মান্ত		
ছাইটেম কাটাগনি Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. সুগানিশেন ভখ্যুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম আঞ্চাধিকাৰ প্ৰশোজ্য নথ চূড়ান্ত সম্বৰ্গীমা মংশোধিজ সমব্বসীমা আঞ্চাভিন অবস্থা মন্তব্য মন্তব্য মন্তব্য মতি emergency lighting system was available. কাম্প্ৰাণ্ডিম	পৰ্যবেষ্ণণ ^N	o exit and directional sign was available.
E.3. কাৰ্যক্ৰম Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. Tyniarian কাৰ্যক্ৰম অভ্যাধিকাৰ ব্যযোজ্য লব চুড়ান্ত সমন্যমীমা সমন্যমীমা সমন্যমীমা অভ্যাভিক অবন্যা মন্তব্য No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইটেম্	<u>আইটেম</u>	
Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. সুপাৰিশেৰ ভুণাসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাতিৰ অবস্থা মন্তব্য আৰুবাতিৰ প্ৰবিশ্বজন প্ৰবিশ্বজন No emergency lighting system was available. পাৰ্বাৰ্জন বিশ্বজন	[4)[6][4]	
signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম অপ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চূড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিত সমসমীমা অঞ্চণতিৰ অবস্থা মন্তব্য পৰিদেশন পৰ্ববেষ্কন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইটেম্	৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
ভূষ্যসূত্ৰ কাৰথানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তব্য পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইটেম্	কাৰ্যক্ৰম	signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be
কাৰ্শক্ষম অ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সমগ্রসীমা সংশোধিজ সমগ্রসীমা অ্ঞাজির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইটেম্		
ত্বিদ্যাল সমর্যসীমা সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য সির্বাদিক No emergency lighting system was available. পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ সাপ আইটেম্	কাৰ্যক্ৰম	
সম্প্রমীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন পর্শবেষ্ণন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম্	অগ্রাধিকার	প্রেমান্য নর
সম্বসীমা ব্ অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউম্	চূড়ান্ত সম্যুসীমা	_
জবস্থা মন্তব্য A. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউেম্		-
মন্তব্য ১. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন প্রবিশ্বন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউেম্		
পরিদর্শন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউম্	<u>মন্তব্য</u>	
পরিদর্শন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউম্		
পরিদর্শন No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউম্		
প্র্যবেষ্ণ্রণ No emergency lighting system was available. ক্যাপ আইউেম্	১. পৰ্যবেষ্ণণ	
আইটেম্	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o emergency lighting system was available.
	আইটেম	

।।র৸শন ব্বেহ্মণ	o emergency lighting system was available.
<u></u>	
<u> </u>	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	IND AMARDANCY HONTING CYCTAM WAS AVAILAND
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	i de la companya de
১০.১. ব	ার্শিক্রম
কাৰ্যক্ৰ	primary power supply.
সুপারি তখ্যসূ	শের
কার্থা	
কাৰ্যক্ৰ	
অগ্রাধি	কার প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
সিময়সূ	
সংশোর্	
সম্মর্স	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
১. পর্ববে	द र्ग
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	I full to matter throughout many and action everyone was not installed verying the tactory
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগর্নি	<u>1</u>
33.3. ₹	াৰ্যক্ৰম
। কার্যক্র	ম Provide automatic detection system and fire alarm.
<u>সুপারি</u>	
তুশাসু ভথ্যসূ	
কার্থা	

১২. পর্ববেষ্ফণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.	
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונירן		
১২.১. কার্যত্র	চম্	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রব্যোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>	4(11-0-1-1	
সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
৩. পর্যবেষ্ণণ		

<u>.৩. প্যবেছ</u>	₽¶
	Automatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. ক	ৰ্শক্ষম
কাৰ্শক্ৰম	disabled person
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থীন কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	ना -
সংশো ^হ সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাৰ্ফি
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
An automatic alarm system must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যপুরি

ক্যাভাগার| ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ A	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	 ক্স
	T
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ(বাজ্য নয়
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
৭. পর্যবেষ্কণ	
11 11 141	
	nly one number of extinguishers (ABC Powder cylinder) was provided to the
পর্ববেষ্ষণ pr	roduction with storage area. Also it had no tag and out of order to use.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৭.১. কাৰ্যত্ৰ	্বস
	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged
1	Approved type and adequate the extinguisher shall be provided and tagged

properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/

water types fire extinguisher for every 500 sqft.

কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকার প্রযোগ্য লয

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার

সমর্যসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন O। পর্ববেষ্ফণ th ক্যাপ	nly one nos. extinguisher cylinder was provided to exit pathway. However it was on e floor.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৯. পর্ব	বিষ্ণণ		
পরিদ	ৰ্শন	a cand, and water buckets were available	
পর্যবে		o sand, and water buckets were available.	
ক্যাপ আইটে	ন ইম		
ক্যাটা	_		
29.2	. কাৰ্যত্ৰ	ম্ ম	
		<u> </u>	\Box
ا ا	<u> </u>	The factory needs to provide additional fire fighting equipment like sand & water	
		buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.	11
সুপা	ারিশের		Ш
তিখ	্যসূত্র		
কাৰ	ব্খানার		
	<u> ক্রিম</u>		<u> </u>
অগ্ৰ	<u>াখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়	╛╽
চুড			
त्रेभ	শৃসীমা		
সংগ	শাধিত		
সম	<u> শুসীমা</u>		╽╽
অগ্ৰ	গতির		
অব	শ্বা		∐
মন্ত	ব্য		╽┃

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য No P. A. (Public Address) system was available in the factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>
n Continuant
২১. পূৰ্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production

পরিদর্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production
পর্ববেষ্কণ shed.
कग्रंथ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২১.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
त्रुशाक्ष्य Remove combustible/ nammable material nom near near source/ electrical source. त्रुशाक्षिय
জুমান্ত্রের
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত
ব্যুত্তাভ সময়সীমা
সংশোধিত
সম্ব্যসীমা সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির
বিবাৰ
মন্তব্য

	ack-up power supply was not availale, however automatic alarm system wa stalled yet in the factory.	s not
गुश्		
াইটেম ————————————————————————————————————		
য়াটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সম্মসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

octors	ar a
. পর্ববে	
রিদর্শন র্ববেষ্ডণ	No fire license was available in the factory during the visit.
্যাপ াই্টেম্	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
৩.১. ক	াৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	lderence.
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থী কার্বক্রম	নাৰ
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সী	না _
সংশো ⁶ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ন্ব
মন্তব্য	

রদর্শন No বিষ্ফণ fa	o factory building approval documents and design $\&$ drawing was available in the	е
19	ctory.	
ইটেম		
<u>টাগরি</u>		
<u>১.১. কার্যত্র</u>	চম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
<u>সুপারিশের</u>		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্ খা নার		
কাৰ্যক্ৰম অক্ৰমিকাৰ	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	-	
অগ্র গতির		
<u> অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ N	o fire license was available in the factory during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<u>भगानामा</u>		
২৫.১. কার্যত	<u>ক্ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র ক্রান্থ্যানার		
কারখানার কার্যক্রম		
	থ্যোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
ন হ। মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্রম Fire drill shall be conducted quarterly for occupants 150+, Half yearly for high rise building. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাতির জ্বস্মা মন্তব্য