

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিপ্রো ছেএমআই লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazaria, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG005
কালার কোড	

լল্যায়নের ধরণ: অমি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ ০.৪4 M near exterior stair at ground floor west	nimum evacuation pathway measured
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one si	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ড	
प्रमेयभीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

পরিদর্শন Evacuation pathways were found block by permanent obstacle near exterior পর্যবেষ্ণন ground floor west side.	stair at
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
אווישונין	
২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	ı
শ্বিক্তম Realitatinge the evacuation pathway to ensure the minimum width. সুপারিশের	
্বি প্রেম্বর	
কার্থানার	11
কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য লয়	
চুড়ান্ত	
प्रभवनिका	4
সংশোধিতসময়সীমা	
্বিশ্বসাদা। অগ্রগতির	1
্বিশাভ্য অবস্থা	
মন্তব্য	11

. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vacuation pathways were found with temporary block.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্মের	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	থেয়েজ্য নয়
চুডান্ড সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Travel distance was measured 76meters at ground and 69meters at 1st floor of 4–Storied RCC Building– Production (Blood Tubing Plant), 45 meters with 1 exit at ground floor store of 4–Storied RCC Building– Production (Blood Tubing Plant). which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
8.১. কাৰ্বজন	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 45 meters for the building without sprinkler system and 60 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 m (without sprinkler) and 45m (with sprinkler system).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
1	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

V	¢. ነነ/ነቀነ	
	পরিদর্শন	Inswing type door was observed at at ground floor store of 4-Storied RCC Building-
	পর্ববেষ্ষণ	Production (Blood Tubing Plant)
	ক্যাপ	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Inswing type door was observed at ground floor store of 4–Storied RCC Building–Production (Blood Tubing Plant) All exit access doors shall be of a side–swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.	
সপারিশের		
ভি খ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৬. পর্যবেষ্কণ	
	data.
পরিদর্শন Locking fixture arrangement was observed at egress route, which is not comply w পর্যবেষ্ণণ BNBC guideline.	/ith
নাম্বক্ষা BNBC guideline. ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-abl	le
from the side they serve without the use of a key.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ গ্রাধিকার প্রয়োজ্য নর	
চূড়ান্ত	
সংশোধিত _	
সমরসীমা 💆	
অগ্রগতির	
অব্স্থা	
মন্তব্য	
৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Exits were not found with the minimum requirement. Minimum exit width was 0.9	,
পৰ্শবেষ্ণৰ meters. So, it's not complies with BNBC guideline. ক্যাপ	
অাইটেম আইটেম	
ক্যাউাণবি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম	৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the exit door shall not be less than 1 meter.	
সুপারিশের		
তখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাশক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
<u>চড়ান্ড</u>	9(11) 11	
সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন Minimum width of staircase was found 0.9M at 4-Storied RCC Building- Production পর্ববেষ্ণন (Blood Tubing Plant) . Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
The minimum required width of steinesses shall not be loss than 1.15 meeter for up to
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.15 meter for up to 6 storied buildings and minimum width shall not be less than 2 meters for buildings which are more than 6 storied.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्र
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Both side handrails were not installed at stair. Which is not comply with BNBC
প্ৰ্যবেষ্ণ্যনা guideline.
ক্যাপ

	oth side handrails were not installed at stair. Which is not comply with BNBC
পর্ববেষ্কণ g।	uideline.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন No পর্ববেষ্কণ gu	one fire rated type door were observed at premises, which is not comply with BNBC ideline.
ক্যাপ	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
l —	
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5
	hr fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
अभ्यान	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
·	

১. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন Chairman found with abota la Which is not comply with DNDC guideling	
পর্যবেষ্ক্রণ Stairways found with obstacle. Which is not comply with BNBC guideline.	
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্বজন	
	٦
Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.	
त्रां मार्वामिक मिर्च का कार्या प्रदेश कर विद्यालय	
পুশাৰণেশ ভখ্যসূত্ৰ	
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
বাৰ্যক্ষ	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত _	
प्रभेषप्रीमा	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
্বিশ্বস্থান। অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	\Box

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	fts were observed with out fire separation. Which is not comply with BNB	C guideline
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
•		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	94	
কাৰ্যক্ৰম	Minimum 2-hour fire separation shall be provided for lift.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিক্ৰাৰ	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত - চুড়ান্ত	4(19) 93	
তুড়াঙ সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্ফণ	
	are house was adjacent to production area with out fire separation. Which is not amply with BNBC guideline.
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
.৩.১. কাৰ্যত্ৰ	₱ <u>₱</u>
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
জ্থ্যসূত্র কারখানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

Marcha ID	siler room was adjacent to production area with out proper fire consention. Which is
	piler room was adjacent to production area with out proper fire separation. Which is
	ot comply with BNBC guideline.
<u>ক্যাপ</u>	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ম্
l 	Boiler room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier for fire
কাৰ্যক্ৰম	separated from the rest of the operational area.
Zone	separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I +	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	_
সংশোধিত ।	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
_	
১৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Su	ufficient ventilation was not found at warehouse in ground floor store at 4-storied
	CC building- production (Blood Tubing Plant),
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Smoke and heat vents shall be installed in areas of restricted ventilation such as windowless buildings, underground structures, and factories floor spaces of restricted ventilation.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	sle with directional sign and exit sign was not found in the premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורופוטונדן	
১৬.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্শক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
📗 অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৭. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Ev	racuation pathways was not illuminated with emergency light in the premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
ושוו	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	mergency light was not found at stairways , which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוו־וטוליו	
১৮.১. কার্যত	म्ब <u>्र</u>
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	
১৯. পর্ববেষ্ফণ	
	vacuation pathways was not illuminated by emergency light with back-up power in premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 💄	
পর্ববেষ্ণণ	noke detectors were not found. Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
	-
২০.১. কাৰ্যক্ৰ) \
	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and
কাৰ্যক্ৰম	automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system
	as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার 	
কাৰ্যক্ৰম	প্রযোগ্য নয়
দুড়ান্ত ভুড়ান্ত	4(기기) 키기
্বুজ্ঞাজ্জ সম্বয়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

35.	পর্যবেষ্ণ	١
10.	11/174	U

পরিদর্শন Automatic detection and alarm system was not found during the assessment day . পর্যবেষ্কণ Which is not comply with BNBC guideline. ক্যাপ আইটেম

আখডেশ ক্যাটাগরি

হ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যপানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Manual call point was not found at all exit routes in the premises .Which is not comply পর্যবেষ্ণ্য with BNBC guideline.
ক্যাপ
শাস্ত্র আইটেম
বাব্যাল্য ক্যাটাগরি
רוויוטונץ
২২.১. কাৰ্শক্ৰম
Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
<u> চুড়ান্ত</u>
সংশোধিত
प्रभग्नीभा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
২৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা ক্যাপ

|ক্যাপ |আইটেম্ ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm কাৰ্যক্ৰম must be automatically triggered on detection of a fire. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	moke detectors were not found. Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

> A	পর্যবেষ্ণ্রু	a
4 (7	717171240	а
14.	11/17/	а

পৰিদৰ্শন Periodic checking of call point, alarm & detection system with maintaining record was পৰ্যবেষ্ণন not found during the assessment day.
ক্যাপ
আইটেম

ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন ABC type fire extingushers-130 no's, CO2 type extingushers-85 no's and Foam type extinguishers- 4 no's are found during the assessment day . Which is not comply with fire service rules 2014.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৬.১. কার্যক্রম
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চ্ডুডান্ড
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
ং৭ . পর্ববেক্ষ ণ
পরিদর্শন Maximum 4 storied building was found with more than 750 sqm per floor. Dedicated পর্যবেষ্ণণ fire pump and hydrant system was not available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire Hydrant and standning system shall be installed for the buildings

 কাৰ্যক্ৰম	Fire Hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the highest occupied floor is more than 10 m (33 ft) or having individual floor area more than 750 square meters.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रभेय़त्रीमा	
<u>সংশোধিত</u>	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ De	edicated fire pump and hydrant system was not available with back–up power.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্শক্ৰম 	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Dedicated fire pump and hydrant system was not available for fire fighting. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and কাৰ্যক্ৰম documented. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Sufficient no. of Hose pipe was not found during the assessment. Which is not comply পর্যবেষ্ণণ with BNBC guideline.
कार्थ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম
The factory needs to provide sufficient number of hose pipe with respect to area
কাৰ্যক্ৰম and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more
than 30 m.
সুপারিশের
ভিশাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
प्रभेद्रभीषा
সংশ্যেপিত _
সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
୭১. পর্ববেষ্ফণ
Marina Haco nine was not found of mm during the assessment. Which is not comply with BNDC
পরিদর্শন Hose pipe was not found 25mm during the assessment. Which is not comply with BNBC

|পর্ববেক্ষণ|guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্যক্রম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size কাৰ্যক্ৰম of first aid hose shall be 38 mm nominal. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Hose pipe was not connected with water supply line. Installation was in progress during পর্যবেষ্ণণ the assessment day. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at কাৰ্যক্ৰম any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সংশোধিত সময়সীমা

<u>୭৩. পর্যবেষ্</u>কণ পরিদর্শন |Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically and পর্ববেষ্ণণ properly tagged. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The কাৰ্যক্ৰম maintenance inspection shall be performed quarterly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৩৪. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্ভব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ P.	A. (Public Address) system was not available for audible from all corners of factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
4)16141141	
৩৪.১. কার্যত	<u>च्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখাঁনার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১৫. পর্ববেষ্ণণ	
	ack-up power supply with alarm system was not found , which is not comply with
পর্ববেষ্ফণ Bl	NBC guideline.
ক্যাপ	
আইন্টেম	

	পাংগুল ক্যা টা গরি		
<u>(၅</u>	<u> </u>	·	
		Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
	সুপারিশের		
ı ⊢	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
		প্রযোগ্য নর	
	চুডান্ <u>ড</u>	_	
	<u> </u>		
	সংশোধিত সময়সীমা	_	
	শুশুশাশা অগ্রগতির		
1 1	_{পথগাওন} অবস্থা		
ı H	সুৰু হ। মন্তব্য		
l L	পত্ব)		

পরিদর্শন	Visual alarm system was not provided in the generator room. The generator created	
পর্ববেষ্ণণ	high sound.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
<i>৩৬.১.</i> ক	৩৬.১. কার্যক্রম	

কাৰ্শক্ৰম	Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Building approval copy was not available .
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

গ্রাপ্রক্ষণা ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	প্রিদর্শন	re license are not cover the all production unit.			
জাইটেম ক্যাটাগনি ৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম	শ্ববেক্ষণ	e license are not cover the all production unit.			
ভ৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license সুপাৰিশেৰ ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিভ সমন্যসীমা জ্ঞাভিৰ জ্বস্থ					
ভ৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখালাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিভ সমন্যসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	, <u>al</u>				
কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম আগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	*//01/11/1				
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্রগভির অবস্থা	৩৮.১. কার্যক্রম				
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license			
ত্থ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্স অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		cover an arms / noors in a valid me neerise			
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযো</u> জ্য লয় চূড়ান্ত সম্মন্মীমা সংশোধিত সম্মন্মীমা <u>অগ্ৰণতিন</u> অবস্থা					
<u>জ্ঞাধিকার প্রশোজ্য নর</u> চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাতির জবস্থা	1 1				
চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		COUNCEL TOTAL			
সম্বসীমা		<u>객(계계)</u> 학자			
সংশোধিত সম্মান্ত্রীমা অগ্রগতির অবস্থা		-			
অগ্রগতির অবস্থা					
অবস্থা					
	1				
୩ଓ୍ୟା	—				
	<u> ୩ଓ</u> ୮)				

১. প্রব্বেষ্ণণ	
	re drill record was not available during the assessment. Which is not comply with NBC guideline.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৯১.১. কার্যত	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants 150+, Half yearly for high rise building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রশোগ্য নয়
সমর্থসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	