

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জেএমআই হামপাতাল বিকুইগিট ম্যানুক্যাকচাবিং লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Sonargaon, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG006
কালার কোড	

্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ণণ	<u> </u>	
	ocation– Factory Premises –The facility had no E	ectrical Single Line Diagram.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Factory Premises –The facility had no updated As built Electrical Layout Drawings (Showing outlets for light, fan, appliances, motors, etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্থ	্র জন

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত	
সম্যসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

v@	श्रया	മയപ
· .		

পরিদর্শন	Location-Ground Floor -Substation / Transformer were not located in a well separated
পর্ববেষ্ণণ	area and no separation found
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide adequate clearance in all sides of main HT/LT panel boards/transformer for easy maintenance.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন Lo	ocation-Ground Floor -No Soak Pit found for transformers having large oil content
	more than 2000 liters)
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
	-
৪.১. কার্শক্র্য	\
কাৰ্যক্ৰম	Provide soak pits for transformers having oil content more than 2000 liters.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	প্রবোগ্য ন্য
<u> চুডান্ড</u>	_
সম্বসীমা সংশোধিত	
गुरु(ना। १७ समयुत्रीमा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lc	ocation–Factory Premises –No rubber mat found	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	T	
		1
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ocation–Ground Floor –No Fire protection provided at Sub–station area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাসক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
_	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Location–Factory Premises –All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels পৰ্যবেষ্ণ্য were not clearly and permanently labeled with identifications numbers and name. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কার্যক্রম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all কাৰ্যক্ৰম incoming and outgoing circuits of HT / LT panels. |সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location–Ground Floor –Inadequate signage of electrical danger / caution at পর্যবেষ্ণন substation.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাউাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that all DBs shall have marked with "Danger" signage.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চূড়াল্ড সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৯. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ Location–Ground Floor –No Cover provided on cable trench in substation room.
المراتم

পৰিদৰ্শন Location–Ground Floor –No Cover provided on cable trench in substation room.
ক্যাপ্
আইটেমু
ক্যাটাগরি
7
৯.১. কার্যক্রম
কাৰ্শজন Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
<u>कात्रथोंनात्र</u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रभाव Table Ta
সংশোধিত
সমর্মীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

	ocation–Factory Premises –No EXIT signages were provided with at least 30 minute of ower backup.
ক্যাপ আইটেম	·
আখ্ ঙেশ ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ)
কাৰ্বক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I -	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১১. পর্যবেষ্ণণ	
	ation–Factory Premises –Inadequacies of all type of meters (Ammeter, Voltmeter
ক্যাপ) at distribution boards (MDB/SDB)
আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	rovide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্র চুডান্ড	শোগ্য নয়
সম্বসীমা -	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ধবা	

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্কণ so	cation–Factory Premises –No dedicated circuits and fuse protection found for ckets/plugs feeding for 15/20A sockets.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 1111	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র কারখানার	
্যাগ্রনাগান কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
[/i@ i)	

<u>.৩. পর্যবেষ্ণণ</u>	
	cation–Factory Premises –No cable sockets at cable end provided to stranded cables the cable size area >= 6mm2
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্রম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end shall be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোদ্যা নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location–Factory Premises –Cable / wire found exposed or open live. Cable ends / পর্যবেষ্ণগ sockets had improper connections.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated.
সুপাৰিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
১৫. পর্যবেষ্ণন
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণনা Location–Factory Premises –No emergency power provied for lighting,
ক্যাপ

আই(টম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / কাৰ্যক্ৰম Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

	, ,	
পরিদ পর্ববে	11 (ocation–Factory Premises –No signage of Danger / 415 V on electrical panels.
ক্যাপ্		
আই্টে	<u> </u>	
ক্যাটা	গার	
29.7	. কাৰ্যত্ৰ	म् य
I —		
কাৰ	ৰ্ক্তম	The electrical panels to be of metal case and shall be marked with <code>Danger 415</code> Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
1 1 4/	ারিশের	
_ ভিখ	্যসূত্র	
	ৰুখানাৰ	
-	<u> </u>	
		প্রযোগ্য নর
চুড		
<u> </u> 거취	<u> শুসীমা</u>	
	শাূধিত	
_	<u> শুসীমা</u>	
অ্ব	গি তির	
অব	<u>শ্বা</u>	
মন্ত	ব্য	

৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Location–Factory Premises –Installation of switchboards / panelboards were at proper পর্যবেষ্ণ্য height and unaccessible
ক্যাপ আইটেম
ক্যাউাগরি
১৭.১. কার্যক্রম
Drovide and maintain easy access and prepar height of switchhoard / panelhoards
Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards (< 2m from floor level).
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্ৰ
कान्र्थांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
<u>চ্ছি</u>
সभेरत्रीमा -
সংশোধিত
সম্প্রমা
অগ্রগতির
<u>অব্যা</u>
মন্তব্য

OFFICE Leastion Factory Promises Inadequate of Over surrent protection device at all
পরিদর্শন Location – Factory Premises – Inadequacy of Over current protection device at all পর্যবেষ্ণনা distribution panels.
ক্যাপ আইটেম
আই(৩শ ক্যাটাগরি
[PIIIIII]
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
المارية
over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
্ত গুণুব কার্থানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
प्रभेत्रभौभा
সংশোধিত
प्रभः प्रीभा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Location–Factory Premises –Electrical connections were not properly secured with lugs
পূৰ্যবেষ্ণ্য and glands.
ক্যাপ
আইটেন ক্লেট্ৰেলি
ক্যাটাগৰি
১৯.১. কার্যক্রম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
কাৰ্শক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
secured with lugs and glands.

কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত

সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

অগ্রগতির অবস্থা

মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Location–Factory Premises –Cables / wires and MCB/MCCB are not selected with পৰ্যবেষ্ণগ suitable rating for desired application
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
(A) OF ILE I
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়
চ্চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো্থিত _
স্মান্ত্ৰস্থামা
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>ম</u> ন্তব্য
of the party of
২১. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Location-Factory Premises -Cross-circuiting (Looping, Bunching at MCCB/MCB or Bus
প্ৰ্যবেষ্ণ্য bar terminal) observed in the panels
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
26 ATTACH
২১.১. কাৰ্যজ্ঞম

Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ কাৰ্থক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমন্যসীমা

২২. পর্ববেষ্কণ

সংশোধিত সম্বর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	cation–Factory Premises –Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings ere not available on distribution boards.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ণণ 🗀	ocation–Factory Premises –Non standard cable joints observed in electrical circuit
ক্যাপ	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্য্য	<u>च्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
	before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কার্যক্রম</u>	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
স্মর্থসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location-Factory Premises -Cable penetrations from wall were not adequately co	vered
পূৰ্যবেষ্ণ্য and sealed	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive element	īs.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত	
্রিমন্মসীমা । নাম্বাদিত । নাম্বাদিত । নাম্বাদিত । নাম্বাদিত । নাম্বাদিত ।	
4\C1 140 _	
অগ্রগতির	
अवश्	
মন্ভব্য	

৫. পর্যবে	জ্ব
o Curá	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	Location–Factory Premises –Common neutrals observed for more than one circuits.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
२६.১. ₹	াৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰ	Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারি	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থা	
কাৰ্যক্ৰ	
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সূ	
সংশোর্চ	
সময়স	
অগ্রগতি	গ্ৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা তের্বা Location–Factory Premises –Openings were not properly sealed with appropriate degree of fire resistance, in case of wiring passing through building structure (walls, roof, floors, partitions).
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. কাৰ্যক্ষ Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
ত্থ ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় ত্রিজান্ত ত্রিজান ত্
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
[মন্তব্য
২৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Location–Ground Floor –Cable entry–exit point to the panel were not properly sealed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৭.১. কার্যক্রম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable

কাৰ্যক্তম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপানিশেৰ ভূখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্বৰ্সীমা অগ্ৰাভিব

২৮. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🗓	
পর্ববেষ্কণ Lc	ocation–Ground Floor –Proper grounding / earthing were not found for transformer
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত	
₹ B. 3. ₩ 17º	P ^M
	Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that
কাৰ্যক্ৰম	transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth
	/ ground.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
I 	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	_
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation–Ground Floor –Proper grounding / earthing of generator was not provided
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> २८८ कर्मल</u>	
২৯.১. কার্যত	}
কাৰ্শক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location–Factory Premises Earthing with separate earth pits for HT & LT panels in পর্যবেষ্ণ্য transformer room were not provided.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম
10.000
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৩১. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন

পর্যবেষ্কর্গ Location–Factory Premises Inadequacy of earthing system observed at different circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	ocation–Factory Premises Inadequacy of earthing system observed at the Distribution pards and Doors.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	চ ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
1	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
•	

পর্যবেষ্ষণ Cocation—Factory Premises No Lightning Protection system had been installed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	৩৩. প্রব্বেষ্ট্রণ
জাইটেম ক্যাটাগরি ভঙ.১. কাৰ্বক্ৰম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাতির	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Location–Factory Premises No Lightning Protection system had been installed.
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels. সুপানিশেন ভিশ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য চুড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রাতির	ক্যাপ আইটেম
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels. মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিভ সমস্সীমা অগ্ৰগভির	ক্যাটাগাঁব
strike and acceptable risk levels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্থক্স অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	৩৩.১. কাৰ্শক্ৰম
ভূখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সমন্মনীমা সংশোধিত সমন্মনীমা অগ্ৰগতিৰ	strike and acceptable risk levels.
কাৰ্যক্ষ অগ্ৰাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	
চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির	কাৰ্যক্ৰম
সম্ব্যসীমা স্ব সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতির	
সম্ব্ৰসীমা ব্ৰ্	

মন্তব্য	

৩৪. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য Location–Factory Premises No Lightning Protection system had been installed.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩৪.১. কার্যক্রম
Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্যুড়ান্ত _ সময়সীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
ן ע שוין
୭৬. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Location–Factory Premises The factory did not conduct planned periodical inspections পর্যবেষ্ণন and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments

৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location-Factory Premises Burining Sign had observed in different panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	1. Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make necessary repairs to avoid accidents.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	