

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	তাই ভাই প্রাষ্টিক
ঠিকানা	Bisic, Industrial area, (Aditmari, Lalmonirhat, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG009
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ডনের তারিখ:		
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম	mises.	
ক্যাটাগৰি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শজ্জম The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s		
সুগারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্যাসীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	4
কারখানার কার্যক্রম	
অ গ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য	\dashv
চুড়ান্ত	\dashv
पूर्व	
সংশোধিত _	٦
<u> </u>	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	\dashv
্মন্তব্য	┙
৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Travel distances were measured as 21m for shed-01 and 19m for shed-02, were	
পৰ্যবেষ্কণ available in the factory, hence non–comply.	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[꾸][이[기]	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) m with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 m for the building without sprinkler কাৰ্যক্ৰম system and 45 m for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 m (without sprinkler) and 45 m (with sprinkler system). সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Si পর্শবেষ্ফণ St	teel inward swing type door was available at Shed (01 & 02), which is not as per andard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocking provision was available for the exit door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[นาเดเมเม]	

ৰ্ববেষ্কণ ^{LO}	cking provision was available for the exit door.
ন্যাপ	
<u> </u>	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	rage area was adjacent to production, which was not separated by fire rated riers and doors.
	ners and doors.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্রম	
	Storage area shall be separated by 4-hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র 📗	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার 🗵	প্রবােজ্য নয়
চুডান্ত	
प्रभग्ने भा	
সংশোধিত 📗	
সমর্সীমা ⁻	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o exit and directional sign were available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>চুডান্ড</u>	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন No emergency light was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগৰি
৮.১. কার্যক্রম
o.o. Hilda
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ
কাৰ্থানাৰ কাৰ্শক্ষম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্যুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্বাবেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যালি
ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম্
 কাৰ্যক্ৰম 	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

্. পর্ববেষ্কণ		
শ্ব(বহ্কণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

		utomatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in e factory.
ৰ	চ্যাপ	
	শাইটেম চ্যাটাগরি	
_		
3	১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45 m apart or 25 m for disabled person
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নর
	চুডান্ড সময়সীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	_
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	
-		
20	. পর্ববেষ্ফণ	
8	গরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Au	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
	চ্যাপ শাইটেম	

|ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদ পর্বনে	ৰক্ষণ Au	stomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আই	ſ	
	ভেশ টাগরি	
(0	১. কাৰ্যক্ৰ	
30.	9. 41 1G	
	ৰ্শিক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
	<u>পারিশের</u>	
_	খ্যসূত্র	
1 1	ার্খানার 	
	<u>ৰ্শিক্ৰম</u>	
অ	<u>গ্রাাধকার</u>	প্রযোগ্য নয়
	<u> </u>	
স	<u> ग्यू</u> प्रीमा	
সং	ংশোধিত	
সঃ	নশ্বসীমা	
অ	গ্রগতির	
জ	ব স্থা	
ম	<u>ড</u> ব্য	

ধ. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Auto	omatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
24.2. ALIMA	
A1Jana be	re alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as er manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্র	যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

of the last	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	extinguisher was available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	PM
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ভ্যাগুর্ কারখানার	
্বাগ্র কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
৭. পর্ববেষ্কণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No extinguisher was available in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall কাৰ্যক্ৰম be easily accessible. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	sand, and water buckets were available in the factory.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যক্র	স
কাৰ্যক্ৰম	The factory needs to provide additional firefighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase firefighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

9	. পর্ববেষ্ফণ	
<u></u>		
	ারিদর্শন 1র্শবেষ্ক্রণ	o P. A. (Public Address) system was available in the factory.
	ন্যূপ্	
	<u>মাইটেম</u>	
[3	চ্যাটাগরি	
9	৯.১. কার্যত	<u>ቅ</u> ሃ
	কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
	সুপারিশের	
	ভ৾খ্যসূত্র	
	কার্খানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রাজ্য নর
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
	সংশোধিত সমশ্রসীমা	
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		

পৰিদৰ্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production পর্যবেষ্ণণ shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্তম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমস্বসীমা
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন Back-up power supply was not available, as automatic alarm system was not installed পৰ্যবেষ্ণ্য yet in the factory.
काांश्

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	o factory building approval documents and machine layout design $\&$ draw vailable in the factory,	ing was
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি		
২২.১. কাৰ্যজ	হ্ম	
	The factory shall have approval from proper authority.	
কার্যক্রম সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
[404]		

২৩ . পর্যবেষ্ ডণ		
পরিদর্শন 🖵		
The fire license was available, but full factory area was not covered by it.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যজ্জম Cover all units / floors in a valid fire license		
प्रभावित्यव		
্বিশ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত		
সংশোধিত _		
সমরসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
াষ্ট্রব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্রম Fire drill shall be conducted quarterly for occupants 150+, Half yearly for high rise building. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম কুডান্ত সমস্বীমা সংশোধিত সমস্বীমা সমস্বীমা অগ্রগতির অব্যা মন্তব্য