

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	বোরহানি প্লাশ্টিক পণ্য	
ঠিকানা	, o, (Kotwali, Chattogram, Chattogram	)
কারখানার কোড	PCHT029	
কালার কোড		
মুল্যারনের ধরণ: বৈদ্যুতি	क भूनाग्रायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
প্রিকর্মন		

পর্ববেষ্ষণ Ele	ectrical Single Line Diagram was not available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্রমেন্ট্র	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>U</sup> l	odated [As built Electrical Layout Drawings] was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
,	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মূল্লবা	

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	oper approvals for connected load was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রয়	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l <del></del>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

বেষ্কণ <sup>Ri</sup>	ubber mats were not provided in front of distribution board
<b>ग</b> श	
াইটেম সমান	
গ্রাভাগার	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats in front of all distribution panels.
<u>স্ণাঞ্জ</u> সুপারিশের	Trovide rubber mats in none of all distribution panels.
ত্থ্যসূত্র তথ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>শূর্যাশা</u> অগ্রগতির	
পথসাভন অবস্থা	
<u>শ্ব্ব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন 1	ADB panel was not permanently labeled/marked for identifications.
্যাপ াইটেম	
<u>্যাটাগরি </u>	
.১. কাৰ্যত্ৰ	) <del> </del>
কাৰ্শক্ৰম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	4
কার্থানা কার্যক্রম	व
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ E)	XIT signage was not provided with proper illumination.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰা	<u> </u>
কাৰ্বক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
ı. পর্যবেষ্ <u>ড</u> ণ	
[. <del></del>	

. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কন Electrical Single Line Diagram was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
1.0. T   4.1
1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub–circuits for power and heating system.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশোধিত _ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

প্রবিষ্কর্গ Ammeter & voltmeter was not available in MDB	
ক্যাপ আইটেম	
অ।২(৩ম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্রম	_
0.3. 41 444	
কাৰ্শক্ৰম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	_
কাৰ্শানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত	
प्रभेग्रमीमा	
সংশোধিত	
प्रमयमीमा   <sup>-</sup>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
•	=

পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Cable / wire were found exposed or open live.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
마케케	
১.১. কার্যত	<b>১</b> ম
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	<u> </u>
কারখানা কার্শক্রম	त
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	ctory does not have overload protection, isolators and short circuit protection plemented in MDB.
ক্যাপ আইটেম	•
ক্যা <b>টা</b> গরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panles shall have overload, short circuit protections and isolations in the circuits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
l <del></del>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	] 
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Relocate the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs shall have easy accessibility.	/
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ৰা <b>থিকান</b> প্ৰযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	$\Box$

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i	
<b>3</b> ₹. <b>3</b> . ₹		
,		
কাৰ্যক্ৰ	ground) with proper protection.	
সুপারি তথ্যসূত্	9	
কার্থা কার্যক্র	ম	
I -	<b>কার</b> প্রশোগ্য ন্য	41
চুডান্ড সমশ্রস	ोमा	
সংশো সমশ্রম	ोमा   <sup>-</sup>	
অগ্রগতি অবস্থা		
<b>মন্ত</b> ব্য		
১৩. পর্যবে	9Ucd	
30. 17(Y	91	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড		
ক্যাপ		

## <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / কাৰ্যক্ৰম Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	uitable supporting was not provided on light fittings.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light fittings/fixtures.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৫.১. কার্যক্রম
Relocate switchboards away ( > 2.5 m) from gas stoves / sinks / washing area / laundry.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য
্মন্তব্য

পরিদর্শন Open type switchboard were not dry & properly ventilated.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורודוטונץ	
১৬.১. কার্যক্রম	
Relocate the open type switchboards in dry / ventilated areas, away from batteries / chemical fumes.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা _	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৭. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	
ক্যাপ	

## <u>আই(উম</u> ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Overhead service connections shall be covered and meet the requirements mentioned in BNBC Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete কাৰ্যক্ৰম with adequate insulation. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oper signage of Danger / 415 V on distribution board was not present.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and shall be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রশোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Distribution board was not installed at accessible location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্বজ্ঞম
কাৰ্যজ্জম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards ( < 2m from floor level ).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
ן ני שיני ן

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ver current protection device was not installed for outgoing circuit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

,	
২১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন 🖳	
পর্ববেষ্ণণ Pro	oper working clearance was not provided near distribution board.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
171-1 111	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Dravida managara alaguayan af 0.0 . 4.0 main fuant of all distribution
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
<u>সুপারিশের</u>	paneis/switchboards.
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার   কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
	4(기기) 키기
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
अभ्यान	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	iring systems may affected by water near machines.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্বক্ৰ	ম
	1. Provide IP degree of protection to wiring system to protect the wiring circuit from ingress of water 2. Ensure that all the wiring network shall have provisions to prevent the ingress of water in to the electrical wiring system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ	ngle Line Diagram was not available in the factory.
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ρ <b>φ</b>
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Bunching at MCCB terminal was observed.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চ্যুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্বা
মন্তব্য
২৫. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on পর্যবেষ্ণণ distribution board.
कार्षेत्र

## আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ২৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	onstandard cable joints was observed in electrical circuit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	্বস
	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ngle Line Diagram was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৭.১. কা <b>ৰ্</b> ণ্ড	্ৰু ম
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রযোগ্য নর
সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
14(वर्क्स)
ক্যাপ্
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
২৮.১. কার্যক্রম
Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical
পাৰ্শক্ষৰ wiring shall be covered in proper conduit pipes
সুপাৰিশেৰ
্বিপাস্থ্য     ভিশ্যসূত্ৰ
কাৰ্থানাৰ     কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত
अभेग्रेत्रीमा   -
সংশোধিত _
সমর্মীमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
২৯. প্র্যবেষ্ণ্রণ

<u>৯. প্রথবেং</u>	<u></u> ቃለ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
२৯.১. क	ার্যক্রম
(10.0.	117
কাৰ্শক্ৰ	damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারি( তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	
অগ্রাধি	<b>চার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সী	<u>भा</u>
সংশোধি সমশ্বসী	
অগ্রগতি অবস্থা	ত্ৰ
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
काा्रथ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত   সমশ্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৩১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Earth Continuity Conductor (ECC) were not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাউাণরি

## ৩১.১. কার্যক্রম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Adequate earthing were not provided on all electrical equipments.	
	ক্যাপ		
	আইটেম্		
	ক্যাটাগরি		
ı		7	_
-	<u> ৩</u> ২.১. কা	শুকুম	4
	কাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.	
	সুপারিশে তথ্যসূত্র	াব	
	কার্থান কার্যক্রম		
	<u>অগ্রাধিক</u>	ার প্রযোগ্য নয়	
	চুডান্ড সমর্মী		
	সংশোধি সময়সী	π	
	অগ্রগতি অবস্থা	इं	
	মন্তব্য		
l			┙
ඉ	৩. পর্যবেষ	ন	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Earthing was not provided to distribution board for its body & door	
	ক্যাপ আইটেম		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ea	arthing was not provided to distribution board for its body & door
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কার্যত	<b>⊅</b> घ
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ক্যাপ আইটেম
ক্যাড়াগরি
৩৪.১. কার্যক্রম
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়  চূড়ান্ত্র
সম্ব্যসীমা   সংশোধিত   সম্ব্যসীমা
স্থাপতির অপ্রথাতির অবস্থা
মন্তব্য

୭৫. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩৫.১. কার্যক্রম
Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্শানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড   _   সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation
পর্ববেষ্কণ	test of equipments were not done.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	