

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বোরহানি প্রাফ্টিক পণ্য
ঠিকানা	, 0, (Kotwali, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT029
কালার কোড	

্বান্যারনের ধরণ: অগ্নি সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Aisles marking was not found. However the mi পর্যবেষ্ক্রণ found less than 0.5m. ক্যাপ	nimum width of evacuation pathway was
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

পরিদর্শন Temporary items were stored on evacuation pathways.
१र्शिवश्वन Temporary items were stored on evacuation patriways.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
বাৰ্যক্রম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড
x = x = x = x = x = x = x = x = x =
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
<u>৩. পর্ববেষ্</u> ষণ

). পর্ববেষ্ডণ	
প্রিদর্শন -	The maximum travel distance was 17m, which is not as per standard.
পর্ববেষ্ণণ	The maximum traver distance was 17111, which is not as per standard.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויטוניין	
৩.১. কার্যত	্ম স্
কাৰ্শক্ৰম	For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
সুপারিশে ভখ্যসূত্র	
কার্থানা	a
কার্যক্রম অগ্রাধিক	ব্য প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	19(117) 114
সময়সীম	. -
সংশো্থি	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	eel side sliding door was found at final exit of production area.	
ক্যাপ জ্ঞান্ত্ৰ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
		1
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T	
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type.	
সুপারিশের		
ভ খ্য সূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	_	
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		J

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	ocking provision was found at the exit door.
ন্যাপ শাই্টেম্	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

- 	
পরিদর্শন _{Th}	ne evacuation route was not protected from storage area.
শ্ববেক্ষণ	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰষ	ন
	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all
	the way to outside.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সॅभेश्रे नीमा	
সংশোধিত	
সম্মানীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
	<u> </u>
OFFICE C	

. পর্ববেষ্ণণ	
	_
পরিদর্শন Designated Storage areas were not separated with fire rated walls / doors	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	
৭.১. কার্বজন	
Chamber 1 Chambe	\neg
কাৰ্যক্ৰম Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.	4
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ড	
प्रेमेयप्रीमा	
সংশোধিত _	1
भगरा <u>भी</u> भा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	_
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o aisle marking with arrow guiding and exit signage were provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্কণ	
ייט אין די איני	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	emergency lighting system was available in the factory.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

ุก สุด~ูย N	o emergency lighting system was available in the factory.
17(7 2 \$51	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	_
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit
া কাৰ্যক্ৰম	access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
<u>সুপারিশের</u>	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত	
प्रभग्ने भी भा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
् क्यान्स्यान	
<u>১১. পর্ববেষ্ফণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire alarm detector was found during the visit.
ক্যাপ	
অাইটেম 	
ক্যা টা গরি	
ויוטוליו	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ু ম
20.00	

১১.১. কাৰ্বজম All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যমূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যজম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমস্যমীমা নংশোধিভ সমস্যমীমা অঞ্জভিৰ ভ্ৰম্ভ

ারিদর্শন ার্থবেষ্কণ	detection or alarm system was found during the visit.	
চ্যাপ		
শাইটেম		
চ্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের	, i	
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত		
সম্মানীমা		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

-	
১৩. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o manual activation point was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
১৩.১. কার্যত	म
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit route, at the exit to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ N	o fire alarm system was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
!!	
১৪.১. কার্যত	₽ ₩
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৫. পর্যবেষ্ণণ	
111141	
পরিদর্শন 📈	o fire alarm detector was found during the visit

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o fire alarm detector was found during the visit.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সॅभेश्रेभीमा	
সংশোধিত	
সমর্মীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
	-

পৰিদৰ্শন No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during পৰ্যবেষ্ণ্য the visit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের ['] তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত _
সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন No extinguisher was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
17791 11 1

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ কাৰ্যক্ৰম water types fire extinguisher for every 500 sqft. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পিরিদর্শন
পর্যবেষ্কর্ণ No extinguisher was found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৮.১. কার্যক্রম
The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it
বিশ্বস্থ shall be easily accessible
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ত</u> _
<u> </u>
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মিন্ডব্য

৯৯. প্রবিষ্ঠণ
পরিদর্শন No additional fire-fighting equipment (sand, water, bucket, etc) was provided by the
পর্যবেক্ষণ factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
ורויסונץ
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম
30.3. YITP9
The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water
কাৰ্শক্ৰম buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্র
কারখানাব
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত
प्रभारतीमा ⁻
সংশাধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য No P. A. (Public Address) system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to the whole floor as well as facilities to receive messages from whole floor.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্ <u>সী</u> মা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
২১. পুর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Combustible materials were found near electrical source.

ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible material from near electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there should have No storage কাৰ্যক্ৰম permitted sign near electrical sources. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	o alarm system was provided during the visit.	
<u>ক্যাপ্</u>		
<u>শাইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রম্]
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা	-	
সংশোধিত	_	
সমর্মীমা অগ্রগতির		
প্রশাভর অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ	o fire license was found during the visit.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ורוויוטוניו	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	১ ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	

রদর্শন শ্বেষ্ফণ	ctory failed to provide any relevant document.	
ПЯ		
াইটেম 		
<u> । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u>		
3.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমর্মীমা	_	
সংশোধিত		
<u>সমশ্বসীমা</u>		
অগ্রগতির		
<u> অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

৫. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন No fire license was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Cover whole floor in a valid fire license	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র কারখানার	
বিশ্বসালাস	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশো ধি ত্ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

রিদর্শন শিবেষ্কণ	o fire drill record was found.	
<u> </u>		
গাইটেম গ্যাটাগরি		
৬.১. কার্যত্র	_घ म	
	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার কার্বক্রম		
	প্রশোজ্য নয়	
<u>চুডান্ড</u>		
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সমরসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		