

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রিয়াদ পিতিসি পাইপ কোম্পানি
ঠিকানা	, 0, (Rangpur Sadar, Rangpur, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG004
কালার কোড	

ग্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন প্রব্যেষ্ডেনের তারিখ:		
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Aisle marks were not found in the factory prem	nises.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one si		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত		
प्रेमेश्त्रीमा -		
সংশোধিত সম্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

রিদর্শন বিবেক্ষণ	acuation pathways were obstructed by machine.	
ন্যূপ্		
<u> </u>		
গাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম]
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
—	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
		J

৩. পর্যবেষ্ণণ	
<u>৩. 17(7কণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vacuation pathways were obstructed by temporary stored items.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>स</u>
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	remove an temporary items from an escape routes, disies and passageway.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	_
পরিদর্শন Steel inward swin পর্শবেষ্ণণ standard.	g type doors were available for all sheds, which were not as per
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম exceeds 50 or room or toward width of the co	doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the ds the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the orridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
 পর্ববেষ্কণ 	
17(7 2 0)	was available for the exit door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
אורוטונץ]	
e.১. কাৰ্যক্ৰম	

কার্থানার কার্থজ্ম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able

from the side they serve without the use of a key.

৬. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের ভখ্যসূত্র

1		tit width was measured 0.94m & 1.01m at production shed and open at storage shed,
পর্যবে	বঙ্কণ he	ence non-comply.
ক্যাগ		
আই		
ক্যাট	টাগরি	
_		
હ.ડ	. কাৰ্যক্ৰম	
 	<u>র্থিক্রম</u>	The minimum clear width of the exit door shall not be less than 1 meter.
স <u>্</u>	পারিশের	
	খ্যসূত্র	
 	ারখানার	
 क	<u>ৰ্শিক্ৰ</u> ম	
অ	গ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
	ডান্ড	
	<u>भेग्र</u> ीभा	
	ংশোধিত	
	<u> মর্যুমীমা</u>	
1 1	গ্রগতির	
ı —	বস্থা	
ম	ন্তব্য	

۱. ۶	<u> শ্ববেষ্ণণ</u>	
[~		
	রিদর্শন Al	l evacuation routes were not protected from production areas and storage area.
9	ৰ্শবেষ্কণ 🗥	
	গ্ৰপ	
অ	াইটেম	
4	য়াটাগরি	
_		
٩	.১. কাৰ্যক্ৰম	
r		
		Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all
	কাৰ্যক্ৰম	the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2 hours fire rated
		barrier from storage area.
	সুপারিশের	
	ভ্খ্যসূত্র ভখ্যসূত্র	
	কার্খানার কর্মক্র	
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাাধকার	প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ড	
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	
	সময়সীমা	-
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o exit and directional sign were available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101111	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্যবেষ্ণণ	
ו ליך וווויים	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	o emergency light was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.

১০. পর্যবেষ্ণণ

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয

$\overline{}$	lo emergency light was available.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্শক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	व
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১১. পর্ববেষ্কণ	
-	automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্য	ক্ ষ
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নর

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.	
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטונירן		
১২.১. কার্যত্র	চম্	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রব্যোগ্য নর	
<u> চুডান্ড</u>	4(11-0-1-1	
সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্ <u>ভ</u> ব্য		
৩. পর্যবেষ্ণণ		

<u>.৩. প্যবেছ</u>	₽¶
	Automatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. ক	ৰ্শক্ষম
কাৰ্শক্ৰম	disabled person
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থীন কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	ना -
সংশো ^হ সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
মুপারিশের ভিখ্যমূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্রম অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড
अभ्यत्रीमा
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
16 0
৫. পর্যবেষ্কণ -
পরিদর্শন পর্যবেষ্করণ Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম
जाराज्य

তথ্যসূত্র কারখনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.

১৬. পর্ববেষ্ণণ

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফ্রণ Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপৰি
ক্যাউাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ড _
স্থান্যসীমা ⁻ সংশোধিত
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Insufficient number of extinguishers (ABC Powder & CO2 cylinder) was provided in পর্যবেষ্ণনা shed.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nly one no. extinguishers were available. It was mounted at 1.75m high.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o sand, and water buckets were available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত	মুস অনু
কাৰ্শক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রশোজ্য নয়
সময়সীমা সংশোধিত	-
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No P. A. (Public Address) system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कात्रशांनात्र
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production
পর্ববেষ্ণণ shed.
कार्य
অাইটেম

|ক্যাটাগরি| ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there কাৰ্যক্ৰম should have No storage permitted sign near electrical sources. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Back-up power supply was not available, as automatic alarm system was	not installed
পূৰ্যবেষ্ণ্ডণ yet in the factory.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	_
২২.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্রম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
कानुभानान	
ক্ৰিম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

. পৰ্ববেষ্ণ	1
রিদর্শন শ্বেক্ষণ	lo fire license was available in the factory during the visit.
্যাপ গাই(উম্	
গ্যাটাগরি	
৩.১. কার্ব	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	न
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
শবং। মন্তব্য	

পরিদর্শন No machine layout design & drawing and factory building approval documents were পর্যবেষ্কণ available in the factory during the visit.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
17101 11-1		
২৪.১. কার্যত	_{वि} व	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
1.50		

২. পর্ববেষ্ণণ		
~ ~~		
পরিদর্শন N পর্ববেষ্কণ	o fire license was available in the factory during the visit.	
<u>ক্যাপ্</u>		
আই(টম		
ক্যাটাগরি		
২৫.১. কাৰ্যত	<u>ক্</u> ষ	1
- Tries	Cover all write / floors in a valid finalization	7
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
<u> তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
प्रेमेश्रीमा		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ne factory was not conducted any fire drill and not maintaining record p	roperly.
ন্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
PIOPIN		
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly in a year.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	_	
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		