

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আধুনিক প্রান্টিক ইন্ডান্ট্রিজ
ঠিকানা	, o, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK039
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: আ	श्लि भून्यासन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
	in the egress route was found steel rolling & in the direction of the travel.	collapsible type gate and do not
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম exce	exit access doors shall be of a side-swinging seeds 50 or in a hazardous occupancy, the do m or towards the direction of travel. Swingin th of the corridor narrower than 0.9 m meas	pors shall swing outward from the g of the door shall not constrict the
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ	াগ্য ন্র	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
L		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Locking fixture arrangement was observed at egress route, which is not comply with পর্যবেষ্ণন BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוו־וטונץן
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্ববে ষ্ ষণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Smoke detectors were not found. Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system কাৰ্যক্ৰম as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Automatic detection and alarm system was not found during the assessment day . পর্যবেষ্ফণ Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ষম
আ্থা ধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত
प्रभेयत्रीमा
সংশো ধি ত সময়সীমা
অগ্রগতির
মন্তব্য
৫. পর্ববেষ্ক ণ
V. 11(1V1
পরিদর্শন Manual call point was not found at all exit routes . Manual call point was observed at পর্যবেষ্ণণ 2nd exit only but drawing & design was not available during the assessment day.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাপরি
[Met in]

৬. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Whole premises were not under automatic fire alarm system.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্শক্রম
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ড - সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
্মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন Smoke detectors were not found. Which is not comply with BNBC guideline.

রিদর্শন Smoke detectors were not found. Which is not comply with BNBC guideline.
্যাপ ইটেম
।২৩েশ গাটাগরি
১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
<u>জ্প্যসূত্র</u>
কার্খানার
কাৰ্যক্ষম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত _
সম্প্রসীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

1 1 2 1 2 1 E)	BCE type fire extingushers-21 no's, CO2 type extingushers-15 nolls and Foam type stinguishers -2 no's were found during the assessment day. Which is not comply with re service rules 2014.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
 	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্যসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৯. পর্ববেষ্কণ	
14(44)	uilding approval copy was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.
সপারিশের	

সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাম্থিকার প্রযোজ্য নার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্ফণ

	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire license was not covering all floor area. Only 30,000 sft was mention	in fire license.
t	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		
			<u> </u>
	১০.১. কা	ৰ্বক্ৰম	
			, [
-	কাৰ্শজ্ৰু	Cover all units / floors in a valid fire license	
١	মপ্রারিণ	पुरत	

	·
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	