



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	৯ ষ্টার এম্পায়ারেলস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 56, Vatulia, House # 116, Nurani Madrasa, Road # 5, Turag, Dhaka
কারখানার কোড	DHK004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-10-2020 (CVV), 1. Generator room is not rated and separated. 2.No appropriate detectors installed for generator room. 3. Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate points. 28-01-2021 on visit day Generator room is not rated & parted.No detector in generator room.One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench 08.09.2021 on visit day Generator room is not rated & parted.No detector in generator room.One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-10-2020 (CVV), 1. Generator room is not rated and separated. 2. No appropriate detectors installed for generator room. 3. Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate points. 28-01-2021 on visit day Generator room is not rated & parted. No detector in generator room. One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench 08.09.2021 on visit day Generator room is not rated & parted. No detector in generator room. One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench

### ৩. পর্ষবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure double earthing of generator frame □ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19-10-2020 (CWV), 1. Generator room is not rated and separated. 2. No appropriate detectors installed for generator room. 3. Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate points. 28-01-2021 on visit day Generator room is not rated & parted. No detector in generator room. One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench 08.09.2021 on visit day Generator room is not rated & parted. No detector in generator room. One point frame earthing of generator. No cover on the cable trench

### 8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> Cable ends not properly soldered or crimped <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board <input type="checkbox"/> MCCB installed without enclosure. <input type="checkbox"/> Combustible materials near DB
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on distribution board. <input type="checkbox"/> Enclose installed MCCB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	<p>19-10-2020 (CVV), 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in required locations. 2.No clear identification markings of distribution panels. 3.Distribution Board not concealed. 4.Connection with lug 5.Found Combustible materials near DB 28-01-2021 on visit day No instruction for first aid to electrical shock.Access obstructed/barred.Cable ends not properly soldered or crimped.Connection with lug.No clear identification mark on distribution board. MCCB installed with enclosure. Combustible materials not found near DB 08.09.2021 on visit day No instruction for first aid to electrical shock.Access obstructed/barred.Cable ends not properly soldered or crimped.Connection with lug.No clear identification mark on distribution board. MCCB installed with enclosure. Combustible materials not found near DB</p>

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> Cable ends not properly soldered or crimped <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board <input type="checkbox"/> MCCB installed without enclosure. <input type="checkbox"/> Combustible materials near DB
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock <input type="checkbox"/> Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box <input type="checkbox"/> Ensure well-dressed cabling with lugs <input type="checkbox"/> Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	19-10-2020 (CVV), 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in required locations. 2.No clear identification markings of distribution panels. 3.Distribution Board not concealed. 4.Connection with lug 5.Found Combustible materials near DB 28-01-2021 on visit day No instruction for first aid to electrical shock.Access obstructed/barred.Cable ends not properly soldered or crimped.Connection with lug.No clear identification mark on distribution board. MCCB installed with enclosure. Combustible materials not found near DB 08.09.2021 on visit day No instruction for first aid to electrical shock.Access obstructed/barred.Cable ends not properly soldered or crimped.Connection with lug.No clear identification mark on distribution board. MCCB installed with enclosure. Combustible materials not found near DB