

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এম/এস মেজৌ প্লাশ্টিক
ঠিকানা	, o, (Sonadanga, Khulna, Khulna)
কারখানার কোড	PKHL005
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ocation–Ground Floor Existing Electrical Single Li	ne Diagram was not Available.
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন Location–Ground Floor Updated As built Electrical Layout Drawings was not availab পর্যবেষ্ণণ in the factory.	le
कार्य	\dashv
অ্যান্ত বিদ্যালয় বিদ্যাল	
্বি। ক্যা টা গরি	
רוריטו(ץ	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্মক্ষ Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.	
সুপারিশের	71
ি তিখ্যসূত্র	
কারখানার	71
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	71
চুড়ান্ত	71
$\left \begin{array}{c} 1 \\ \overline{\lambda}$ प्रभुक्तिमा $\end{array} \right ^{-}$	
সংশোধিত	11
<mark>'자타</mark> 지지 ⁻	
অগ্রগতির	1
अवस्रा ।	
মন্তব্য	1

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Location–Ground Floor No rubber mats provided	I in front of all distribution boards.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats in front of all distribution	nanels
पूर्वावित्यव	i parieis.
ভ্যাসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজন	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড	
प्रभेयभीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Location–Ground Floor Exit signage was not provided
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Evit signs may be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps
Exit signs may be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. The source of illumination shall provide not less than 50 lux at the illuminated surface with a contrast of not less than 0.5.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত
अभेग्रिभा
সংশাে্ধিত _
সম্প্রসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্যবেষ্ণণ
श्रीमञ्ज्ञ Location_Ground Floor Sogragation of different and used loads (lighting / plug loads)

গার্দশন |Location–Ground Floor Segregation of different end used loads (lighting / plug loads) পর্যবেষ্ণণ was not done ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design কাৰ্যক্ৰম to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্মানীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location-Ground Floor There adequacies of all type of meters (Ammeter, Voltmeter পর্যবেষ্ণ্য etc.) were not found at distribution boards (LT/MDB)
গ্ৰাপ্তিম ক্যান্তিম
৬.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs). Accuracy of the meter should be checked at regular interval by a standard calibrated meter মুপারিশের
ত্রিশ্যসূত্র
কার্যানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
ন. পর্যবে ঙ্ ষণ
পরিদর্শন Location–Ground Floor No dedicated circuits and fuse protection found for
পর্যবেষ্ণ্য sockets/plugs feeding for 15/20A sockets.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগনি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্তম Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket. সুপাৰিশেৰ ভ্যাসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়

চুডান্ত

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-Ground Floor Cable sockets at cable end were not provided to stranded
পর্ববেষ্ণণ Cables with cable size, area >= 6mm2
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
17/01 11/1
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
0.0. 11141
কাৰ্শক্ৰম All stranded conductors \to be provided with cable sockets.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত্ব
<mark>ਸ਼ਸ਼</mark> ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
প্রবিশ্বন

. পর্যবেষ্ণণ	
	ocation-Ground Floor Cable / wire found exposed or open live. Cable ends / sockets ave improper connections.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location–Ground Floor Main distribution boards (MDBs) were not located suitably with পর্যবেষ্ণন easy access ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
আইটেম্
4110101111
১০.১. কার্যক্রম
Relocate the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs shall have easy accessibility.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্বক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
ু চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>ম</u> ন্তব্য
১১. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন্
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if কাৰ্যক্ৰম review indicates existing unit is too small. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location-Ground Floor Flammable materials (cartoon/paper) were found near পর্যবেষ্ষণ distribution board.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্ব্ মু	
কাৰ্শক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন |Location-Ground Floor No suitable & non flammable supporting provided on light পর্যবেষ্ণণ fittings, esp. in store areas. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্রম Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light কাৰ্যক্ৰম fittings/fixtures. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ er	ocation–Ground Floor Insulated support was not provided for high overhead service
ন্যব্যক্ষণ <u>ভা</u> ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	itries.
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যালয় কৰা বিভাগ কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব
কাৰ্যক্ৰম	1. Overhead service connections shall be covered and meet the requirements mentioned in BNBC Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location-Ground Floor Proper signage of Danger / 415 V on electrical panels was not প্র্যবেষ্ক্রণ present.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and shall be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

	রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	ocation–Ground Floor Distribution board was not installed at accessible location.
অ	্যাপ াইটেম যাটাগরি	
	৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
	কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards (< 2m from floor level).
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কারখানার কার্যক্রম	
	<u>শুখ্যাপকার</u> চুড়ান্ত সময়সীমা	প্রযোগ্য নর
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
	অগ্রগতির অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	

৭. প্রব্বেষ্কর্ণ		
পরিদর্শন Location–Ground Floor Over current protection device was not installed for outgoing পর্শবেষ্কণ circuit.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কার্বক্রম		
Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর টুড়ান্ড _		
সংশো ধি ত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Location–Ground Floor Proper working clearance was not provided near distribution
পর্ববেষ্ণণ panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide proper clearance of in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের
জিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रीमा -
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৯. প	র্থবেষ্কণ	
পরিদ পর্ববে		ocation–Ground Floor Switchboards / panel boards made by non flammable material.
ক্যাপ আই((ক্যাটা	টম্	
79.7	১. কাৰ্যত্ৰ	ন্ম
	ৰ্শক্ৰম	1. Wooden switchboards / panel boards shall be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
	ারিশের খ্যসূত্র	
	রখানার ব্জম	
অ্ব ভ	থাধিকার	প্রবোজ্য নর
	গন্ত াশ্বসীমা	
	শোধিত াশসীমা	
1 1	গ্ৰগতির বস্থা	
মন্ত		

পরিদর্শন Location–Ground Floor Electrical connections were not properly secured with lugs and পর্যবেষ্ণ্য glands.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Dravida cable connections with properly coldered / wolded lugs at
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at কাৰ্যক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশো ধি ত সমশ্ <u>সী</u> মা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Location–Ground Floor Wiring systems were not selected and erected properly. Cable পর্যবেষ্ণণ was taken inside the open cable trench.
ক্যাপ আইটেম

|ক্যাটাগরি| ২১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide IP degree of protection to wiring system to protect the wiring circuit from কাৰ্যক্ৰম ingress of water 2. Ensure that all the wiring network shall have provisions to prevent the ingress of water in to the electrical wiring system. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location–Ground Floor Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable পর্যবেষ্ণনা rating for load
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
২২.১. কাৰ্যক্ৰম
Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
ং ৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Location–Ground Floor Looping & Bunching at MCCB & bus bar terminal was observed

ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the কাৰ্যক্ৰম distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-Ground Floor Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not পর্যবেষ্ণণ available on distribution boards.
ক্যাপ
অ্ছটেম
1 7 3 2 1
ক্যাটাগরি
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram / circuit list with proper current ratings and fuse size,
কাৰ্শজ্ঞম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
<mark>भूभग्र</mark> ी -
সংশাধিত
অ্থগতির
অবস্থা
মন্তব্য

ে. পর্যবেষ	ন্
পরিদর্শন	Leasting County Floor New standard cable initiate about a least in the standard size of
পর্ববেষ্কণ	Location-Ground Floor Non standard cable joints observed in electrical circuit
ক্যাপ আইটেম	
পাইডেশ ক্যাটাগরি	
२६.১. क	ৰ্বজ্জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	perore pracing the caple in the box.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্থান কার্বক্রম	
I	স্ব প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সী	ना -
সংশো ^{হি} সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	त्र
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Ground Floor Common neutrals observed for more than one circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
471616114	
२७.১. क	াৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰ	Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারি(তখ্যসূত্র	শ্ব
কারখাঁ কার্যক্রম	নার
<u>অগ্রা</u> ধি	কার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসী	
সংশো ⁶ সমশ্বসী	মা ⁻
অগ্রগতি অবস্থা	সুৰ
<u> </u>	
১৭. পর্ববেছ	5ባ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Ground Floor Cable penetrations from wall was not sealed and covered
ক্যাপ	

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire কাৰ্যক্ৰম resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

	ocation–Ground Floor Fixed machines connected with flexible wires/cable or mporary cords.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring. avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipments.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
I -	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৯. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Location-Ground Floor Electrical wiring is not properly covered in conduit pipes. পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical কাৰ্যক্ৰম wiring shall be covered in proper conduit pipes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ
काृ्ष्
<u>আইটেম</u>
ক্যাটাগরি
৩০.১. কার্যক্রম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
भभः सभिभा -
অগ্রগতিব
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
८ अशास्त्रकार्

পরিদর্শন Location-Ground Floor Cables taken through areas where they are damaged. পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্যক্রম Relocate the cables /wiring from damaged /chemically affected area. Ensure that কাৰ্যক্ৰম all cables shall be away from areas where they can be damaged or chemically affected. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্কণ de	ocation-Ground Floor Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate and edicated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	চম্
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>୭৩. পর্যবেষ্</u>কণ শান্বপশন পর্ববেষ্কন Location–Ground Floor Earthing was not provided on all electrical equipments. ক্যাপ আই(উম ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	ocation–Ground Floor Inadequacy of earthing system observed at the Distribution pards and Doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত	<u>ক্</u> স
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রবোজ্য নর
সম্বাদীমা সংশোধিত	
সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩৫. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রন Location–Ground Floor Lightning protection was not installed at building roof top.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
רוו וטונץ		
৩৫.১. কার্যক্রম		
Describe and association and but Bulkinian describes and because the south of 1995 of a		
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a		
সুপারিশের		
জিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
্র অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ড		
त्रेभयत्रीमा		
সংশোধিত		
সমর্সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Location–Ground Floor Lightning protection was not installed	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Need to provide Lightning protection system with separate this earthing shall be separate from other earthing system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ড সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
୭৭. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Location–Ground Floor Periodical inspection and testing for ea পর্যবেষ্ণণ resistance, operation test of equipments were not done.	arth resistance, insulation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the কাৰ্যক্ৰম installation and record shall be maintained. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা

৩৮. পর্যবেষ্ণণ

<u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location–Ground Floor Overloading was observed.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্যক্রম	
1. Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make necessary repairs to avoid accidents.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रपीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

মন্তব্য