

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রবিন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ
ঠিকানা	, o, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP014
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	pdate Electrical Single Line Diagram was not ava	ilable in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	न	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ectrical Layout Drawings was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ্
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের
তিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত  _
সম্বাদ্ধীমা
সংশোধিত
न्यस्त्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	roper working clearance was not found around the transformer.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
৪.১. কার্শক্র্য	N
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate clearance in all sides of transformer for easy maintenance.
সুপারিশের	
ভ <b>খ্যসূত্র</b>	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

:. পর্যবেষ্ণণ		
. 11(17/1		
	দৰ্শন Transformer room was not sufficient, measured was 37 sqm (Approx.) for 2 no's বিষ্ণা 400KVA trnsformer. Which is not comply the BNBC requirement.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Area of substation room to meet requirements of BNBC Guideline. the area shall be 100 sqm	
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	থ্যোগ্য নয়	
চূডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

প্রিদর্শন Accessories of transformers like silica gel was not working condition and properly
পর্শবেষ্ণ্য maintained
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Accessories of transformers like breathers, vent pipe, silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कात्रशांनात्र
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
ব্ৰুড়ান্ত্
प्रभंत्रभीभा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
ন. প <mark>ৰ্যবেষ্</mark> ডণ
পরিদর্শন Unwanted materials were not found in generator & substation room
প্রবিশ্বন
ক্যাপ

পরিদর্শন Unwanted materials were not found in generator & substation ro	om
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগবি  বি.১. কার্যক্রম	
	Congrator room
কাৰ্যজ্ঞম   All unwanted materials shall be removed from transformer / ও সুপানিশেন   তথ্যসূত্ৰ	deficiator room.
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য ল্য	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Rubber mats were not provided in front of distribution board. Which is not comply with পর্যবেষ্ণন BNBC guideline.		
मार्थ		
শাইটেন সম্মান		
<u>ক্যাটাগরি </u>		
১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

্. পৰ্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	il leakage was found in wet type Transformers.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্শক্ৰম	Do repair of oil leakages at transformer room. Ensure that there shall not any oil leakage in the oil type transformer.	]
সুপারিশের তথ্যসূত্র		]
কারখানার কার্যক্রম		]
ı ——	প্রযোগ্য লয়	]
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		1
মন্তব্য		]

	enerator & substation room was not proper separated from production floor at ground
পর্ববেষ্ফণ flo	oor.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	22
0 0 . 11 19	<i>Y</i> -1
কাৰ্শক্ৰম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের   তখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> </u>	

a. ११(५ <del>०</del> १
পরিদর্শন Permanently labeled with identifications were not provided in all distribution panel.
वर्गावण     वर्गावण विकास किया विकास विकास विकास किया है। वर्गावण वर्गावण वर्गावण विकास
ক্যাপ
<u>আইটেম</u>
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্শক্ৰম
Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
কাৰ্শজ্জ   incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
पूर्वावित्यव प्राप्त विवास विवास कार्या के प्राप्त प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य पुरावित्यव
ভ্ৰম্যসূত্ৰ
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতিব
अवस्थ
<u>মন্তব্য</u>

	over was not provided on cable trench in substation & generator room.Cable was und in floor with out protection.
ক্যাপ	und in noor with out protection.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	N N
24.2. AIJA	<u>^</u>
	Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার   কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
সম্মানীমা	_
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ভ. গ্রেক্
পরিদর্শন Diesel generator capacity was 2 no's 400 KW & 1 no's 32 KW and room was 35 Sqm পর্যবেষ্কণ (Approx.)
আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Modify Area of generator room to meet requirements of BNBC, the area shall be 132 Sqm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত _ সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন 📘	
পর্ববেষ্কণ Pr	roper working clearance was not maintained for ease of maintenance
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	म्बर् <sub>क</sub>
	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
কাৰ্যক্ৰম	maintenance.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্য্থানার   কার্যক্রম	
	থেশেল্য নয়
<u> </u>	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	torage oil was found near generator control panel during the assessment day.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত	<u>व</u> ्य
	· ·
কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	·

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ E>	xit signage was not provided at substation exit during the assessment day.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exit signs may be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. The source of illumination shall provide not less than 50 lux at the illuminated surface with a contrast of not less than 0.5.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
प्रभेश्रे भी भा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৭. পর্ববেষ্ণণ	
1. 17(7 <del>4</del> 91	
পরিদর্শন Ur	odated Single Line Diagram was not available in the factory. Also Lighting switch and
	ocket was found in same circuit. Which is not comply with BNBC guideline.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
DISTRICT	

# ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রপ	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Cable sockets at cable end were not provided to stranded Cables with cab	le size.
ক্যাপ		
আইটেম  ক্যাটাগরি		
17/01/11/1		
১৮.১. কা	ৰ্থক্ৰম	
 কাৰ্যক্ৰম	All stranded conductors to be provided with cable sockets.	
সুপারিশে	त	
<u>ভ্খ্যসূত্র</u>		
কার্নখান   কার্বক্রম	শ্ৰ	
	ার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত		
সমর্মী সংশোধি		
। । अर्राताना । । अघयञ्जी	_	
অগ্রগতি		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

### ১৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Overload protection, isolators and short circuit protection & Update Electrical Single পর্যবেষ্ট্রণ Line Diagram was not available in the factory. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panles shall কাৰ্যক্ৰম have overload, short circuit protections and isolations in the circuits. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন্
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
17/0/ 11/1
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Relocate the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs shall have easy accessibility.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্শানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত _ সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
২১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	flammable materials were found near SDB board.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা   মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	gnage of Danger / 415 V on electrical panels are not found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and shall be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রধ্যোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	-
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাইটেবি
ক্যাটাগৰি
২৩.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards ( < 2m from floor level ).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্ব্জুম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

I.C4-1
পারদশন    পর্যবেষ্কণ
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
২৪.১. কার্যক্রম
Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कात्र्थांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড  _
त्रिभेयत्रीमा
সংশো্ধিত
प्रभव्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

२४. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ Proper working clearance was provided in front of distribution panels.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাপরি		
२ <b>৫.১. কার্যক্রম</b>		
কাৰ্যক্রম Provide proper clearance of in front of all distribution panels/switchboards.		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
<u> </u>		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর		
চূড়ান্ত		
अभेग्रिमा		
সংশোধিত		
সম্বস্থীমা 💆		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন    পর্ববেষ্ষণ	vitchboard, Control box, MCCB box was made by wooden box.	
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ត្ត	
(3.0. 1114		
কাৰ্যক্ৰম	"1. Wooden switchboards / panel boards shall be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials."	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
I <del></del>	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
৭. পর্ববেষ্ফণ		

1. 11(14	Ψ I
পরিদর্শন	TELECTRICAL CONNECTIONS WERE NOT PROPERLY SECTIFED WITH HIDS AND DIANGS
পর্শবেষ্ণ	Electrical conficctions were not properly secured with lags and glands.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२१.১. क	াৰ্শক্ৰম
	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
কাৰ্যক্ৰয়	ম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
	secured with lugs and glands.
সুপারি	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থা	
কাৰ্যক্ৰ	
	কার প্রযোগ্য নয়
l <del></del>	<b>위치</b> (기의) 키기
চুডান্ড	
সমশ্রসূ	
সংশ্রো	<del>-</del>
সমশ্রসী	মা
অগ্ৰগতি	র্ট্রব
অবস্থা	
মন্তব্য	
	,

Telecommunication / LAN / Antenna cables was separated from power cable. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
আইটেম্
I "."
[화JI®I위]
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম No action needed.
पूर्वावित्यव
ভিশ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
া প্রধান। সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্যবেষ্ণণ		
ারিদর্শন 1র্ববেষ্ফণ	Updated Single Line Diagram was not available in the factory.	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
)।ভাগানা :৯.১. কা	। ৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Soloct conductors with adoquate sizing without exceeding normissible thermal	
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ৰ	
কার্থান কার্বক্রম		
	গ্ৰহ্ম প্ৰযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড  সময়সীম	$_{m}$ $ $ -	
সংশোধি সময়সী		
অগ্রগতি অবস্থা	न	
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	oping and bunch of cable at MCCB,MCB and bus bar terminal were observed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্ ম
	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
কাৰ্যক্ৰম	circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	
J	

৩১. পর্ববেষ্কণ			
শ্ব(ব্ৰহ্মণ	able penetrations was found without proper sealed.		
ক্যাপ আইটেম্	ক্যাপ   আইটেম		
ক্যাটাগরি			
৩১.১. কার্য	<u> </u>		
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কার্খানার	1		
কাৰ্যক্ৰম			
-	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা মন্তব্য			

পরিদর্শন In পর্ববেষ্ফণ bo	dividual neutral connections for all circuits were not found inside the distribution
-	outus.
ক্যাপ	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	<b>ন্</b> ম
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রশোজ্য লয়
চুডান্ড	_
সমরসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	<u> </u>
<u>୭৩. পর্যবেষ্</u> কণ	
ไม่สหมูย   Оเ	pening was found and without proper sealed at substation room
$\overline{}$	
ক্যাপ	
আই(টেম্	

### |ক্যাটাগরি| ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire কাৰ্যক্ৰম resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed	
[१५(वर्कण]	
<u> </u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যক্রম	
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be verr damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked prop	min /
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নয়	
চ্চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	
୭ <i>৬</i> . পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Inadequate earthing was observed at transformer. Single Line Diagram was not	
পর্যবেষ্কণ available in the factory.	

# |ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৫.১. কার্যক্রম Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that কাৰ্যক্ৰম transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	oper earthing was not found for generator body. Single Line Diagram was not railable in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা   মন্তব্য	

### ৩৭. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন | Earth was not identified & any marking .Single Line Diagram was not available in the পর্ববেষ্ষণ factory. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ৩৭.১. কার্যক্রম 1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in কাৰ্যক্ৰম substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate and dedicated. SLD was not প্ৰ্যবেষ্কণ available. ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৮.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.	
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

		adequate earthing was observed at all machine. Single Line Diagram was not
	ııav	ailable in the factory.
ক্যাপ্		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি	<b>à</b>	
	•	
<u>৩১.১.</u> ব	কাৰ্যত্ৰ	ম
l —		
কাৰ্যক্ৰ		Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারি	শেৰ	
ভূথ্যসূত্র		
কারখা	নার	
কাৰ্যক্ৰ		
অগ্রাধি	কার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রু		-
সংশো	<u>খিত</u>	
সময়সী	ोभा	_
অগ্রগতি	<u>জ</u> র	
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	arthing was not provided to all distribution board for its body & door
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪০.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্বক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>-</b>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪১. পর্ববেষ্ণণ
88. 17(7 <del>-</del> \$7)
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Lightning protection system (LPS) was installed.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪১.১. কার্যক্রম
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত _
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেন ক্যাডাগরি
৪২.১. কাৰ্যক্ৰম
Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়
চ্চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৪৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation test of equipment's was found during the assessment but document was not maintained periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪৩.১. কাৰ্যক্ৰম

# 8৩.১. কাৰ্শক্ৰম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা অগ্ৰগতিব অবস্থা

পরিদর্শন 📙	Source of the discourse of the discourse of the College of the Col
পর্ববেষ্ফণ <sup>।</sup>	Proper cleanliness was not maintained in Substation
ক্যাপ্ 📗	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
88.১. কা <sup>র্</sup>	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশে	<b>₹</b>
তখ্যসূত্র	
কার্খানা	<b>₹</b>
কাৰ্যক্ৰম	র প্রযোগ্য নয়
-	<u>위</u> ((시인) 역시
চুড়ান্ত সময়সীমা	.  -
সংশোধিত	5
সমশ্রসীমা	.   -
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Buring sign was observed at LT panel 'Thermography scanning was not conduct in পর্যবেষ্ক্রণ regular basis.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make necessary repairs to avoid accidents.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্ব্জম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য ন্য	
চ্ডুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ı