

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নিবিড় সু্যেটাৰ লিমিটেড
ঠিকানা	Nahar Plaza, College Road, Matuail
কারখানার কোড	DHK419
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	ाः जोशं भून्यायन	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ফণ		
ক্যাপ <u> </u>	ixed Occupancy	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how areas, offices and work areas should be separ according to the Guideline occupancy separation internal layout needed with appropriate drawing buildings and Buildings housing RMGs, use so Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas areas, assembly areas, offices and work areas walls and doors according to the Guidelines. If floors should be separated with fire-rated con	ated with fire-rated walls and doors ion will be achieved. Retrofitting of ngs following guidelines. Mixed use me floors that fall under Mixed s, etc.). The designated storage s should be separated with fire rated Different occupancy in different
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	We will engage an engineering consultancy fir	m to comply the guideline.
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সম্প্রসীমা	50-07-7900	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-7900	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি	
মন্তব্য	On 23/3/2020: Required drawing /designs no recommended to submit all the required safet possible. On 18/08/2021: Factory contract will issue. But no agreement has been made yet.	y drawings to DIFE as soon as

পরিদর্শন   Exit Components: – Exit Door – Corridors & Passageways (Aisles	)
ক্যাপ আইটেম ক্যাইটেব	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. [1] Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits [1] Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	No action required at present
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹0-%₹-₹0%₩
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Exit Components: – Exit Door – Corridors &Passageways (Aisles)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per কাৰ্যক্ৰম the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার We will engage an engineering consultancy firm to comply the guideline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 22-52-5056 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 23/3/2020: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as মন্তব্য possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.

	ঃ. পর্যবেষ্ষণ	
	পরিদর্শন   Exit Components: – Exit Door – Corridors & Passageways (Aisles)	
	ক্যাপ আইটেম	
	৪.১. কাৰ্যক্ৰম	ı
l		
١	Doors on all escape routes to open in the direction of travel 🛘 Internal retrofitting	1

কাৰ্যক্ৰম	$\square$ Doors on all escape routes to open in the direction of travel $\square$ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will engage an engineering consultancy firm to comply the guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	02-06-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Not found. Management informed that they will start working on basis of the designs approved from DIFE. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. After approval they will retrofit staircase

#### ৫. পর্ববেষ্ষণ

পিরিদর্শন  পর্শবেষ্ফণ Exit Con	nponents: – Exit Door – Corridors &Passageways (Aisles)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

We are considered and process courses an account results from a force about the strength of
Like the corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
We will an appear an angine wing consultancy firm to comply the guideline
We will engage an engineering consultancy firm to comply the guideline.
৬ মাস
02-02-2290
02-02-2010
শুরু হর্যনি
191K 440
On 23/3/2020: Aisles are obstructed with temporary storage of goods in a
scattered manner. On 18/08/2021: Some aisle was free form obstruction

   পরিদর্শন	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed I Stair width less than required I Riser & Trade tolerance of a flight not within limit I Max number of steps in a single flight more than 15 I Handrails height less than required I Number of Handrails less than required I Stairway door not Fire Door I Exit access door not swing in the direction of flow I Height of Exit Doorway less than required I No Auto door closer I Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	The state of the s
কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	<i>3</i> 2-32-3036
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<b>মন্ত</b> ব্য	On 23/3/2020: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.

## ৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures   The ground floor exits not enclosed   Stair width less than required   Riser & Trade tolerance of a flight not within limit   Max number of steps in a single flight more than 15   Handrails height less than required   Number of Handrails less than required   Stairway door not Fire Door   Exit access door not swing in the direction of flow   Height of Exit Doorway less than required   No Auto door closer   Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Convert all interior stairways into smoke proof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-06-5029
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Not found. Management informed that they will start working on basis of the designs approved from DIFE. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures । The ground floor exits not enclosed । Stair width less than required । Riser & Trade tolerance of a flight not within limit । Max number of steps in a single flight more than 15 । Handrails height less than required । Number of Handrails less than required । Stairway door not Fire Door । Exit access door not swing in the direction of flow । Height of Exit Doorway less than required । No Auto door closer । Obstruction in Stairway

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove obstructions from stairways সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Obstruction removed. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 23/3/2020: Stairways are obstructed with temporary storage of goods all over the factory. On 18/08/2021: Stairways are obstructed with temporary storage of মন্তব্য

## ১. পর্ববেষ্ফণ

goods all over the factory.

ক্যাটাগরি

ক্যাটাগরি|

ক্যাপ আইটেম

#### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	27-75-507 <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Clearly visible illuminated exit sign is missing to indicate exit from storage area. Naked light found in the storage area. On 18/08/2021: Clearly visible illuminated exit sign was missing & no fire doors was installed yet.

# ১০. পৰ্যবেষ্ণৰ | প্ৰিদৰ্শন | Storage [ | No Fire Door | No illuminated exit sign | Absence of proper separation using fire rated doors | Ceiling height less than required | Naked lights in storage | Others same as above (except ceiling height) | ক্যাপ | খাইটেম

১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire rated door as per guideline soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	02-06-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Storage area is not separated by fire rated construction. On 18/08/2021: Storage area is not separated by fire rated construction.

পরিদর্শন Signs & Illumination	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

P)IDINIA			
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide signage according to guideline.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোজ্য নর		
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	57-75-507 <i>P</i>		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
মন্তব্য	On 23/3/2020: Illuminated exit signs are missing and no direction to exit found from all corridors and evacuation paths. On 18/08/2021: Illuminated exit signs was missing and no direction to exit found during this visit.		

#### ১২. পর্যবেষ্ফণ

ক্যাটাগরি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Signs & Illumination
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১২.১. কার্যক্রম

	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency
কাৰক্ষণ	lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	We will do this work accoding to guideline.
	প্রযোগ্য নর
<i>চুড়ান্ত</i>	02-06-5029
<u> শূর্মাঞ্চিত্র</u>	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগজির	
শুবুগাওন অবস্থা	শুরু হুর্ননি
	On 23/3/2020: No Emergency Lighting system found as per requirements. On
মন্তব্য	18/08/2021: No Emergency Lighting was found during this visit.
<u> মন্তব্য</u>	On 23/3/2020: No Emergency Lighting system found as per requirements. On 18/08/2021: No Emergency Lighting was found during this visit.

## ১৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন | Fire Drill & Training | Less than 1 time each month | Training of the Trainers not প্রবৈষ্কণ performed. | Less than 4 times a year | Training of the Trainers not performed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines   Provide training to the Trainers   Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	We will practice fire drill regularly.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 23/3/2020: No documents available regarding this issue. On 18/08/2021: No documents available during this visit.

#### ১৪. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Portable Fire Extinguishers 🛘 Non-standard Cylinder color 🖟 Validation certificate not পর্শবেষ্কণ monitored regularly 🖟 Cylinder expired ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কার্যত্র	.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder expired	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide fire extinguisher soon.	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	02-06-5029	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 23/3/2020: Fire extinguishers doesn't meet the requirements of the Guidelines. On 18/08/2021: Fire extinguishers doesn't meet as per requirements of the Guidelines.	

	• • • • • • • •	
Γ		
	পরিদর্শন	Portable Fire Extinguishers   Non-standard Cylinder color   Validation certificate not
	পর্ববেষ্ণণ	monitored regularly 🛘 Cylinder expired
	ক্যাপ	
	আইটেম	
1	ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder expired
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	☐ Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. ☐ Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0%-₹0₹₹
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Periodic inspection of the existing non-standard fire extinguishing system is not maintained properly. On 18/08/2021: Periodic inspection of the existing non-standard fire extinguishing system is not found during this visit.

পৰিদৰ্শন | Additional Fire Fighting Provisions [ | No sand bucket | No water filled bucket | No প্ৰব্ৰেষ্ণ্য Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৬.১. কাশ্ৰ	১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide fire fighting equipment according to guideline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	57-75-507 <i>P</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
<u>মন্তব্য</u>	On 23/3/2020: Not found. On 18/08/2021: Sand bucket, water filled bucket was not found.	

21. 17/7 <del>4</del> 21		
ı		
	পরিদর্শন	Boiler Room [   No fire rated composite door at the boiler entrance   No fixed
	পর্ববেষ্ণণ	temperature smoke detector]
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
1		

কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will engage an engineering consultancy firm to comply the guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	57-75-509 <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 23/3/2020: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.

পৰিদৰ্শন Boiler Room [] No fire rated composite door at the boiler entrance ] No fixed পর্যবেষ্ণন temperature smoke detector] ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

A. A. Sandana				
১৮.১. কাশক্র	১৮.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the boiler room. I Install appropriate detectors.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire rated door soon.			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-06-5029			
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি			
মন্তব্য	On 23/3/2020: Not found. Management informed that they will start working on basis of the designs approved from DIFE. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.			

৯. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	re Detection & Alarm System [ No fire alarm system No detectors ]			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.			
সুপারিশের তখ্যসুত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide drawing for detection system.			
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়			
চুডান্ড সমশ্রসীমা	27-75-507 <i>P</i>			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি			
মন্তব্য	On 23/3/2020: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.			
	recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা   Fire Detection & Alarm System [ ] No fire alarm system [ ] No detectors]	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	

≀০.১. কাৰ্বজ	০.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire detection system.		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-06-5029		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি		
মন্তব্য	On 23/3/2020: Not found. Management informed that they will start working on basis of the designs approved from DIFE. On 18/08/2021: Factory contract with Dife enlisted firm to solve this issue. But no agreement has been made yet.		