

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইউনিক গুভেন ব্যাগ ইন্ডাঃ লিঃ
ঠিকানা	, o, (Maona, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP037
কালার কোড	

া ল্যায়নের ধর	্যায়নের ধরণঃ অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখঃ	
. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন aı পর্ববেষ্কণ m	s a J occupancy Building, maximum travel dis nd 25 meters for 2 exits without any CFDS. The naximum travel distance from any location of ot meet the requirement of code	ne Building did not have any CFDS, The
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	For J occupancy, maximum travel distance is occupancy, maximum travel distance is 15 r system and 45 meters for the building with travel distance shall not be exceeding 38 meters (with sprinkler system).	neters for the building without sprinkler sprinkler large area,
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রেগোজ্য ন্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
	1	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	All floor exit doors and final exit doors swing was not in the direction of travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
רוו־וטוניד	
২.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	সর প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমর্মী	ना
সংশো ^হ ি সময়সী	: I
অগ্রগতি অবস্থা	ব
মন্তব্য	
<u>৩. পর্ববেষ্ণ</u>	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	The doors in the egress route could not opened easily.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

পর্ববেশ্বন The doors in the egress route could not opened easily. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগারি o. ১. কার্যক্রম Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key. সুগারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন The width of emergency exits was not satisfactory. The minimum clear width of the exit পর্যবেষ্ণন door need to maintain minimum 1 meter. ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্শক্ৰম
0.0. 1147
কাৰ্যক্রম The minimum clear width of the exit door shall not be less than 1 meter.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ত
प्रभेन भी
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
t. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন The required width of exit door did not obtained at the rate of 4 mm per person for

পরিদর্শন The required width of exit door did not obtained at the rate of 4 mm per person.for পর্যবেষ্ণন Number of Occupant .	
ক্যাপ আইটেম	
আহতেশ ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শজ্জম The required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ড _	
प्रभेग्नीमा	
সংশো্শিত	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Minimum width of the emergency staircase stairs did not meet the requirement of
পর্যবেষ্কণ code. Less than 1.5M found.
कार्थ
আই্টেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.15 meter for up to 6 storied buildings and minimum width shall not be less than 2 meter for buildings which are more than 6 storied.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेयर्गीमा
সংশোধিত
प्रभविष्या
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্যবেষ্ণণ
প্রিদর্শন ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11(1701	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ Ha	andrails were not provided in all side of stairways.
চ্যাপ শাইটেম	
শাহডেশ চ্যাটাগরি	
।.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Handrails shall be installed on both sides of a stair and shall have a minimum height of 0.9 m measured from the nose of stair to the top of the handrail. Stair handrails shall be continuous throughout the entire length of the stair.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন For stairs that require fire separation, were not provided with fire rated self-closing প্রবেষ্ণনা doors.
ক্যাপ
আইটেন ক্যাটাগরি
17191 11 1
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সম্বাসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্ববেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন Evacuation routes were not protected from production areas and high risk uses all the পৰ্শবেষ্ণনা way to outside
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2/4 hours fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	rmanent / Designated Storage areas were not separated with fire rated walls / doors
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড_	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	•

. পর্ববেষ্কণ	
শরিদর্শন শর্শবেক্ষণ	nere were no opening or penetration in slab found
ক্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্র	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সঁমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	ারিদর্শন Iর্শবেষ্ফণ	l evacuation pathways were not appropriately signed
ভ	ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
_		
2	২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	কাৰ্শক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
	চুডান্ত সময়সীমা	-
	সংশোধিত সময়সীমা	-
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	<u>মন্তব্য</u>	
L		
_		
	. পর্ববেষ্ষণ	
<u>, </u>	<u>. 17(৭২৯৭</u>	
8	ারিদর্শন 1শবেষ্কণ	l evacuation pathways did not appropriately illuminated with emergency lighting
ভ	ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভ<u>ি</u>খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্বয়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No emergency lighting system provided with back-up power supply
ক্যাপ আইটেম
ক্যা টা গরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	etection System were not provided at all the locations in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	₽ ₩
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৭. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন Detection System was provided in the factory but did not comply the BNBC পর্যবেষ্ণণ Requirements		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি ১৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.]	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থ্যমূল প্রেম্মের ব্য		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		

১৮. পর্ববেষ্ফণ

মন্তব্য

	শ্ব(বক্ষণ	nere was no manual activation points appropriately spaced.	
	ক্যাপ		
ľ	আইটেম		
ŀ	ক্যাটাগরি		
_			
	১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person	
	সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
1	কারখানার		
1	কাৰ্যক্ৰম		
		প্রযোগ্য ন্য	
	চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
	সংশোধিত সমশ্রসীমা		
1	অগ্রগতির		
1	অবস্থা		
1	<u>মন্তব্য</u>		
			_
			_
56	১. পর্যবেষ্ণণ		
	শ্ববেক্ষণ	nere were no alarm system covers all areas.	
- 1	ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যপ্রবি		

-	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	nere were no alarm system covers all areas.
	ক্যাপ আইটেম	
- 1	ক্যাটাগরি	
	১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
	কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	ভ গুণু <u>র</u> কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	-	প্রযোগ্য নর
	চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	_
	অগ্রগতির	
	অবস্থা 	
	<u> মন্তব্য</u>	

পৰিদৰ্শন The number of detectors were not used for coverage of the production floors and stores পৰ্যবেষ্ণণ as per Standard
कार्य
আইটেম
ব্যাটাপরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
त्रूपाबित्यब
ভিশ্যসূত্ৰ
कार्र्यानार
কাৰ্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চ্চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
২১. প্ৰ্যবেষ্ণ্ডণ
OCTIVITY The factory did not have previous of nomicals shoulding of along call point along 0
পরিদর্শন The factory did not have provision of periodic checking of alarm call point, alarm &
পর্শবেষ্ণণ detection system with maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম

হ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented. মুপারিশের ভ্যাসূত্র কার্যক্রম আ্লাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড মুমরসীমা সংশোধিত

২২. পর্যবেষ্ণণ

সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	equired Number of extinguishers were not found and properly tagged.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ং.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমরসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	_
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়		
চ্চুড়ান্ত		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

<u>14(4</u> \$\$4	ry had no dedicated fire pump or hydrant system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম highest more th	drant and standpipe system shall be installed for the buildings where the coccupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area nan 750 square meters.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন	য়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
২৫. পর্ববেষ্ফণ	
17(420)	ry had no dedicated fire pump or hydrant system
ক্যাপ	

আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a কাৰ্যক্ৰম dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি Results কাৰ্যক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয় চুড়ান্ড সমন্যামীমা সংশোধিত	রিদর্শন শিবেষ্ফণ	he factory had no dedicated fire pump or hydrant system
ভ.১. কাৰ্যক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যকাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা		
কাৰ্শক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্শানার কার্শক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত	্যা টা গরি	
কাৰ্শক্ষ documented. সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ষম অগ্ৰাম্পিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সম্মন্সীমা	৬.১. কার্বত্র	<u>ক্</u> ম
ভ্রম্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>জ্ঞাধিকার</u> প্রযোগ্য ন্য <u>চুড়ান্ত</u> সমরসীমা	কাৰ্যক্ৰম	
কার্থানার কার্যক্রম অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূডান্ত সমর্মীমা	۱ ۳۱	
শুগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা		
<u> प्रोमयंत्रीमा</u>		প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত		-
সমর্সীমা ⁻		_
অগ্রগতির অবস্থা	<u>অগ্রগতির</u>	
মন্ভব্য		

:৭. পর্ববেছ	চুল্
- 	T
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	The factory had no dedicated fire pump or hydrant system
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
201 -	to the transfer of the transfe
२१.১. क	<u> </u>
	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area
কাৰ্যক্ৰফ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	than 30 m.
সুপারি	
<u>ভিখ্যসূত্</u>	
কার্খা	
কাৰ্যক্রম	
	মার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সী	
সংশোর্গি	
সমশ্রসী	
অগ্ৰগত্তি	চৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

২৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন The factory had no dedicated fire pump or hydrant system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৮.১. কার্শজন
The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size of first aid hose shall be 38 mm nominal.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় টুডান্ড _
সম্বর্মীমা সংশোধিত সম্বর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

(ര. '	<u>14(4%9</u>	
	দৰ্শন Th	e factory had no dedicated fire pump or hydrant system
क्रा	প্ৰেক্ষণা প	
	ট্টেম টাগরি	
२৯.	.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
্ ক	ল ৰ্শ ক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.
	পারিশের স্থ্যসূত্র	
4	নরখানার নর্বক্রম	
_		প্রব্যোগ্য নর
	ডান্ড মশুসীমা	-
	াংশোধিত মশ্রসীমা	-
1 1	াগ্রগতির াবস্থা	
ı —	ন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne factory had no dedicated fire pump or hydrant system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যক্ৰ	ুম্
	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণণ			
- 	•		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ			
ক্যাপ			
<u>আইটেম</u>			
ক্যাটাগর্নি	वे		
৩১.১. ব	কার্বক্রম		
	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply		
 কাৰ্যক্ৰ			
41,400,	Minimum water storage shall be 142500 Litre.		
 সুপারি			
গুণাান ভিখ্যসূত্			
া <u>ত সমূ</u> কারখা			
। কাৰ্যক্ৰ			
	বি বার প্রযোগ্য নয়		
<u>চুড়ান্ড</u>			
। দুজাঙ সময়সী			
সংশো			
শ্বাম । । । সম্বর্ম			
অগ্রগতি			
অবস্থা অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			
[1917	1		

পরিদর্শন Fir	re-fighting truck access roads were not wide enough and free of obstacles
<u> </u>	
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্ম
F .	Where required for fire apparatus access roads shall have an unobstructed
কাৰ্যক্ৰম	carriageway width of 4.8 m and the minimum vertical clearance shall be 5m.
राशानिकान	carriageway width of 4.8 m and the minimum vertical clearance shall be 5m.
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

প্ৰনিৰ্পদ Fire-fighting additional equipment were not provided at the right location Sand, water, প্ৰ্যবেষ্ণণ buckets, etc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি তি.১. কাৰ্বক্ৰম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশেন ভিখ্যমুত্র কারখানান কার্যক্রম আঞ্রাখিকান প্রযোজ্য লয তুডান্ড সমন্বসীমা সংশোধিভ সমন্বসীমা অঞ্জিন অল্পি	৩. প্রবেশ্ঘণ
ৰাইটেম ক্যাটাগৰি ত ৩.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয চূড়ান্ত সমস্বীমা সংশোধিত সমস্বীমা অগ্ৰগতিৰ	
ভঙ.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা জ্ঞাগতির	আইটেম্
The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ	
buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা অগ্রগজির	৩৩.১. কার্বজন
ত্থাসূত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাম্থিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সম্বর্যসীমা অগ্রগতির	buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতির	ভিখ্যসূত্র
চুড়ান্ত সমব্যসীমা সংশোধিত সমব্যসীমা অগ্রগতিব	কাৰ্যক্তম
স্টার্সীমা	
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতিব	प्रेमेश्रीमा
MATEL	অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন There was no P. A. (Public Address) system/s which was/were audible from all পর্যবেষ্ণনা corner/s of factory.				
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাটাগরি				
৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম				
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.				
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র				
কারখানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়				
চুডান্ত সমগ্ৰসীমা				
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা				
অগ্রগতিব				
অবস্থা				
মন্তব্য				
৩৫. পর্যবেষ্ফণ				
পরিদর্শন Combustible materials were found near heat/ electrical source in store and production পর্যবেষ্ণণ।floor.				
ক্যাপ আইটেম				

Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there

should have No storage permitted sign near electrical sources.

ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়

সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা

চুডান্ড

ক্যাটাগরি

৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফন There was no back–up power supply provided for the alarm system Battery, IPS, etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
৩৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system. মুপাৰিশেৰ
ভিশ্যসূত্র কার্থানার
কাৰ্যক্ষম
সম্বিদ্ধার্থ বিদ্ধান্ত বিদ্ধান বিদ্ধান্ত বিদ্ধান বিদ্ধান্ত বিদ্ধান
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৩৭. পর্যবেষ্ ডণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ There was no visual alarm placed and in working condition where required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning কাৰ্যক্ৰম may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন শ্বেষ্ফণ	ne factory building did not have approval from authority	
<u> </u>		
াইটেম গ্যাটাগরি		
		7
৮.১. কার্যত্র	_{व्य}	4
	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
তখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড টুড়ান্ড	4(11) 11	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
[M@ 1)		

৩৯. পর্ববেক্ষণ			
পরিদর্শন TI পর্শবেষ্ষণ pi ক্যাপ	he factory did not conduct fire drill regularly covering all shifts maintaining record roperly		
আইটেম ক্যাটাগরি			
৩৯.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ		
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants 150+, Half yearly for high rise building.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
	থ্যোগ্য ন্য		
চুডান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সমশ্রসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			