

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এ আর এ সি পলিরেপ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP042
কালার কোড	

<u> </u>	্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ		
<u> 1</u> ব্বিষ্কণ			
ৰ্শবেষ্ফণ fa	o aisles mark were provided but the minimur ctory floor was 1.5 m.	n width of available passageway in	
্যাপ াইটেম গ্রাটাগরি			
.১. কাৰ্যক্ৰ	1		
কাৰ্যক্ৰম	The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বজ্ঞম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ Exit-2 was found locked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
T/TOTAL T
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত
प्रेमेय्रेगीमा
সংশোধিত
সমর্সীমা   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ফণ
<ul><li>□ (1) (1) (1)</li><li>□ (1)</li><li>□ (1) (1)</li><li>□ (1</li></ul>
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Travel distance was measured 40m at storage area to nearest emergency exit.
প্রবিষ্ণণ
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler কাৰ্যক্ৰম system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system). সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	teel sliding door was found at exit-2 & exit-3. At exit-1 there was a shutter.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side–swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোদ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
	<u>.                                    </u>
<ul><li>ধ. পর্যবেষ্কণ</li></ul>	
५. गर्ना	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocking provision was found at all the exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্মের	
ক্যাটাগরি	

## ক্যাপ জাইটেম ক্যাটাগনি (.১. কাৰ্থক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key. মুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কারখানান কার্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্রযোগ্য লয চুড়ান্ড মন্যসীমা সংশোধিভ মন্যসীমা জ্ঞাভিন জব্য জব্য

পৰিদৰ্শন When the construction will be finished, part-3 (at drawing) will be act as an atrium. পৰ্শবেষ্ণন Its' construction material is steel frame which is not fire rated material.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוו־וטו(ץ
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Atria shall be separated from the adjacent spaces with fire resistive separation of at least one hour
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার     কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৭. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি

### কাৰ্যক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয চূড়ান্ত সমশ্ৰসীমা সংশোধিত সমশ্ৰসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	o sign was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
৮.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকার	বু প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ক্ষাপ্ৰতিন কাৰ্ডাগৰি ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. মুগানিশেন ভুখ্যমুত্ৰ কাৰ্যালান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোজ্য লয চূড়ান্ত মমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা জ্ঞাতিন অবস্থা মান্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থেযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
<u>১১. পর্ববেষ্কণ</u>	
শ্ব(বঞ্চণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্যত্র	চম

### All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020. মুপারিশের ভ্যাসুত্র কারখানার কার্যকাম আ্লাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অ্লগ্রিক্র

### ১২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
*/IOI-II-I		
১২.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	থেশেজ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

.৩. পর্যবেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ড</u> ণ	automatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
l —	
কাৰ্শক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশে	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানা	4
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	. –
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
_	

পরি	দৰ্শন 🛴	shower tier allower as other as were not in the Holland such in the affection.
পৰ্য	বেষ্ষণ <sup>Al</sup>	itomatic alarm system was not installed yet in the factory.
काा्		
Ι.	ইটেম	
क्रा	টাগরি	
28.	.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	চাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
\[\bar{\gamma}\]	<u> পারিশের</u>	
	<u> তথ্যসূত্র</u>	
	<b>গৰুখানা</b> ৰ	
	<u> চাৰ্যক্ৰম</u>	
		প্রযোগ্য নর
	ড়ান্ড ভাল	_
	<u>ামরসীমা</u> াংশোধিত	
	ारतात्रिक भियमीमा	_
	মূর্যাত্তির মূর্যাতির	
1 1	মবস্থা অবস্থা	
. –	<b>ন্</b> ডব্য	
$\Box$		
1 5	পর্যাবেক্সন	

. প্ৰথবেষ্কণ	
রিদর্শন ব্যবেষ্ফণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
<b>গাপ্</b>	
<u>াইটেম</u>	
য়াটাগরি	
৫.১. কার্যত্র	<b>ភ</b> ុស
V.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
1	প্রশোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
अर्ता ॥ १७ अभग्ने स्रीमा	-
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
100	L

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No extinguisher was found during the visit.
ক্যাপ্

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ্যণ		
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সম্যুসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত সমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>স</u> ন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পরবিষ্ক্রণ Dedicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.

### ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Fire hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the highest occupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area কাৰ্যক্ৰম more than 750 square meters. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন De	edicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.
পর্ববেষ্ষণ <sup>চত</sup> ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	স্ম
কাৰ্যক্ৰম	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	NOMES TO
	প্রযোগ্য ল্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ De	dicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u> </u>
भारकन	Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Dedicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
२२.১. कार्	ক্রিম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more
	than 30 m.
সুপারিশে	ৰ
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্বখানা   কার্বজ্রম	4
I	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীম	T -
সংশোধি সমশ্রসীম	τ   -
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Dedicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size কাৰ্যক্ৰম of first aid hose shall be 38 mm nominal. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্যবেষ্কন		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
17101 11-1		
২৪.১. কার্যত	<sub>⊅</sub> ञ	
কার্যক্রম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.	
সুপারিশের    ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রধোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		

২৫. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ De	edicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ২৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন   Dedicated fire pump & hydrant system design & drawing was not available.	
ক্যাপ	
অইটেম	
বিশ্ববিদ্যালয়  ক্যাটাগরি	
אוויוטוניץ	
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.  Minimum water storage shall be 142500 Litre.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নর	
চুড়ান্ত	
प्रभवस्त्रीमा	_
সংশোধিত _ সময়সীমা	
	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	-
মন্তব্য	
৭. পর্ববেক্ষণ	
किन्याच्या । विकास विकास विकास का क्षेत्र के किन्याच्या ।	٦
্বার্থণণ No additional fire–fighting equipment was found in the factory.	1

### ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water কাৰ্যক্ৰম buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন	
্রার্থ জি No	o P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি অ	
[ 17101 11 1]	
২৮.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ब्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
	as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
l f	থ্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
। अर्रागि <b>७</b>   अभग्रतीमा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ড	৯. পর্ববেষ্ণণ		
<del></del>			
পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	No alarm system was provided during the visit.		
ক্যাপ আইটেম			
আংভেশ ক্যাটাগরি			
२৯.১. का-	(AN)	1	
(0.0. 11	144.1	1	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.		
সুপারিশে	व		
ভূথ্যসূত্র			
কারখানা	व		
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> খিক	র প্রযোগ্য নর		
<u>চুডান্ড</u>			
प्रेमेश्रप्रीम			
সংশোধি			
সমশ্রসীম			
<u>অগ্রগতির</u>	1		
<u>অবস্থা</u>			
মন্তব্য			
		]	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	generator room visual alarm was not found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন    পর্শবেষ্কণ	building approval was available from any appropriate building authority
ক্যাপ আইটেম	
আইডেশ  ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্যত্র	চ্ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম জগ্রাঞ্চিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুড়ান্ত</u>	4(19) 911
সুম্বসীমা   সম্বসীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ No	o training record was found.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩২.১. কার্যত্র	৩২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants 150+, Half yearly for high rise building.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		