

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	খান সাহান আলী প্যাকেজিং প্রাঃ লিঃ
ঠিকানা	, o, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP048
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: অগ্নি মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন No aisles mark was found. But clear width was ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	found 1.18 meter.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
্মন্তব্য	

রদর্শন ধ্বেষ্ফণ Ex	cit-2 of main shed was permanently blocked.	
ग्रथ		
াইটেম্		
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	T.	
.১. শাশক্র		
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	_	
<u> </u>		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
প্রথাভন অবস্থা		
মন্তব্য		
(1 @ 1)		

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	emporary items were stored on evacuation pathways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

5	পরিদর্শন Ins পর্ববেষ্কণ bu	swing gate was found at groound floor of building-1. Collapsible gates were found at illding-1 & building-2	
্ব	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
_			_
8	3.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
	কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম		
	অগ্রাাধকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়	
	<u> </u>	_	
	সংশোধিত সময়সীমা	-	
	অগ্রগতির অবস্থা		
	সুবু মন্তব্য		
L			_ _
٤.	পর্ববেষ্ফণ		
5	14(4*\$4)	cking provision was found at all the exit doors.	
₹	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
_			

পর্ববেশ্বন ক্রাপ আইটেন ক্যান্তালার c.s. কার্যক্রম Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key. সুগারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Th পর্ববেষ্ষণ	ne width of stair at building-1 was 1m, at building-2 was 0.95m.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
	The minimum required width of staircase shall not be less than 1.15 meter for up to
কাৰ্যক্ৰম	6 storied buildings and minimum width shall not be less than 2 meter for buildings
	which are more than 6 storied.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ত	
সংশোধিত ।	_
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
-	
n. পর্ববেষ্ <u>ড</u> ণ	

৭. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্কণ	he width of stair at building-1 was 1m, at building-2 was 0.95m.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person for the buildings without sprinkler system and 5mm per person for the buildings with sprinkler system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	τ	
চুড়ান্ত	প্রথোজ্য ন্য	
সমর্মীমা সংশোধিত		$\left \cdot \right $
সম্যুসীমা অগ্রগতির		+
অবস্থা মন্তব্য		$\exists $

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 9	60
কাৰ্যক্ৰম mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the i	
the outer edge of the tread	an to
पा व जिल्हा विवास विवास विवास विवास व विवास व भूगाबित्सब	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডাল্ড _	
সभेरतीमा -	
সংশাধিত	
प्रभन्नभीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্ফণ	
יש ווין ווי	
পরিদর্শন Fire separration for stair at building-1 was not provided as it was beside substa	tion. At
প্ৰশ্বেষ্ণ্ৰণ building-2 opening was found at stairways which was not fire separated.	
ক্যাপ	
আইটেম	

1ৰ্শবেষ্ ডণ bu	uilding-2 opening was found at stairways which was not fire separated.
চ্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	4
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	ms were found at stairway of building-1
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויטוניץ]	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
	of access to required exits shall be provided through stairway which ed free of combustibles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১১. পর্ববেষ্ফণ	
পর্যবেষ্কণ building-2 oper	for stair at building–1 was not provided as it was beside substation. At ning was found at stairways which was not fire separated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ן דיוויוטורווין	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র —————	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re separration for stair at building-1 was not provided as it was beside substation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	5월
কাৰ্শক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2/4 hours fire rated barrier from substation room .
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u> </u>	প্রয	বৈষ্ফ	ণ

পরিদর্শন Finished good storage was at ground floor of building–1. But there was a raw material পর্ববেষ্কণ storage at production shed which was not fire separated with fire rated walls.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Su	ubstation room was not fire separated from stairways at ground floor of building-1.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্শক্ৰম	All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্রব্যোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<u>৫. পর্ববেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	nere were opening in walls atproduction floor which was not fire separated.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ট	প্রযোগ্য নয়
সম্প্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ No sign was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Evacuation pathway shall be provided aisle n signage. Exit sign shall be posted above the all time, where necessary supplemented by clearly marked for easy identification.	exit door, it shall be clearly visible at
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চূড়ান্ড সম্বশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No emergency light was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
Transfer of	

আই(উম ক্যাটাগুরি	
ורוויוטוניין	
১৭.১. কাৰ্যত্ৰ	্ম
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
ı —	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ No stair was found for shed building during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্শক্ৰম	
90:9: 11 left 1	
The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমবসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
C STATE OF THE STA	
১৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য No emergency light was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
ক্যাটাগরি	

ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
১৯.১. কার্ব	জুম
90.9. TI	Ψ1
কাৰ্শক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	1
কার্থানা কার্যক্রম	व
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. –
সংশোধিত সমশ্বসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

রিদর্শন র্শবেষ্কণ	o detector was found during the visit.
<u> সূপ্</u>	
াইটেম সমান	
গার্টাগার	
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and
কাৰ্যক্ৰম	automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	<u> </u>

২১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন No fire plants and detection system was found during the visit	
No fire alarm and detection system was found during the visit.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাডাপরি	
২১.১. কাৰ্শক্ৰম	
73.3. ११२५०	
কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
यूर्शाबित्पत	
তিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয	
চুড়ান্ত	
त्रेभेयत्रीभा	
সংশোধিত _	
সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No manual activation point was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
4)16131141		
२२.১. कार्य	<u>জ্</u> স	
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	₹ <u> </u>	
কার্থানা কার্বক্রম	त्र	
<u>অগ্রা</u> ধিকা	র প্রযোগ্য নর]
চুডান্ড সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
২৩. পর্যবেষ্ণ	્	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No fire alarm and detection system was found during the visit.	
<u>ক্যাপ্</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্যত্ৰ	
₹७.۵. ₩IY	P ^M
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	_
স্থরগভির অগ্রগভির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	lo fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্শ	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	1
তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	₹ <u> </u>
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন	No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during
পর্ববেষ্ষণ	the visit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

২৫. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Only 08 nos extinguishers were found.
ক্যাপ
আইটেম
কার্টাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্ব্জম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ণন
1.
পরিদর্শন Some extinguishers were not easily accessible. Some extinguishers were not easily পর্যবেষ্কণ accessible. Some were placed at floor, some were mounted at a height 1.8m.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 📗	
""' ' ' ' Sa	and, and water buckets were available.
পর্ববেষ্কণ ১১	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাইফেকি	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	77
10.0. 1114	· 1
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোূধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন No D. A. (Dublic Address) systems was found during the visit
পাৰ্যবিষ্ণন No P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের
্ত্রখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্প্রতিক্ষ
স্টার্থসীমা স্থান
१४८१॥२७ मघरमीघा
অগ্রগতির
বিশ্ব বিশ্
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Cc	ombustible materials were found near electrical source.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there should have No storage permitted sign near electrical sources.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

্. পৰ্যবেষ্ণণ		
		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	o alarm system was provided during the visit.	
<u> </u>		
শাইটেম		
না তেখ ক্যাটাগরি		
17101 1111		
୭১.১. কাৰ্যত্ৰ	৯ ম	
		1
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত		
मेमग्रमीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		1

প্রিদর্শন 🗀	
গান্দশশ্ব। পর্ববেষ্কণ	re license was expired date on 30/06/2019.
ক্যাপ	
শাইটেম	
ক্যা টা গরি	
<u> </u>	_চ ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত	_
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
সবং। মন্তব্য	
1 6 61	
৯. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন Design & drawing approval from Gazipur city corporation was found but not DIFE পর্শবেষ্কণ apprved.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🖵		
পর্যবেষ্ণ্য Total area was not covered by		
<u>ক্যাপ্</u>		
আইটেম ক্রাট্রেম		
ক্যাটাগরি		
৩৪.১. কার্যক্রম		
 কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের	Cover an arms / 110013 in a valid me neerise	
ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৯৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No fire drill record was found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
৩৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জম Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থ্যক্ষম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত _ সম্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	