

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষমাহীল বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	না(য়েব ফ্যাশন
ঠিকানা	, 0, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 386
কালার কোড	

ল্যাম্বনের ধরণ: অগ্নি মূল্যাম্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন All floors evacuation areas – Evacuation pathv পর্শবেষ্কণ does not comply with BNBC code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ways width was 0.8 m (Aisles) which
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম The minimum clear width of the pathway sl সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যভানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা সংশোধিত সমগ্ৰসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	hould be 1.0 meter
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	round floor – Collapsible Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[471615114]	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न
I	
 কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
<u> </u>	
अजिल्लांच 🛝	I doors an agrees route. The doors in the montioned agrees route could not be even
	Il doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open
	asily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ্	
আইটেম	

ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ore areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ধ. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন High risk rooms - High risk room (Boiler) is not fire separated from production area. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor Boiler room, which located at the adjacent কাৰ্যক্ৰম to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পর্শবেষ্ণন smoke detector. ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוטוליון	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	T. Control of the con
ু কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with
	automatic fire alarm.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ે	- 1	11	7	Ψ.	ı
	$\overline{}$	_	_	_	_

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Manual পৰ্যবেষ্কণ activation points were not appropriately spaced.
ক্যাপ
আইটেম

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

7. 4. 1117	·
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সপারিশের	mistan Mandal detivation can point at an exit routes
ভিখ্যসত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা মন্তব্য	
1(1 (1)	<u> </u>

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পর্শবেষ্ণণ dedicated fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	22.	পর্ববেষ্ড	ণ
--	-----	-----------	---

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 2000 litters.
ক্যাপ

১১.১. কার্যক্রম

Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন | Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not প্ৰবিষ্ণ্য provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Duratida additional fine fighting a prince of like and 0 water bushes your without
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
1 1 1 1 1 1 1 1 1	easily accessible area for first phase fire fighting.
সপারিশের	
ভিখাসত্র	
কারখানার	
1	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Fire command পর্শবেষ্ণণ station was not provided.

ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি|

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire কাৰ্যক্ৰম alarm from any floor./Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. 'সুপার<u>ি</u>শের ভিখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
পর্ববেষ্ষণ sy	stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
ন্ <u>ব</u> ৰ্	
১৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocument Reviews – No relevant documents found during the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	

Obtain building approval from issuing authority

১৬. পর্যবেষ্ণণ

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document Reviews – No relevant document found during the day of assess	sment.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטוניר		
১৬.১. কা	ৰ্থক্তম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিণ	াৰ	
ভখ্যসূত্র		
কারখান কার্যক্রম	ার	
	া র প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সী		
সংশোধি সময়সী		
অগ্রগতি		
অবস্থা		
মন্তব্য		

n. পর্যবে স্ক ণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument Reviews – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কার্ <u>শ</u> ক	সম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
শুখ্যাশকার চুডান্ত সময়সীমা	প্রযোগ্য নর	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		l

১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Document Reviews – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য