

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	লোটাস সোমেটাৰ
ঠিকানা	, 0, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 389
কালার কোড	

্যােরনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
পর্ববেষ্ষণ	*	
	l evacuation pathways – Evacuation pathway mporary stored items.	vs (Aisles/Corridor) was obstructed by
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape	e routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		, ,
কার্শ্বীনার কার্শক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	round floor – Sliding Steel type Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্কণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways - Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্ববেক্ষণ pathways. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন |All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation পর্ববেষ্ণণ pathway. ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি|

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	·
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন All a পর্শবেষ্কণ smol	ccessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no ke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম au	Vithin 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with utomatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with utomatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্র	শোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
' ন. পর্যবেষ্ফণ	

পরিদর্শন | Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পৰ্যবেষ্কণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশো <u>র্</u> পিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	