

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কাটেক্স ক্যাশন পোশাক
ঠিকানা	, o, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 392
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Gr	round floor – Collapsible type Doors were fitt	ed in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ī	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be ০৷ পর্যবেষ্ণ্যণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.	en
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-abl from the side they serve without the use of a key.	е
সুগারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্ষম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশো ধি ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১ পর্যারক্ষণ	

পরিদর্শন All stairways within the factory building – Collapsible non fire rated doors were installed পর্ববেষ্কণ without self closing option.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের ভথাসুত্র
কারখানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমস্ত্রসীমা
সংশো ধি ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্যবেষ্কন Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated wall:	s or doors.
कार्थ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
8.১. কাৰ্যক্ ষ	
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrie	or with 2
কাৰ্শজ্জম hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
বার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত 	
স্মারসীমা	
१४८९॥२७ मघरमीघा	
অগ্রগতির	
बदश	
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms Boiler were not fire separated from production area. পৰ্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation প্রবেষ্ণন pathways.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউগিরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation পর্ববেষ্ষণ pathway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	accis. 7 listes stream se provided with a minimum E lax.
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিভ
supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা
ভ্রম্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা
ভাষাধিকার প্রশোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা
प्रेमेराप्रीमा -
সংশোধিত্ত
प्रभाव
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Emergency পর্ববেষ্কণ lighting has no Generator / IPS as a backup power supply.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
৯.১. কাৰ্বজ্ঞম
কাৰ্যক্ৰম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সম্বসীমা
অগ্রগজির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পর্যবেষ্ণণ smoke detector.
कार्थ
আইটেম্
ক্যাটাগবি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
Mithin Councils Draduce decime and plan for automotic detection gustom with
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
ৰাৰ্শজন automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.
ু সুপারিশের
ভঁখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रोभेयं भीभा
সংশোধিত
प्रभवित्रा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পৰ্শবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

প্রির্ফোল 🔥	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area. Factory had
	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had ladequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.
	ladequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	চম
	Dravida adaguata nag af amaka dataataya ta gayay tha whala factamy building
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্ঞম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্মুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্থ্</u>	
וו שוין	

পৰ্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন ব্ববেষ্কণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment
্যাপ ।ইটেম	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
৩.১. কার্য	হ ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	বংশাল্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of fire পর্যবেষ্কণ extinguishers were inadequate and without proper tag.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
Provide adequate number fire extinguisher in all wrecord for re filling & properly tagged.	orking floor and to keep the	
্বসুপারিশের ভিশ্যসূত্র		
কার্শনার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর		
চূড়ান্ড সমশ্সীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ফণ		
রিদর্শন বিবেষ্কণ	Il production floors – The extinguishers were not appropriately spaced.	
<u></u>		
<u> শাইটেম</u>		
গ্যাটাগরি		
১.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	POOTEST TOT	
	থেযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্শবেষ্কণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত্ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
o official d

আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11	
۵۹.۵. व	ৰ্ব্জন
 কাৰ্যক্ৰ	Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারি তথ্যসূত্র	
কার্থী	াৰ
কার্যক্র অগ্রাথি	া চার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সী	
সংশো সমশ্রস	
অগ্রগতি অবস্থা	র
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant প্ৰ্যবেষ্ণণ documents were not available on the day of assessment.

১৮. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণন periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
সম্প্ৰমীমা সংশোধিত
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 60.000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্ষপ	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের তখ্যসত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পৰিদৰ্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were no পৰ্শবেষ্ষণ provided at the exact location.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কার্যক্রম
Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানার কাৰ্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত্
সभेरात्रीमा निर्माणक
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্শবেষ্কণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and কাৰ্যক্ৰম obstructed; so that visual alarm may require. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	ment.
ক্যাপ আইটেম		
সাহডেশ ক্যাটাগরি		
२२. ১. কার্য	IZA	
11.0. 414	p+1	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম	্বা প্রযোগ্য নয়	
-	4(11) 93	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – No relevant document found during the day of assessi	ment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৩.১. কার্যন্ত	চম]
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
$\overline{}$	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

२ ৬. পর্যবে ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৫.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থনার কার্থক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত
স্টাৰ্সীমা ————————————————————————————————————
স্মন্স্স্সামা ্ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য