

# গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জেনিথ ক্যাশনস লিঃ			
ঠিকানা	122–123, Dar–Us–Salam, Mirpur Road			
কারখানার কোড	DHK645			
কালার কোড				
মুল্যারনের ধরণ: বৈঘুতি	ক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒		
১. পর্ববেষ্ণণ				
Transformer room walls less than 4hr fire resistance Door having fire resistance				
পরিদর্শন rating less than 2hr 🛘 No separating wall between Switchgears and Transformer 🗍				
প্রিক্তর Control Panel / Switch room / Switchnears senarated by less than 4hr fire rated wall				
। ।প্রবিষ্মন।Control Pa	nel/Switch room /Switchgears senarate	ad hy less than 4hr tire rated wall		

প্ৰথম্ব Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. I Silica gel exhausted.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্শক্ৰম	
	Devile as the effect and
	☐ Replace the silica gel
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
<u> চুডান্ত</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
_ (0 //	

### ২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পরিদর্শন প্রবিদর্শন পর্ববেষ্ণন বিদ্যালয় বিদ্য

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Ensure accessibility and ventilation to generator ☐ Ensure double earthing of কাৰ্যক্ৰম generator frame সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

# 

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the কাৰ্যক্ৰম Substation room. I Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. I Provide clear identification mark on distribution panel. I Identify cause of burning inside panel and take remedial measures সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন স্বাধার্য Wall not extended up to the ceiling learned body & door not earthed learned প্রদর্শন স্বাবেক্ষণ identification mark on distribution panel learned No electric danger/caution sign learned instruction on handling electrical shock learned Loose cabling ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self- closing swing door for the Substation room. Place substation in ground floor Install appropriate detectors
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
<u> अध्यअभाषा</u>	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন
ত্বার্থন
ভ্রমনির্ভিন
ভ্রমনির্ভন
ভ্রমনির্ভিন
ভ্নির্ভিন
ভ্রমনির্ভিন
ভ

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 No SLD/clear identification mark for	r
পর্শবেষ্কণ distribution board 🛘 MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board	
काप्र	
আই্টেম	
ক্যাটাণৰি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
র্ম Provide duplicate earth leads for MDB. ☐ Provide clear identification mark on distribution board and SLD ☐ Install MDB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b>অ্থাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশো <del>ধিত্ত   ১০০১০১১</del> ৭০   সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	$\neg$ $\Box$
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 No SLD/clear identification mark for পর্যবেষ্কণ distribution board 🖟 MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board	٢
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid for exposure to electrical shock কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

# ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Jndressed messy wiring/cables	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Replace undressed messy wiring/cables	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 🛘 Lightning protection system not available 🖟 Improper Earth electrodes 🖟 Air পর্ববেষ্কণ termination network absent 🖟 No earthing/lighting pit is identified		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	T	]
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	Provide appropriate Lightning protection system.	
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত সময়সীমা	<u>৬ মাস</u> –	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		