

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জেনিথ ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	122–123, Dar-Us-Salam, Mirpur Road
কারখানার কোড	DHK 645
কালার কোড	

মূল্যাম্বনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যাম্বন	প্র্ববেষ্কণের তারিখ: -			
১. পর্ববেষ্ণণ				
া Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance প্রিদর্শন rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ পর্যবেষ্ণ্যণ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. □ Silica gel exhausted. ▼যাপ				
আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম মুপানিশেন ভখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সম্বর্যীমা অগ্রগতির				
অবস্থা মন্তব্য				

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন প্রবিদর্শন পর্ববেষ্ণন বিদ্যালয় বিদ্য

২.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Ensure accessibility and ventilation to generator ☐ Ensure double earthing of কাৰ্যক্ৰম generator frame সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৩.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the কাৰ্যক্ৰম Substation room. I Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. I Provide clear identification mark on distribution panel. I Identify cause of burning inside panel and take remedial measures সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন স্বাধার্য Wall not extended up to the ceiling learned body & door not earthed learned প্রদর্শন স্বাবেক্ষণ identification mark on distribution panel learned No electric danger/caution sign learned instruction on handling electrical shock learned Loose cabling ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self- closing swing door for the Substation room. Place substation in ground floor Install appropriate detectors
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
<u> अध्यअभाषा</u>	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন
ত্বার্থন
ভ্রমনির্ভিন
ভ্রমনির্ভন
ভ্রমনির্ভিন
ভ্নির্ভিন
ভ্রমনির্ভিন
ভ

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 No SLD/clear identification mark for	٢
পর্শবেষ্কণ distribution board 🛘 MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board	
काप्र	
আই্টেম	
ক্যাটাণৰি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
র্ম Provide duplicate earth leads for MDB. ☐ Provide clear identification mark on distribution board and SLD ☐ Install MDB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশো ধিত্ত ১০০১০১১ ৭০ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	\neg \sqcup
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 No SLD/clear identification mark for পর্যবেষ্কণ distribution board 🖟 MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board	٢
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid for exposure to electrical shock কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Jndressed messy wiring/cables	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Replace undressed messy wiring/cables	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 🛘 Lightning protection system not available 🖟 Improper Earth electrodes 🖟 Air পর্শবেষ্কণ termination network absent 🖟 No earthing/lighting pit is identified		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	T	1
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	Provide appropriate Lightning protection system.	
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত সময়সীমা	<u>৬ মাস</u> –	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		