

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জে ম্টেক্স গার্মেন্ট্রস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Pubail, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP401
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Ground floor – Sliding Steel type Doors were f	itted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corridor	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
পর্ববেষ্ণ্যণ pathways.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.0
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्वा
মন্তব্য

). পর্ববেষ্ণণ	
প্রবিদর্শন Δ	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Emergency
	ghting has no Generator / IPS as a backup power supply.
ক্যাপ	y and the contract of the second points outputy.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
,	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting0
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশো ধি ত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অগ্রগাভন অবস্থা	
মন্তব্য	
[-1/9/1)	1

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has adequate number of detector. – Factory has no smoke detector.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্কণ	
	I accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
গ্ৰাপ ক্যাপ	Stalled automatic detection and alarm system.
অাইটেম 	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with
	automatic fire alarm.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
। गर्रा ॥ १७ । । मभग्रमीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Manual পর্যবেষ্ণণ activation points were not appropriately spaced.
कर्म्
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Install Manual activation call point at all exit routes0
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
্বা শ্রমাশিকার প্রযোগ্য ন্য
<u> </u>
<mark>ਸ਼</mark> ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ⁻
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The alarm	
পর্যবেষ্কণ system did not covers the mentioned floors.	
कग्रं	
পাই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	
	¬
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.0	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	7
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়	
চূড়ান্ত্	
সম্বর্মীমা	
সংশোধিত	
प्रभव्यक्रीमा	
অগ্রগতির	7
অবস্থা	
মন্ভব্য	
	_

श्रीकार All accossible floors / buildings and sections within the factory area. Easts	ary had
পরিদেশন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory	лупац
পর্যবেষ্কণ inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.	
कार्थ	
পাইটেম	
ক্যাটাগবি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
Dravida adamenta na afamala dahartaraha assambla subala fashari bui	lalin ar O
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory bui	iaing.0
সুপারিশের	
্ ভশ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত	
प्रेमेय्रेपीमा	
সংশোধিত	
प्रभयनीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

় পর্যবেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Office room – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	व
মন্তব্য	

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

35. P	র্থ(বঙ্জ্জ
-------	------------

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of hose পর্যবেষ্কণ did not meet the requirement of BNBC code.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 6000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন |Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not প্ৰ্যবেষ্ণণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ১৩.১. কার্যক্রম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting.0 সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

১৪. পর্ববেষ্ফণ

মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণ্য back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system.0
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চূড়ান্ত
^{४,0} 10 সম্ম্যসীমা
সংশোধিত
সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
a oftens
১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
পর্শবেষ্কণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ
আইটেম
ব্যাটাপরি
ןרוויטונץן

Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0

১৬. পর্যবেষ্ণণ

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ	ffice room – No relevant documents found during the day of assessment.	
<u></u>		
<u> শাই্টেম</u>		
চ্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের	3	
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সংশোধিত		
यरताति । यमग्रमीमा	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রন Office room – No relevant document found during the day of assessment.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Obtain the boiler license from the proper issuing authority. O	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সমশ্ৰসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Office room – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.0 সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য