

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এন.এম. সোযেটার
ঠিকানা	, 0, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP402
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অগ্লি মূল্যারন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
<u>.</u> পর্ববে <del>ষ্</del> কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Ground floor – Steel Swi	ing type Doors were fil	tted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্বজ্রম		
কাৰ্যক্ৰম type door, which swir	ng outward and in the	n routes, exit doors with side hinged direction of travel. Swinging of the door or / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the (Steel Swing) egress route could not be পর্যবেষ্ণণ open easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ

Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৩.১. কার্যক্রম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Generator) were not fire separated from পর্ববেষ্ট্রন production area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্শবেষ্ষণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৫.১. কার্যক্রম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *স*भेग्रेगीमा সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no noke detector.
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	7
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

	(বৃষ্ফ	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ফণ Manual activation points found

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭ ১ কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

### ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন  All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The factory had
পর্যবেষ্ট্রণ no hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide 1 riser and hose for each 1000 sgm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कानुभागान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড  _
<u> </u>
সংশোধিত
अभ्यत्रश्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
b. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of
water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water
capacity found 4000 litters.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগৰি
[ <del>(</del>
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
The state of the s

### firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ১০. পর্যবেষ্ণণ

अजिल्लान IAII	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual a	alarm
পাৰ্বিষ্ণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.		
ক্যাপ	stem was not available at generator room. Which was nots, and obstructed	•
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যজ	ञ् <u>र</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy are obstructed; so that visual alarm may require.	nd
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য লয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<b>মন্ত</b> ব্য		
১১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	ocument review – No relevant documents found during the day of assessme	ent.
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	

# কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authority সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিত সমন্যসীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তব্য

### ১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১২.১. কাৰ্বজন Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপাৰিশেৰ ভুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ

	Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	