

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ওয়েগা নিটেশ্ৰ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 425
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: শ্বন্ধি মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	-	
পরিদর্শন 51 পর্শবেষ্ষণ fa ক্যাপ	t floor – Collapsible and Sliding Steel type Doctory.	oors were fitted in all the exit of the
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
I	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড সম্যুমীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
<u> </u>		

গার্থশাণ । প্রারেজ্যুল ।	I doors on egress route – The doors in the (Collapsible and Sliding Steel) egress ute could not be open easily. Doors can be locked at any time in the direction of vacuation.
ক্যাপ আইটেম্	acuation.
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
<u>অগ্রাম্বি</u>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ම.	প্য	(বৃষ্ফ
----	-----	--------

পৰিদৰ্শন All stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of পৰ্শবেষ্কণ the staircase.

ক্যাপ আইটেম

আখডেশ ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<i>স</i> মশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন All stairways within the factory building – Collapsible & Sliding Steel non fire rated পৰ্যবেষ্ণন doors were installed without self closing option.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
৪.১. কাৰ্যক্ষম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নর
চ্যুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
F. পর্যবেক্ষণ
প্ৰিদৰ্শন All Stairs within the factory building – Combustible materials found in stairways on the

	I Stairs within the factory building – Combustible materials found in stairways on the
পৰ্ববেষ্ষণ da	ay of assessment.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ [ু]	4
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which
	are maintained free of combustibles.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
	•

পর্যনেক্তর সর্বানেক্তর	Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent final exit–01 without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers কাৰ্যক্ৰম with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

A. পর্যবেষ্ <u>ড</u> ণ	
পর্ববেষ্কণ do	ore areas – Accessories Storage areas at mentioned floors did not have fire rated oors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation পৰ্শবেষ্ণন pathway.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাগরি
ויוו זטולדן
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back— up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
<u>कात्रशानात</u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
ব্ৰুডান্ত _
अभेग्रेजीमा
সংশোধিত _
সম্যুদা 💆
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All stairs within the factory building – Evacuation stairways were not provided with
পর্যবেষণ emergency lighting.
rivital and a second se

<u>ক্যাপ</u> আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not		
প্রবিষ্কৃণ installed any types of detector.		
ক্যাপ		
আই্টেস্		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কার্যক্রম		
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with		
কাৰ্যজ্জ automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with		
automatic fire alarm.		
সুপারিশের		
জ্থ্যসূত্র কার্থানার		
ক্রিক্স		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য		
<u>চুড়ান্ত</u>		
<mark>प्रेमेयं</mark> गीमा ⁻		
সংশোধিত _		
সম্বসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মৃত্তব্য		
১. পর্যবেষ্কণ		

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পর্যবেষ্কণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম
नार्ष्य
ויו ואול ויין
১২.১. কার্যক্রম
Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্য্ডম
্থা কিল্প । অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত
স্টার্যসীমা সংশাধিত বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ
१४८९॥२७ अभग्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্যবেষ্কণ
প্রিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no
পাৰ্শন্ধ All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory flad flo প্ৰশ্বেষ্ণণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
770m-	alternate backup power supply.
সুপাারশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ক্যাপ আইটেম
অাইটেন
ক্যাটাগবি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Dravide 1 F inch hase nine and 100 mm diameter standning to meet the
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
कात्रृथानात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড্ _
अभेराजीमा -
সংশোধিত
प्रभव्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Ground floor – The water throw of jet was found 10 m distance. Hose pipe water পর্যবেষ্কণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণ্যণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৭. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 90,000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –	There was no
পর্যবেষ্কণ back-up power supply for alarm system.	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপাৰিশেৰ	
ত্র্যাসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্জম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত্	
अभेग्रेजीमा	
সংশোধিত _	
अभ्यत्रिमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	
৯১. পর্ববেষ্ফণ	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had
প্রবাস্ক্রণ multi-tenancy but single fire safety system was unavailable.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
THOUGH
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম
ব্যাধ্যম Implement to a single fire safety management system with approvals from all
Yingar tenants in the factory building.
সুপারিশের
•
্তিশ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रेमेश्नर्मामा ⁻
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন Document review – Boiler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
7774 11 1
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড
স্থ্যসামা
प्रभग्ने
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্ববেশ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাউাগরি

Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill

Plan & should kept record properly.

should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়