

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	বারীসন্স ক্রিমেশন্স লিঃ
ঠিকানা	, ( Joydebpur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 433
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন Ground floor – Sliding Steel / Glass type Door	s were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Replace all existing exit doors on evacuatio কাৰ্যজ্জম type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্তম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয় <b>চুড়ান্ত</b>	
স্টার্যসীমা <sup>-</sup> সংশোধিত্ত	
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির	
অবস্থা সন্তব্য	
ן נישיון	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপৰি
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ষণ
পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
व्यक्तिर

## আহটেম্ |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

প্রবির্জেন 🕦	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
	istalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ	stanca datematic detection and diarm system.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রয়	স
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের   ভ্খ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন	ocument Review – Relevant documents were not available on the day of assessment

## পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পর্যবেষ্ক্রণ dedicated fire pump or hydrant system.
कग्थ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কাৰ্যজ্জম   alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
সংশোধিত
प्रमाराभिमा   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
় পর্যবেষ্ট্রণ

<u>৭. শ্বাপ্রকণ</u>	
্যার্থশাল St	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of candpipe did not fulfil the requirement, however the dia of first aid hose fulfil the NBC code.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰঃ	N .
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ব্বেশেজ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Document Review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically and no relevant documents found.
	periodically and no relevant documents round.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যালাগাৰ	

কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার কার্বজ্ঞম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
<u> অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	