

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফিলকো স্পোর্টিস লি
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 435
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:				
১. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment. ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call periodically and maintained the record properly. C				
সুপারিশের ভখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যজ্জ্ম				
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা				
সংশোধিতসমশ্বসীমা				
অগ্রগতির অবস্থা				
<u>মন্তব্য</u>				

২. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্যবেষ্কণ dedicated fire pump or hydrant system.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
২.১. কাৰ্যক্ৰ	N			
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর			
চুডান্ত সম্যুসীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য মন্তব্য				

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of hose পর্শবেষ্কণ did not meet the requirement of BNBC code.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
	Provide Triser and hose for each 1000 squir hoor area as per blube code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 800 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

|৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন |Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not প্ৰবিষ্ণণ provided at the exact location. ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি| ৫.১. কার্যক্রম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting.0 সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	Document review – Boiler operator license was not available.
ন্যূপ_	
মাইটেম সমাক্র	
<u>ঢ্যাটাগরি </u>	
১.১. কার্থ	ক্ ম
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 0
সুপারিশে	ৰ
তথ্যসূত্র	
কার্খানা	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
\vdash	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীম	_T -
সংশোধি	•
সমশ্রসীম	
<u>অগ্রগতির</u>	4
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্যবেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Document review – No relevant document found	d during assessment day.			
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাউাপৰি				
৭.১. কার্যক্রম				
Fire drill should be conducted quarterly (4 tir detailed under the Fire Safety Plan & should k should be conducted monthly in existing build Plan & should kept record properly.0	kept record properly. / Fire drill			
সুপারিশের				
তিখ্যসূত্ৰ				
কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়				
চুড়ান্ত				
<u> </u>				
সংশোধিত				
স্মরসীমা				
অগ্রগতির				
অবস্থা				
মন্তব্য				