



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	হাসিব এয়াপারেলস (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	75 Iqbal Road, Patherghata
কারখানার কোড	CHT088
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; All doors are collapsible door. On 3.11.2020: Collapsible type door are found in all exits. On 29.08.2021: No action taken yet.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors on egress route The egress route exit doors are collapsible security gate doors type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; All doors are collapsible door. on 3.11.2020: Locking Device and locking feature found in all exits. On 29.08.2021: locking device found in all exit.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st,2nd & 3rd floor The width of emergency exits is 0.88 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; The width of emergency exits is 0.88 meter, which does not meets the requirement. On 3.11.2020: NO initiative taken till now. On 29.08.2021:exit door is lower than 0.9m.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor At 2nd floor, 2 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of total width of exit is 1.8 meter considering 2 nos. of exit door with minimum required width of 0.9 meter each. However the factory has total width of exit is 1.76 meter, which does not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. - Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On 29.08.2021:No action taken yet.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor At 2nd floor, 2 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of total width of exit is 1.8 meter considering 2 nos. of exit door with minimum required width of 0.9 meter each. However the factory has total width of exit is 1.76 meter, which does not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install exit door as per plan and design. - Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Install exit door as per plan and design. On 3.11.2020: No initiative taken. On 29.08.2021:no action taken yet.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Stair–1 The minimum width of stair is 0.83 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On 29.08.2021:No action taken yet.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Stair–1 The minimum width of stair is 0.83 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't provide staircase as per plan and design. On 3.11.2020: No initiative taken. On 29.08.2021:No action taken yet.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't provide both side of handrails. On 3.11.2020: only one stair contain bothside handrails. On 29.08.2021: Both side of handrails isn't provide.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building-1 Collapsible security gate are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No fire door available in the factory. On 3.11.2020: Collapsible gate found in all exits and adjacent with corridor. On 15.02.2021: Collapsible gate available in the factory. On 29.08.2021: Collapsible gate available in the factory.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground to 1st floor A exterior stair is connected from ground floor to 1st floor, adjacent to 1st floor unproductive opening window.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1 hour fire rated construction at unprotected opening window, which is adjacent to external staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; 1 hour fire rated wall doesn't given in unprotected opening window. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:no action taken regarding this issue. On 29.08.2021:No initiative taken.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building-2, ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator room which is located adjacent to final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: couldn't show us any deed with any consultancy firm for fire design drawing. On 29.08.2021: couldn't show us any deed with any consultancy firm for fire design drawing.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Building-2, ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator room which is located adjacent to final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; fire rated door & barrier is missing. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: Fire rated door & barrier is unavailable in the factory. On 29.08.2021: Fire rated door & barrier is unavailable in the factory.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Bonded store located at 1st floor adjacent to cutting section without fire rated door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't provide 1.5 hrs fire rated door for storage area. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: Not provide 1.5 hrs fire rated door for storage area. On 29.08.2021: Not provide 1.5 hrs fire rated door for storage area.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Boiler located at 1st floor adjacent to finishing section without fire separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to finishing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: No design drawing submitted in dife. On 29.08.2021: No design drawing submitted in dife.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Boiler located at 1st floor adjacent to finishing section without fire separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to finishing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; fire rated door & barrier is missing. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: no fire separation in boiler room. On 29.08.2021: no fire separation in boiler room.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Aisle marking available but exit signage is not provided at all floors operational area as well as exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No aisle marking & arrow guiding in the floor. On 3.11.2020: Aisles mark were fading. Aisles block by machine. Some exit sign provided but not functional. On.15.02.2021: aisle is faded away, exit signage isnt available. On 29.08.2021: aisle is faded away, exit signage isnt available.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	23/08/20; Emergency lighting is not provided for evacuation pathway. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:No emergency light in evacuation pathway. On 29.08.2021: Emergency light found in evacuation pathway.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stairs Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23/08/20; Evacuation stairways are not provided emergency lighting. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:same as before. On 29.08.2021: Provided emergency light.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: No design drawing submitted in dife. On 29.08.2021: No design drawing submitted in dife. :

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: no detectors available in the factory. On 29.08.2021:No action taken.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors The manual activation points are not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	23/08/20;Doesn't Install Manual activation call point at all exit routes. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:same as before. On 29.08.2021: Call point found modarately in all exit gate.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Sufficient number of fire extinguishers are not provide due unoperational condition of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at all floors and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Provide fire extinguisher at all floors and to keep the record for re filling & properly tagged. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:No action taken yet. On 29.08.2021:No action taken.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: design drawing isnt submitted in dife. On 29.08.2021: design drawing isnt submitted in dife

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; ,Doesn't Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: Fire pump isnt installed yet. On 29.08.2021: Fire pump isnt installed yet.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors The factory has no hose pipe for fire fighting system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: No action taken yet. On 29.08.2021: No action taken yet.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has 16000 liter over head water tank for both fire and domestic purpose. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No design drawing submitted in dife. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: No action taken yet. On 29.08.2021: No action taken

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has 16000 liter over head water tank for both fire and domestic purpose. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Provide dedicated storage tank for firefighting operation. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:Not provide dedicated storagetank for firefighting system. On 29.08.2021: No initiative taken yet.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Doesn't Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021: They doesn't Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit. On 29.08.2021: They doesn't Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; Visual alarm wasn't placed at the generator room. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:No visual alarm available in the factory. On 29.08.2021: No visual alarm available in the factory.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No building approval found during assessment day
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20; No building approval was found. On 3.11.2020: No Building approval found. On.15.02.2021:There is no building approval found in the factory. On 29.08.2021: There is no building approval found in the factory.

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ground floor occupied by market. automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	23/08/20;Doesn't Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. On 3.11.2020: No initiative taken. On.15.02.2021:No action taken yet. On 29.08.2021: No action taken yet.