

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	হ্যান্ডস ক্লাখিং বিডি লিঃ
	433/1, Nanduail, Master's house, Gazipur, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP471
কালার কোড	

াুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Store areas – Storage areas at mentioned floo	rs did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de কাৰ্যক্ৰম hrs fire rated door for storage area. Within 6 barrier with 2 hrs fire rated door for storage	6 Months, Provide 4 hrs fire rated
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চ্যুড়াল্ড   _   সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

	All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
পর্ববেষ্ণণ	pathways.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্ব	ক্রিম

কাৰ্শক্ <u>ৰ</u> ম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation প্রবিষ্ক্ষণ pathway. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.0
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no noke detector.
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্যারঙ্গদেন	

### পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পৰ্শবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

	anual activation points found	
্যাপ ।ইটেম		
।२२७ । गाँढाशित्र		
.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes0	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কার্যক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
<u>সংশোধিত</u> সংশোধিত		
<u>भूग्यभ</u> ीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ	
	ll accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no
পর্যবেষ্কণ d	edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u>√</u>
	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কাৰ্যক্ৰম	alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
<u>চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
	-

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.  ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  b. ১. কাৰ্বক্তম  Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0  সুপারিশেন ভ্রুণ্যসূত্র কারখানান কার্বক্তম  অগ্রাধিকার প্রব্যোজ্য নার চূড়ান্ত সমন্যমীমা  সংশোধিত সমন্যমীমা  অগ্রগতির		
ক্যাপ্ত আইটেন ক্যাউগের  b. ১. কাৰ্যক্ৰম  Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাগতির	1/19/19 Istandaine fulfilled the requirement, beyover the die of first aid base which is lower	
b.S. কাৰ্শক্ৰম  Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0  সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম  জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য ন্য  চূড়ান্ড সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  জ্ঞাতির	ক্যাপ  আইটেম্	
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0  সুপানিশেন ভুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয়  চূড়ান্ত সম্যসীমা  সংশোধিজ সম্যসীমা  অগ্ৰগতিন	<u>୍ରବ୍ୟାତାଶା</u> ଶ୍ର	
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0  সুপানিশেন ভুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য  চূড়ান্ত সম্যসীমা  সংশোধিত সম্যসীমা  অগ্ৰগতিন	৮ ১ কার্যক্রম	
requirement of BNBC guideline.0  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির		
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  অগ্রগতির	requirement of BNBC guideline.0	
কার্যক্রম <u>জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য লর</u> <del>চূড়ান্ত</del> সমরসীমা  সংশোধিত  সমরসীমা  জ্ঞাতির		
চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির		
সম্বাদ্য বিদ্যালয় বিদ্যা	<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
সম্ব্যসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির		
অবস্থা		

# ৯. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 22,000 litters. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পর্যবেষ্ণ্য provided at the exact location.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.0	
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কারখীনার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নয়	
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির   অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
১. পর্ববেষ্ণণ জিলালে মে	La capacible flagge / buildings and partiage within the factors was Wayel alarms	
পর্ববেষ্ণণ sy	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

## ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and
	obstructed; so that visual alarm may require.0
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	ment.
ক্যাপ্		
আইটেম ————————————————————————————————————		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>—</b>	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		<u> </u>

১৩. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ILINCHMENT REVIEW - NO RELEVANT ANCHMENT TOLING GURING THE GAV OF ASSESSMENT	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority. O	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার		
কাৰ্যক্ৰম	প্রেশোগ্য ন্য	
চুডান্ত সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		